



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハン
ド
ブ
ツ
ク

2025/10/21 更新

接続設定 TS

接続確認済みTS

メーカー	機種	ページ
TOPCON	LN-160、LN-150、LN-100	接続設定 TS-2
	DS-200i	接続設定 TS-5
	GT	接続設定 TS-7
	GM-100	接続設定 TS-21 (※1)
	OS-200	接続設定 TS-12
SOKKIA	DX-200i	接続設定 TS-14
	iX	接続設定 TS-16
	iM-100	接続設定 TS-21
	FX-200	接続設定 TS-24
ニコン・トリンプル	Nivo-Z	接続設定 TS-26
	Nivo-F	接続設定 TS-29
	FOCUS35	接続設定 TS-31
	FOCUS50	接続設定 TS-42
	S5、S7、S9	接続設定 TS-51
	Ri	接続設定 TS-62
Leica	TS16	接続設定 TS-72
	TS13C	接続設定 TS-77

TS側でPINコードが設定されていると、接続できない場合があります。TSのPINコードは設定しないようにしてください。

※1 「GM-100」の接続設定については、「iM-100」の接続設定を参照してください。

基本操作

1 はじめに……………基本操作-3

- 1-1 FIELD-TERRACE を
インストールする……………基本操作-3
- 1-2 データフォルダを設定する
……………基本操作-4
- 1-3 アクティベーションする ……基本操作-6
- 補足 試用版でアクティベーション
する場合は……………基本操作-13

2 観測前の準備 ……………基本操作-15

- 2-1 現場を作成する ……基本操作-15
- 2-2 設計データを取り込む・基本操作-31
- 2-3 設計データを確認する・基本操作-44

3 器械との接続 ……………基本操作-54

- 3-1 器械と接続する……………基本操作-54

4 器械設置 ……基本操作-62

- 4-1 既知点上に器械を設置する
……………基本操作-62
- 4-2 任意点に器械を設置する
(後方交会法) ……基本操作-66

5 測設 ……………基本操作-71

- 5-1 座標点を測設する……………基本操作-71
- 5-2 CAD 図面上の点を測設する
……………基本操作-76
- 5-3 路線の「線形」を利用した点を
測設する ……………基本操作-80
- 5-4 路線の「測点」を利用した点を
測設する ……………基本操作-88
- 5-5 路線の横断方向上の点を
測設する ……………基本操作-95

6 観測 ……………基本操作-101

- 6-1 任意点を観測する…基本操作-101
- 6-2 路線上に誘導しながら観測する
……………基本操作-106
- 6-3 路線の横断方向上に誘導しながら
観測する ……………基本操作-112
- 6-4 標高を観測する……………基本操作-118

基本操作

7 3D 施工… 基本操作-120

- 7-1 点検・検査（線形利用）
をおこなう…………… 基本操作-120
- 7-2 点検・検査（線形なし・TIN 利用）
をおこなう…………… 基本操作-129
- 7-3 丁張を設置する …… 基本操作-133
- 7-4 構造物モデル計測をおこなう
…………… 基本操作-147
- 7-5 標準断面を作成する
…………… 基本操作-158
- 7-6 出来形計測をおこなう
…………… 基本操作-168
- 7-7 簡易 TIN を作成する
…………… 基本操作-180

8 記録データの出力 …… 190

- 8-1 記録したデータを確認する
…………… 基本操作-190
- 8-2 座標データ（SIMA）を
出力する…………… 基本操作-192
- 8-3 横断現況データ（SIMA）を
出力する…………… 基本操作-194
- 8-4 出来形計測データ（XML）を
出力する…………… 基本操作-195
- 8-5 簡易 TIN データ（LandXML）を
出力する…………… 基本操作-196
- 8-6 現場データ（FTZ、FTZS）を
出力する…………… 基本操作-197

1 観測前の準備 … GNSS-2

- 1-1 接続確認済み
GNSS 機器 ……GNSS-2
- 1-2 座標系の設定 ……GNSS-9
- 1-3 GNSS モードへの
切り替え ……GNSS-10

2 GNSS 機器との 接続・GNSS-11

- 2-1 機器設定 ……GNSS-11
- 2-2 基準局の初期化
(RTKのみ) ……GNSS-14
- 2-3 移動局の初期化
(RTK・RTK (既設基準局使用)
・NW 型 RTK/VRS) ……GNSS-18
- 2-4 受信ステータスの確認 ……GNSS-21
- 2-5 衛星情報の確認 ……GNSS-23
- 2-6 アンテナ高の入力 ……GNSS-24

3 観測設定 …… GNSS-27

- 3-1 観測設定をおこなう ……GNSS-27
- 3-2 ローカライゼーション
をおこなう ……GNSS-29

4 測設 ……GNSS-32

- 4-1 座標点を測設する ……GNSS-32
- 4-2 CAD 図面上の点を
測設する ……GNSS-34
- 4-3 路線の「線形」を
利用した点を測設する ……GNSS-35
- 4-4 路線の「測点」を
利用した点を測設する ……GNSS-37
- 4-5 路線の横断方向上の点を
測設する ……GNSS-39

5 観測 ……GNSS-41

- 5-1 任意点を観測する ……GNSS-41
- 5-2 路線上に
誘導しながら観測する ……GNSS-43
- 5-3 路線の横断方向上に
誘導しながら観測する ……GNSS-45

6 3D 施工 ……GNSS-47

- 6-1 点検・検査 (線形利用)
をおこなう ……GNSS-47
- 6-2 点検・検査 (線形なし・TIN 利用)
をおこなう ……GNSS-49
- 6-3 丁張を設置する ……GNSS-51
- 6-4 構造物モデル計測
をおこなう ……GNSS-53
- 6-5 標準断面を作成する ……GNSS-55
- 6-6 出来形計測をおこなう ……GNSS-57
- 6-7 簡易 TIN を作成する ……GNSS-60

遠隔検査 (CIMPHONY Plus 連携)

1 観測前の準備 遠隔検査-2

1-1 CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をする 遠隔検査-2

1-2 FIELD-TERRACE で遠隔検査の準備をする 遠隔検査-4

2 器械 (TS) ・GNSS 機器の準備 遠隔検査-6

2-1 器械 (TS) と接続して器械を設置する 遠隔検査-6

2-2 GNSS 機器と接続する 遠隔検査-8

3 遠隔検査を行う 遠隔検査-10

3-1 CIMPHONY Plus と連携する 遠隔検査-10

3-2 遠隔検査を開始する 遠隔検査-13

3-3 CIMPHONY Plus で検査点を指示する 遠隔検査-17

3-4 FIELD-TERRACE で検査点を計測する 遠隔検査-20

3-5 CIMPHONY Plus で検査結果を確認する 遠隔検査-22

4 遠隔検査の終了 遠隔検査-26

4-1 FIELD-TERRACE で遠隔検査を終了する 遠隔検査-26

4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する 遠隔検査-27

※遠隔検査を行うには、CIMPHONY Plus Professional プラン
の契約が必要です。

TS 出来形

1 観測前の準備 …………… TS 出来形-2

1-1 現場を作成して基本設計データを取り込む …………… TS 出来形-2

2 器械（TS）・GNSS 機器の準備 …… TS 出来形-6

2-1 器械（TS）と接続して器械を設置する …………… TS 出来形-6

2-2 GNSS 機器と接続する …………… TS 出来形-9

3 TS 出来形 …………… TS 出来形-11

3-1 TS 出来形計測をおこなう …………… TS 出来形-11

4 記録データの出力 …………… TS 出来形-18

4-1 記録したデータを確認する …………… TS 出来形-18

4-2 基本設計データ（XML）を出力する …………… TS 出来形-19

交点計算

1	交点計算	交点計算-2
1-1	4点交点	交点計算-2
1-2	2点内角	交点計算-7
1-3	3点垂直	交点計算-14
1-4	延長点オフセット	交点計算-19
1-5	直線の平行移動	交点計算-24



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

接続設定 TS

接続設定 TS

接続確認済みTS

メーカー	機種	ページ
TOPCON	LN-160、LN-150、LN-100	接続設定 TS-2
	DS-200i	接続設定 TS-5
	GT	接続設定 TS-7
	GM-100	接続設定 TS-21 (※1)
	OS-200	接続設定 TS-12
SOKKIA	DX-200i	接続設定 TS-14
	iX	接続設定 TS-16
	iM-100	接続設定 TS-21
	FX-200	接続設定 TS-24
ニコン・トリンプル	Nivo-Z	接続設定 TS-26
	Nivo-F	接続設定 TS-29
	FOCUS35	接続設定 TS-31
	FOCUS50	接続設定 TS-42
	S5、S7、S9	接続設定 TS-51
	Ri	接続設定 TS-62
Leica	TS16	接続設定 TS-72
	TS13C	接続設定 TS-77

TS側でPINコードが設定されていると、接続できない場合があります。TSのPINコードは設定しないようにしてください。

※1 「GM-100」の接続設定については、「iM-100」の接続設定を参照してください。

メーカー	TOPCON	機種名	LN-160、LN-150、 LN-100（杭ナビ）
------	--------	-----	-------------------------------



無線LANで接続する場合

- ・ 無線方式切替スイッチ（上部）を、「WLAN」に設定します。
- ・ 無線LANモード切替えスイッチ（下部）を、「A」に設定します。

Bluetoothで接続する場合

- ・ 無線方式切替スイッチ（上部）を、「Bluetooth」に設定します。


無線LANで接続できない場合は、以下の項目を確認ください

- ・ スマートフォン側のWi-Fiの接続先（杭ナビのSSID）の設定を確認してください。
IPアドレスを「自動取得（DHCP）」にする必要があります。
- ・ 他のPCやスマートフォンのアプリ（TopLayoutなど）が既に接続している場合は失敗します。他のアプリは終了して未接続の状態にしてください。
- ・ 杭ナビのユーザー登録が終わっていない場合、デモモードで動作します。
この時は一定時間毎に観測値が得られません。
ユーザー登録の方法は、附属品のCD内に資料がPDFで含まれています。


LN-160、LN-150、LN-100の使用可能範囲

(マニュアルから抜粋)


○ LN-160

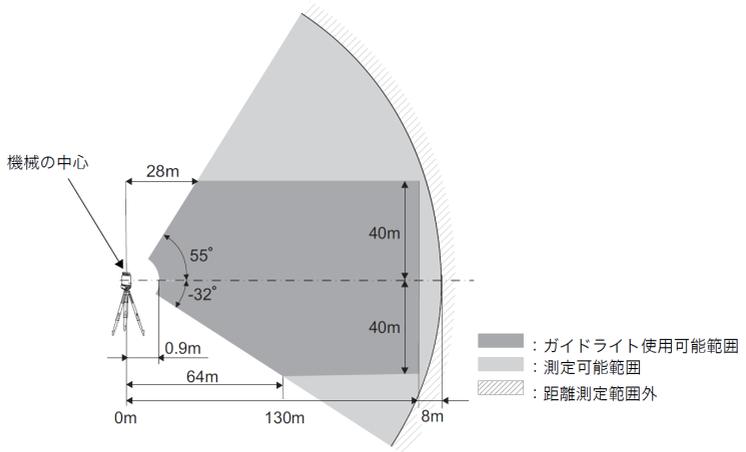

○ LN-150

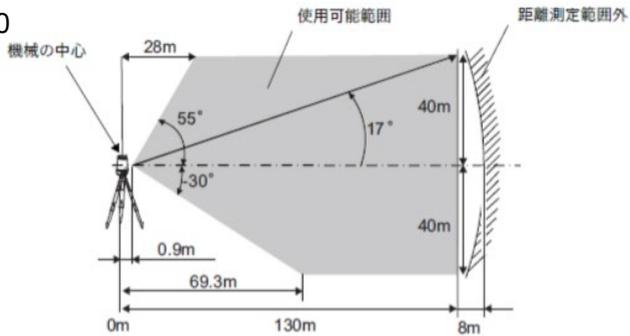

○ LN-100

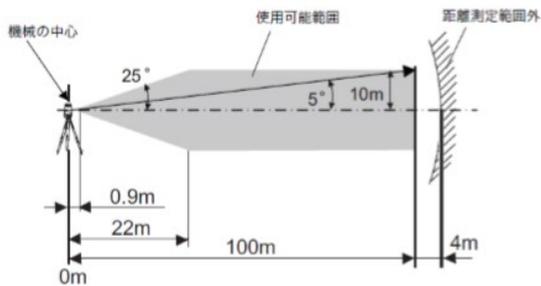

LN-160、LN-150、LN-100のシリアル番号

LN-160、LN-150 : シリアル番号は英字2文字 + 数字6桁の組み合わせです。

(例 : **XX000000**)

次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・ 無線LANの名前 (SSID) : **LN-160_XX000000** ※LN-160の場合
LN-150_XX000000 ※LN-150の場合
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード : **00XX000000**
(シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの)

LN-100 : シリアル番号は英字2文字 + 数字4桁の組み合わせです。

(例 : **XX0000**)

次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・ 無線LANの名前 (SSID) : **LN-100_XX0000**
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード : **00XX0000**
(シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの)

メーカー

TOPCON

機種名

DS-200i


接続方法

Bluetooth

- 1 「設定」を選択します。



- 2 「通信」を選択します。

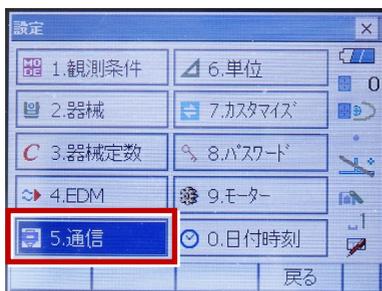

- 3 「通信条件」を次のように設定します。

通信モード：「Bluetooth」

チェックサム：「なし」

コントローラー：「全て」

出力タイプ：「REC-A」

デリミタ：「ETX」



- 4 スクロールして次のように設定し、[OK]を選択します。


モーターステート：「Off」

ACKモード：「Off」




▼ 次頁へ

5 「モーター」を選択します。

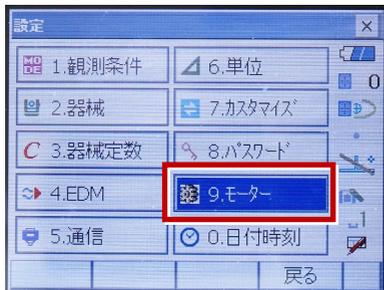


7 「戻る」を選択します。

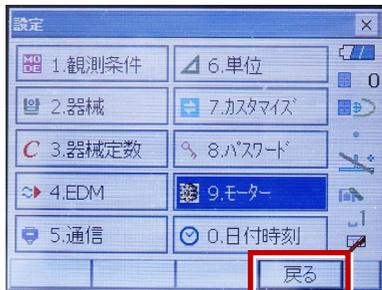

6 次のように設定し「OK」を選択します。

自動視準設定:「自動追尾」

サーチ方法:「グローバルサーチ」

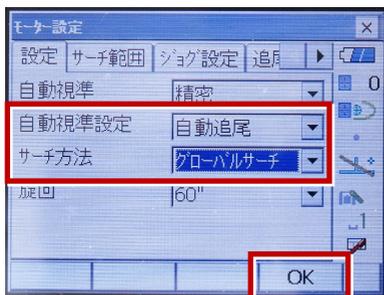

8 「観測」を選択します。



※RC (リモートキャッチャー) を使用する場合は、

サーチ方法:「RC-コントローラー」

に設定します。



9 観測を行います。



メーカー

TOPCON

機種名

GT


接続方法

Bluetooth

1 [設定] を選択します。



2 [通信] を選択します。

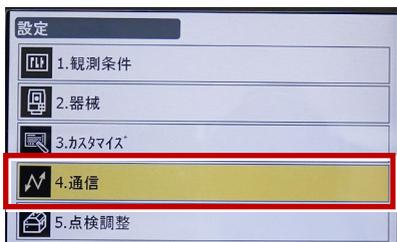

3 [通信モード] を選択します。




4 [通信モード] を「Bluetooth」に設定して [ENT] を押します。




5 [通信タイプ] を選択します。



6 [Sタイプ] を選択します。

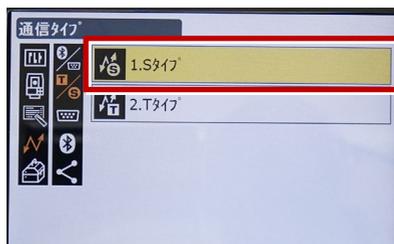


7 次のように設定して [ENT] を押します。

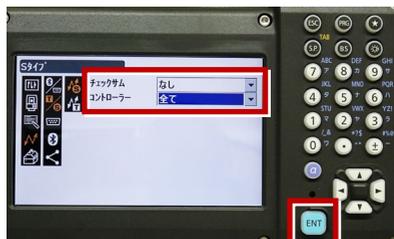チェックサム: 「なし」
コントローラー: 「全て」

▼ 次頁へ

8 [Tタイプ] を選択します。

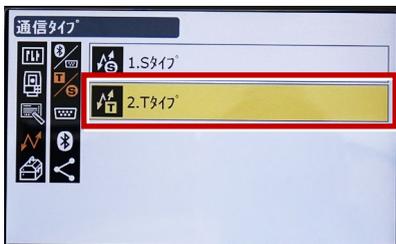

9 次のように設定し [ENT] を押します。
出力タイプ : 「REC-A」
デリミタ : 「ETX」、トラックステート : 「Off」
ACKモード : 「Off」



10 [PRG] を押します。




11 [設定] を選択します。



12 [観測条件] を選択します。




13 [サーチ/追尾] を選択します。

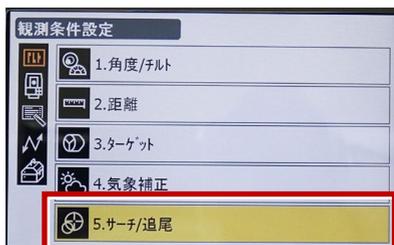


14 次のように設定します。

自動視準 : 「高速」
測距動作 : 「自動追尾あり」
サーチ方法 : 「グローバルサーチ」
グローバルサーチパターン : 「1」
鉛直角範囲 : 「15°」

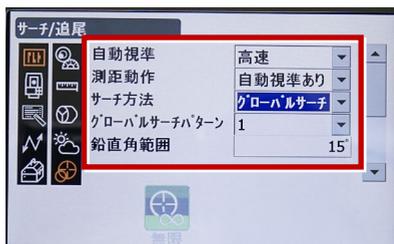

▼ 次頁へ

- ※ RC（リモートキャッチャー）を使用する場合は、
 サーチ方法：「RC-コントローラー」
 に設定します。

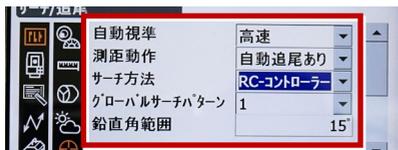

- 15 画面を下にスクロールして、次のように設定し [ENT] を押します。
 水平角範囲：「15°」
 追尾測定：「スタンダード」
 追尾予測時間：「2 秒」
 追尾ウェイト時間：「3600 秒」
 指定角旋回精度：「5°」



- 16 [PRG] を押します。



- 17 [観測] を選択します。



- 18 観測を行います。



▼ 次頁へ

REC の設定


(TS 側から出力する場合のみ設定します。)

- ※FIELD-TERRACE は「HVD アウト S」(距離観測あり)のみ対応しています。
- ※TOPCON の TS でも「HVD アウト S」を設定してください。「HVD アウト T」は使用できないので注意してください。

1 [設定] を選択します。




2 [カスタマイズ] を選択します。

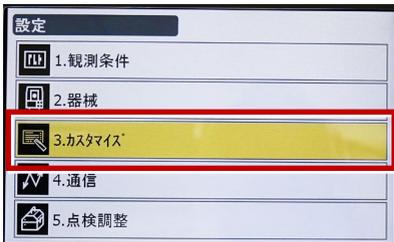

3 [観測] を選択します。



4 [操作アイコン] を選択します。

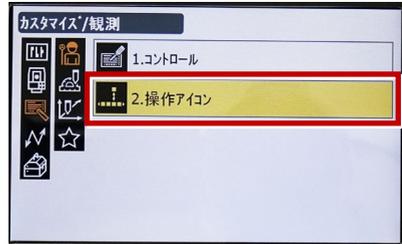

5 操作アイコンを入れ替える位置を選択します。(下図例「モーター」)



6 [HVD アウト S] を選択します。

※「HVD アウト T」もあるので間違えないようにしてください。



▼ 次頁へ

- 7 [ESC] を押します。
([HVD アウト S] が選択されない場合は [ENT] を押してください。)



- 8 [PRG] を押します。



- 9 [観測] を選択します。



- 10 [HVD アウト S] を選択して観測します。



メーカー	TOPCON	機種名	OS-200
接続方法			
Bluetooth			

1 [設定] を選択します。



2 [通信] を選択します。



3 [通信条件] を次のように設定します。

通信モード：「Bluetooth」

チェックサム：「なし」

デリミタ：「ETX」

ACKモード：「Off」



4 [OK] を選択します。




▼ 次頁へ

5 [カスタマイズ] を選択します。


※ TS 側から出力する場合のみ、設定してください。




6 [観測] を選択します。

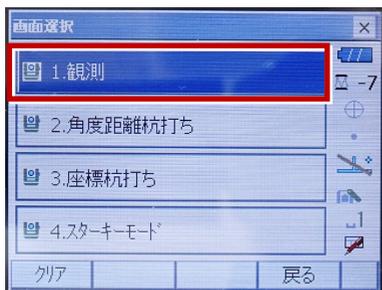

7 [ソフトキー] を選択します。

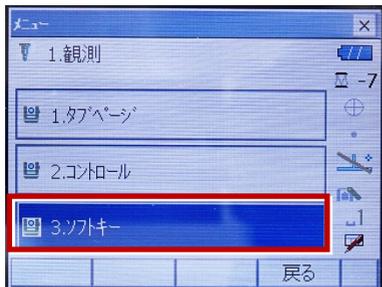

8 距離観測が必要無い場合（後視観測）は [HV アウト T] を選択します。
距離観測が必要な場合（通常観測等）は [HVD アウト T] を選択します。

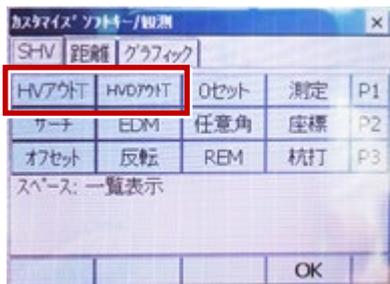

9 観測を行います。



メーカー SOKKIA

機種名 DX-200i


接続方法

Bluetooth

- 1 「設定」を選択します。



- 2 「通信」を選択します。

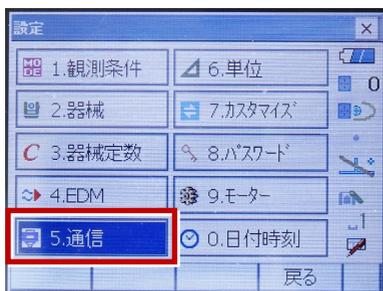

- 3 「通信条件」を次のように設定します。

通信モード：「Bluetooth」

チェックサム：「なし」

コントローラー：「全て」

出力タイプ：「REC-A」

デリミタ：「ETX」



- 4 スクロールして次のように設定し、[OK]を選択します。


モーターステート：「Off」

ACKモード：「Off」



▼ 次頁へ


5 「モーター」を選択します。

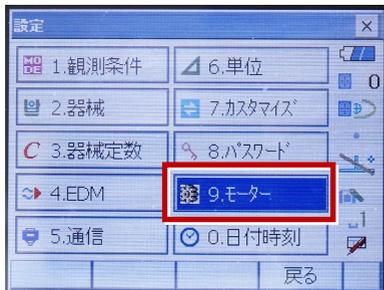

6 次のように設定し「OK」を選択します。

自動視準設定:「自動追尾」

サーチ方法:「グローバルサーチ」

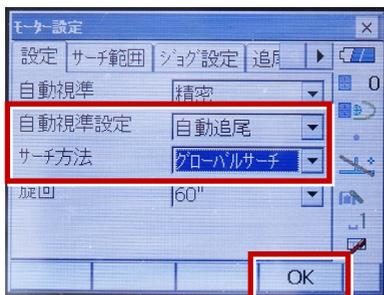


※RC (リモートキャッチャー) を使用する場合は、

サーチ方法:「RC-コントローラー」

に設定します。



7 「戻る」を選択します。

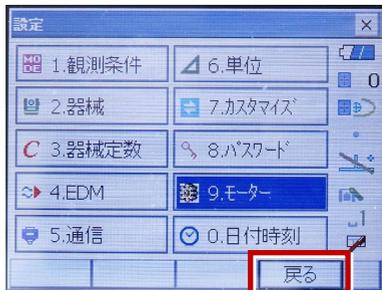

8 「観測」を選択します。



9 観測を行います。



メーカー

SOKKIA


機種名

iX


接続方法

Bluetooth


1 「設定」 を選択します。

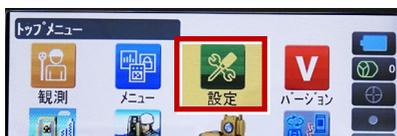

2 「通信」 を選択します。

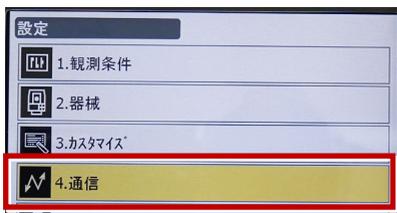

3 「通信モード」 を選択します。

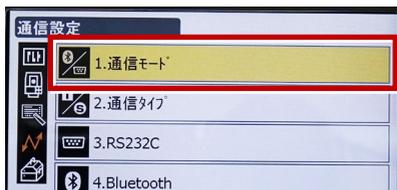


4 「通信モード」 を「Bluetooth」に設定して [ENT] を押します。



5 「通信タイプ」 を選択します。




6 「Sタイプ」 を選択します。

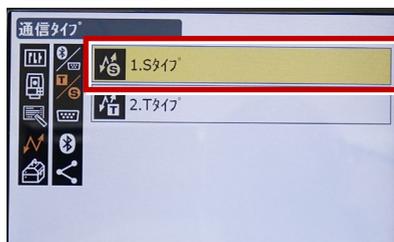

7 次のように設定して [ENT] を押します。

チェックサム : 「なし」

コントローラー : 「全て」

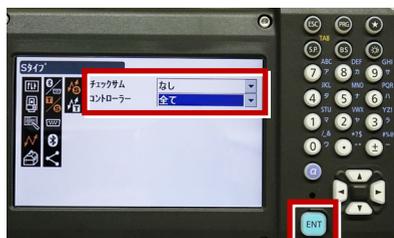

▼ 次頁へ

8 [Tタイプ] を選択します。



9 次のように設定し [ENT] を押します。

出力タイプ : 「REC-A」

デリミタ : 「ETX」、トラックステート : 「Off」

ACKモード : 「Off」



10 [PRG] を押します。




11 [設定] を選択します。



12 [観測条件] を選択します。



13 [サーチ/追尾] を選択します。

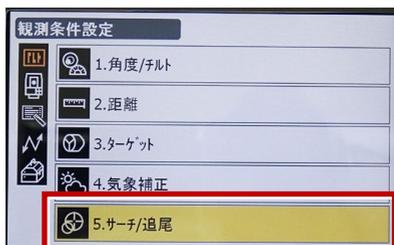

14 次のように設定します。


自動視準 : 「高速」

測距動作 : 「自動視準あり」

サーチ方法 : 「グローバルサーチ」


グローバルサーチパターン : 「1」

鉛直角範囲 : 「15°」

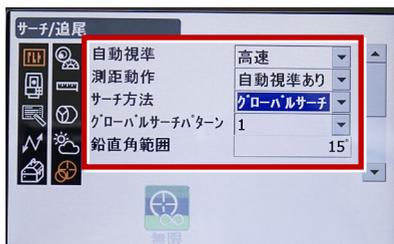

▼ 次頁へ

- ※ RC（リモートキャッチャー）を使用する場合は、
 サーチ方法：「RC-コントローラー」
 に設定します。

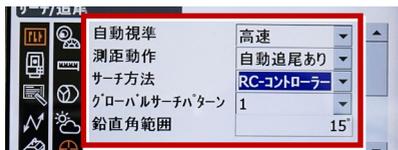

- 15 画面を下にスクロールして、次のように設定し [ENT] を押します。
 水平角範囲：「15°」
 追尾測定：「スタンダード」
 追尾予測時間：「2 秒」
 追尾ウェイト時間：「3600 秒」
 指定角旋回精度：「5°」



- 16 [PRG] を押します。



- 17 [観測] を選択します。



- 18 観測を行います。



▼ 次頁へ

REC の設定


(TS 側から出力する場合のみ設定します。)

※FIELD-TERRACE は「HVD アウト S」
(距離観測あり) のみ対応しています。

1 「設定」を選択します。




2 「カスタマイズ」を選択します。

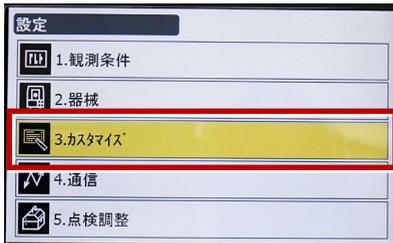

3 「観測」を選択します。



4 「操作アイコン」を選択します。

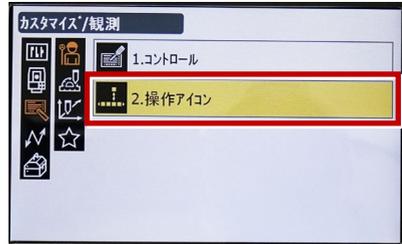

5 操作アイコンを入れ替える位置を選択します。(下図例「モーター」)



6 「HVD アウト S」を選択します。

※「HVD アウト T」もあるので間違えないようにしてください。



▼ 次頁へ

- 7 [ESC] を押します。
 ([HVD アウト S] が選択されない場合は
 [ENT] を押してください。)



- 8 [PRG] を押します。



- 9 [観測] を選択します。



- 10 [HVD アウト S] を選択して観測します。



メーカー SOKKIA


機種名 iM-100

接続方法

Bluetooth

※ 「TOPCON」の「GM-100」も、
同様に設定します。

1 [設定] ([F4]) を押します。

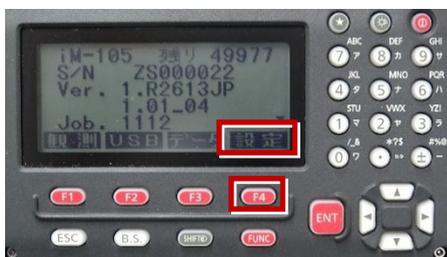

2 矢印キーで「通信条件」を選択して
[ENT] を押します。



3 矢印キーで「通信設定」を選択して
[ENT] を押します。



4 矢印キーの左右で「Bluetooth」
を選択して [ENT] を押します。



5 矢印キーで「通信タイプ」を
選択して [ENT] を押します。



6 矢印キーで「Sタイプ」を選択して
[ENT] を押します。



▼ 次頁へ

7 次のように設定します。

チェックサム : 「ナシ」

Xon/Xoff : 「ナシ」



8 [ENT] を押します。



9 [ESC] を押します。



10 [ESC] を押します。



11 矢印キーで「キー設定」を選択して
[ENT] を押します。



12 矢印キーで「設定」を選択して
[ENT] を押します。



▼ 次頁へ

13 矢印キーの左右で「任意角」を選択します。



14 矢印キーの上下で「HVD アウト-S」を選択します。



15 [OK] ([F4]) を押します。



16 [ESC] を押します。




17 [ESC] を押します。



18 観測 ([F1]) を押します。



19 観測を行います。

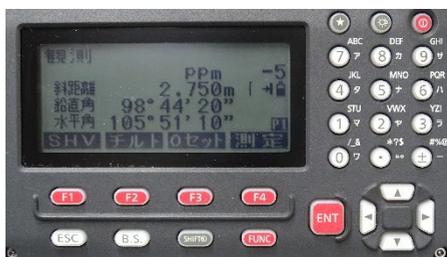

メーカー	SOKKIA	機種名	FX-200
接続方法			
Bluetooth			

1 [設定] を選択します。



2 [通信] を選択します。



3 [通信条件] を次のように設定します。

通信モード：「Bluetooth」

チェックサム：「なし」

デリミタ：「ETX」

ACKモード：「Off」



4 [OK] を選択します。




▼ 次頁へ

5 [カスタマイズ] を選択します。


※ TS 側から出力する場合のみ、設定してください。




6 [観測] を選択します。

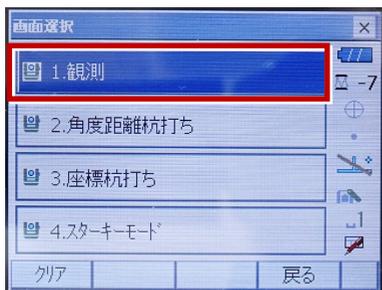


7 [ソフトキー] を選択します。

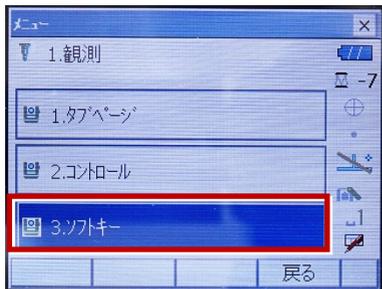

8 距離観測が必要無い場合（後視観測）は [HV アウト S] を選択します。
距離観測が必要な場合（通常観測等）は [HVD アウト S] を選択します。

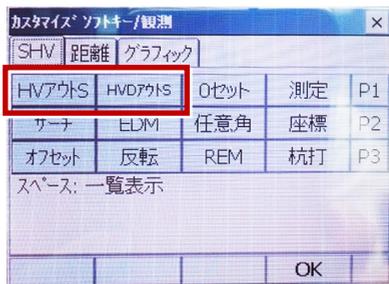

9 観測を行います。

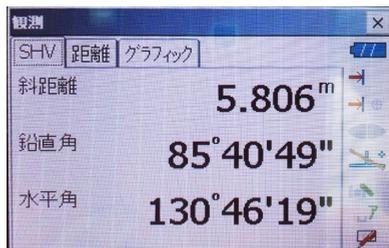

メーカー

ニコン・トリンプル


機種名

Nivo-Z

接続方法

Bluetooth

1 [メインメニュー] を押します。

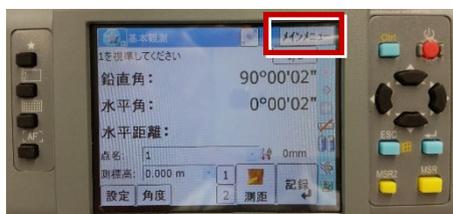

2 [ユーティリティ] を選択します。




3 [通信設定] を選択します。



4 [Bluetooth] を選択して、[OK] を押します。



5 [初期設定] を選択します。

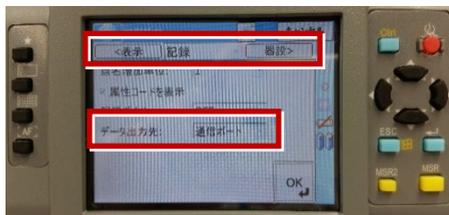6 [記録] ページを開き、
[データ出力先] を「通信ポート」
に設定して、[OK] を押します。

【スマートフォンとNivo-ZのBluetooth接続手順】

FIELD-TERRACE と接続する前に、事前にスマートフォンとNivo-ZをBluetooth接続して、ペアリングしておいてください。

- 1 器械をBluetooth接続可能な状態にして、スマートフォンのそばに置きます。




- 2 スマートフォンの「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



- 3 「使用可能なデバイス」に表示される「Nikon*****」をタップします。



- 4 器械の画面に「ペアリング要求」画面が表示されるので、「はい」を選択します。

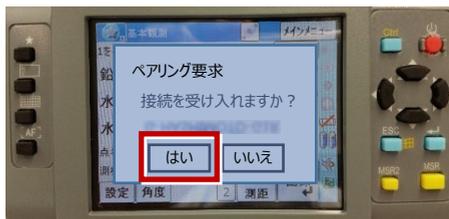

※ ペアリング要求の画面が、動作中のアプリケーションで隠れてしまう場合があります。

その場合は、左上のアイコン（下図）から [アプリケーションの終了] を選択して、動作中のアプリケーションを終了します。



- 5 スマートフォンで「ペア設定する」をタップします。



- 6 「ペアリングされたデバイス」に
「Nikon*****」が表示されます。



以上で Nivo-Z とスマートフォンのペアリングは完了です。

メーカー

ニコン・トリンプル

機種名

Nivo-F


接続方法

Bluetooth


1 [メニュー] を押します。



2 [初期設定] を選択します。

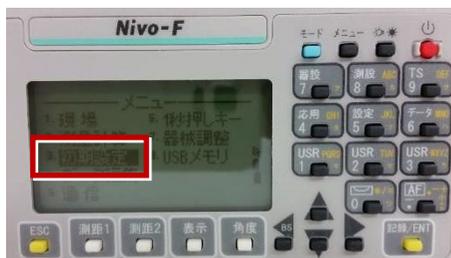

3 [通信] を選択します。

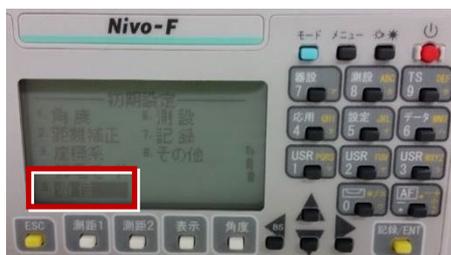4 [通信タイプ] を「ニコン DR」、
[通信ポート] を「Bluetooth」
に設定して [ENT] を押します。

5 [記録] を選択します。

6 [データ出力先] を「通信ポート」に設定
して [ENT] を押します。

▼ 次頁へ

7 [ESC] キーを3回押して、観測画面に戻ります。




8 記録キー [ENT] の出力先を設定します。
[設定] を押して設定画面を出します。



9 [データ出力先] を選択します。



10 [データ出力先] を「通信ポート」に
設定して [ENT] を押します。

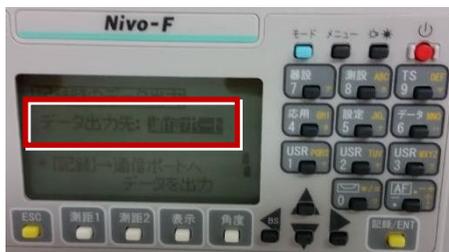

メーカー

ニコン・トリンプル

機種名

FOCUS35

FOCUS35へ接続する場合は、Android 13 までの端末をご使用ください。

1 FT-Connectのインストールと起動

FOCUS35と接続する場合は、接続前にFIELD-TERRACEと同じ端末に「FT-Connect」をインストールして起動する必要があります。

(※インストール時にはインターネット接続環境が必要です。)


- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FT-Connect」を検索してインストールします。



- 2 インストールが終わったら、「開く」をタップします。



- 3 「FIELD-TERRACE もしくはFIELD-POCKETに切り替えて、再接続してください。」と表示されたら、FT-Connectの準備は完了です。

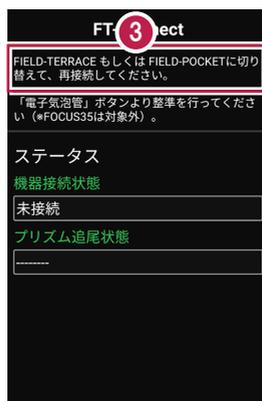

既に FIELD-TERRACE をご利用中の場合は

器械との接続画面で「FOCUS35」を選択すると Google Play スタアの「FT-Connect」のページが開きますので、そこからインストールすることができます。

1 ホーム画面の「接続」をタップします。

2 「Nikon-Trimble」
「FOCUS35」
を選択します。

3 「接続」をタップします。

4 「閉じる」をタップします。

5 Google Play スタアの
「FT-Connect」のページ
が開きます。
「インストール」をタップ
してインストールします。



2 新型と旧型の確認と接続方法

ニコン・トリプルのFOCUS35を接続する場合、新型と旧型で接続方法に違いがあるので、以下をご確認ください。



新型（LockNGo）

「オレンジ色」のステッカー（LockNGo）が貼ってある場合は、「内蔵Bluetooth」または「Parani SD1000U」を使用して接続します。

- 「内蔵Bluetooth 接続方法」参照
- 「Parani SD1000U 接続方法」参照



新型（Robotic）

「みどり色」のステッカー（Robotic）が貼ってある場合は、「無線機」を使用して接続します。

- 「無線機 接続方法」参照



旧型（アンテナ無し）

ステッカーがなくて、アンテナが無い場合は、「Parani SD1000U」を使用して接続します。

- 「Parani SD1000U 接続方法」参照

旧型（アンテナ有り）

ステッカーがなくて、アンテナが有る場合は、「無線機」または「Parani SD1000U」を使用して接続します。

- 「無線機 接続方法」参照
- 「Parani SD1000U 接続方法」参照

内蔵Bluetooth 接続方法

Bluetooth

1 【FOCUS 側】

FOCUS 35 の電源を入れ、
[BTComm] をダブルタップします。




2 【内蔵 Bluetooth】 をタップします。



3 【開始】 をタップします。



4 内蔵 Bluetooth が「開始状態」になります。（ボタンがグレー表示）

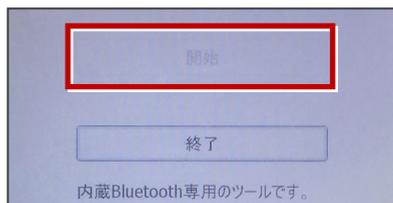


5 【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」
にします。




6 「使用可能なデバイス」に表示される「F35-xxxxxxxxxx」をタップします。




▼ 次頁へ

7 [ペア設定する] をタップします。

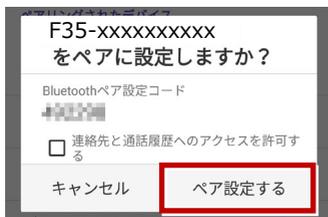


8 【FOCUS 側】

ペアリング確認画面で [Yes] をタップします。

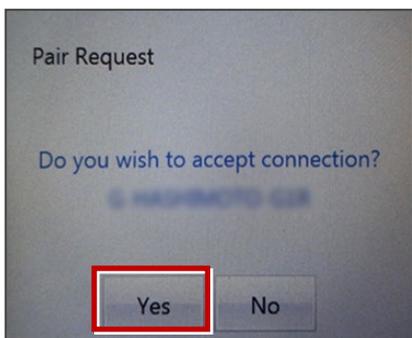

9 パスキー確認画面で、[Yes] をタップします。

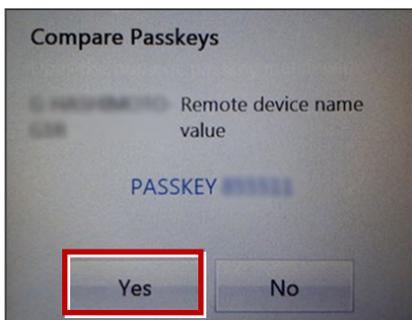

10 【接続するスマートフォン側】


「ペアリングされたデバイス」に
「F35-xxxxxxxx」が表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンの
ペアリングは完了です。

FIELD-TERRACE と接続する時は

FOCUS35の「BTComm」で、
内蔵Bluetoothを「開始状態」にして
おいてください。（ボタンがグレー表示）

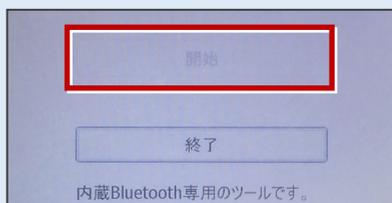

無線機 接続方法

Bluetooth（無線機）

1【FOCUS側】

無線機と FOCUS35 の電源を入れ、無線機の [ペアリングボタン] を点滅するまで長押しします。
(点滅でペアリング状態)



※ [ペアリングボタン] の長押しは、初回接続時のみです。

2【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



3 「使用可能なデバイス」に表示される「RB～」 「EDB～」 「SEDB～」のいずれかをタップします。



※ 新型無線機（EDB～、SEDB～）との接続は、接続可否を含めて現在メーカーに確認中です。

4 「ペアリングされたデバイス」に選択したデバイスが表示されます。




以上で FOCUS とスマートフォンのペアリングは完了です。

Parani SD1000U 接続方法

Bluetooth

1 【FOCUS 側】

Parani SD1000U の通信速度を 38400bps に設定し、FOCUS35 とケーブルで接続します。

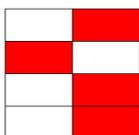

Off On
この設定にします。

- 2 FOCUS35 の電源を入れ、
[BTComm]をダブルタップします。




- 3 新型の場合は【外付け Bluetooth】を
タップします。




旧型の場合は【Bluetooth 接続】を
タップします。



- 4 【開始】をタップします。

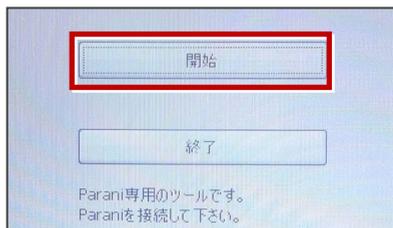

- 5 Parani が「開始状態」になります。
(ボタンがグレー表示)

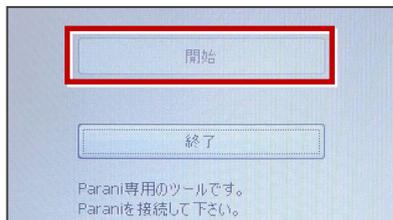

▼ 次頁へ

6 【接続するスマートフォン側】


「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



7 「使用可能なデバイス」に表示される「SD1000Uxxx」をタップします。



8 PIN コードに「1234」を入力して [OK] をタップします。

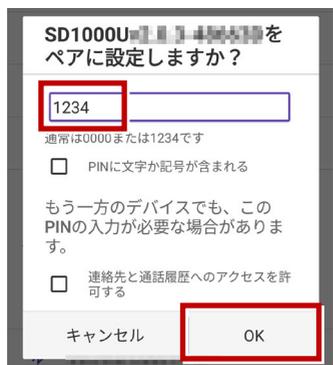


9 「ペアリングされたデバイス」に「SD1000Uxxx」が表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンのペアリングは完了です。

FIELD-TERRACE と接続する時は

FOCUS35の「BTComm」で、Paraniを「開始状態」にしておいてください。（ボタンがグレー表示）

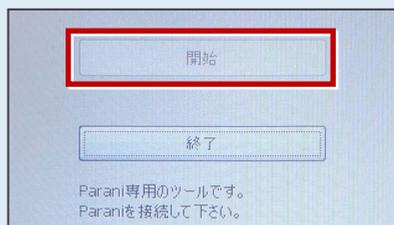

通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、
以下を選択します。

内蔵Bluetooth → Bluetooth
無線機 → Bluetooth（無線機）
Parani SD1000U → Bluetooth



観測方法について

観測方法は「自動追尾」「自動視準」「手動」が
利用可能です。



FIELD-TERRACE と接続する時は

「接続」をタップ後に表示される
「ペアリング済みデバイス」から選択します。

内蔵Bluetooth → F35-xxxxxxxxxx
無線機 → RB～ または
EDB～、SEDB～
Parani SD1000U → SD1000Uxxx

※初回接続時のみ「ライセンス認証」のため、
「インターネット接続環境」が必要です。
2回目以降は必要ありません。

※新型無線機（EDB～、SEDB～）との接続は、
接続可否を含めて現在メーカーに確認中です。



無線機で接続する場合は「チャンネル」と「ID」を確認してください

ニコン・トリプルのFOCUS35を「無線機」で接続する場合は、「Radio channel」と「Network ID」を、FOCUS35とFIELD-TERRACEで合わせる必要があります。

（FIELD-TERRACEの初期値は両方とも「1」）

● FOCUS35 の確認方法

FOCUS35 の電源を入れ、フロント側のパネルで確認します。



● FIELD-TERRACE の確認方法

接続画面で「無線機設定」をタップし、確認・変更して合わせます。




FOCUS35の「Radio channel」と「Network ID」を変更する場合は、次の手順でおこないます。

- 1 [Enter]（改行）ボタンを押して、メインメニュー（Main Menu）を表示します。




▼ 次頁へ

- 2 [↑] [↓] ボタンで
「Radio Parameter」を選択して、
[Enter] を押します。

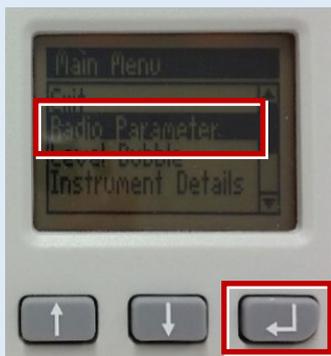

- 3 [↑] [↓] ボタンでカーソル位置の
数値を「1」に設定して、[Enter] で
確定します。

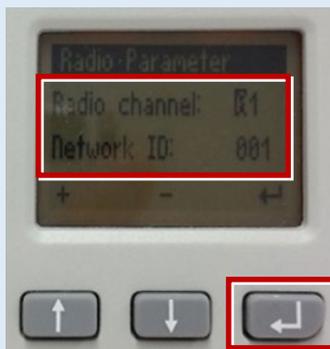

(上画面は両方とも「1」に設定した場合)

サーチ時に「天頂」を向いてサーチしてしまう場合は

FOCUS35の「LANDRiV」の設定で改善される場合があります。

天頂を向いてサーチした場合は、一度FIELD-TERRACEとFOCUS35の通信を切断し、LANDRiVのチルトセンサーを「OFF」から「ON」に切り替えてください。

メーカー

ニコン・トリンプル

機種名

FOCUS50

FOCUS50へ接続する場合は、Android 13 までの端末をご使用ください。

1 FT-Connectのインストールと起動

FOCUS50と接続する場合は、接続前にFIELD-TERRACEと同じ端末に「FT-Connect」をインストールして起動する必要があります。

(※インストール時にはインターネット接続環境が必要です。)


- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FT-Connect」を検索してインストールします。



- 2 インストールが終わったら、「開く」をタップします。



- 3 「FIELD-TERRACE もしくはFIELD-POCKETに切り替えて、再接続してください。」と表示されたら、FT-Connectの準備は完了です。

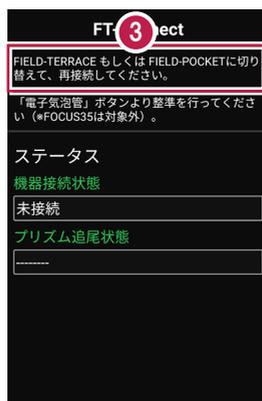

既に FIELD-TERRACE をご利用中の場合は

器械との接続画面で「FOCUS50」を選択すると Google Play スタアの「FT-Connect」のページが開きますので、そこからインストールすることができます。

1 ホーム画面の「接続」をタップします。

2 「Nikon-Trimble」
「FOCUS50」
を選択します。

3 「接続」をタップします。

4 「閉じる」をタップします。

5 Google Play スタアの
「FT-Connect」のページ
が開きます。
「インストール」をタップ
してインストールします。



2 機種見分け方

ニコン・トリプルのFOCUS50を接続する場合、無線ユニット対応機種と非対応機種があります。

【見分け方】

LockNGo

LockNGo（無線ユニット非対応機）にはステッカーは貼っていません。

- 「内蔵Bluetooth 接続方法」参照

Robotic（無線ユニット対応）

「みどり色」のステッカー（Robotic）が貼ってある場合は、「無線機」を使用して接続します。

- 「無線機 接続方法」参照



内蔵Bluetooth 接続方法

Bluetooth

1 【FOCUS 側】

FOCUS50 の電源を入れます。

2 【接続するスマートフォン側】


「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



3 「使用可能なデバイス」に表示される「844xxx」または「845xxx」をタップします。



4 「ペア設定する」をタップします。

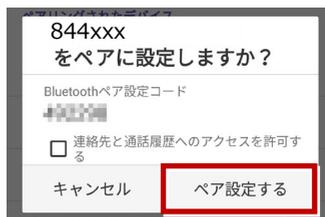

5 「ペアリングされたデバイス」に「844xxx」または「845xxx」が表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンのペアリングは完了です。

無線機 接続方法

Bluetooth（無線機）

1【FOCUS側】

無線機と FOCUS50 の電源を入れ、無線機の [ペアリングボタン] を点滅するまで長押しします。
(点滅でペアリング状態)



※ [ペアリングボタン] の長押しは、初回接続時のみです。

2【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



3 「使用可能なデバイス」に表示される「RB～」 「EDB～」 「SEDB～」のいずれかをタップします。



4 「ペアリングされたデバイス」に選択したデバイスが表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンのペアリングは完了です。

通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、
以下を選択します。

内蔵Bluetooth → Bluetooth

無線機 → Bluetooth（無線機）



観測方法について

観測方法は「自動追尾」「自動視準」「手動」が
利用可能です。




FIELD-TERRACE と接続する時は

「接続」をタップ後に表示される
「ペアリング済みデバイス」から選択します。

内蔵Bluetooth → 844xxxまたは845xxx

無線機 → RB～ または
EDB～、SEDB～

※初回接続時のみ「ライセンス認証」のため、
「インターネット接続環境」が必要です。
2回目以降は必要ありません。

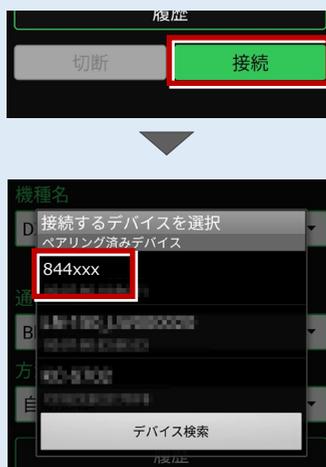

FOCUS50の「整準」は、「FT-Connect」で行うことができます

FOCUS50の「整準」は、FIELD-TERRACEとFOCUS50を接続した後に、「FT-Connect」を起動して「電子気泡管」で行うことができます。

- 1 FIELD-TERRACE で、FOCUS50 を接続します。



- 2 端末にインストールした FT-Connect を起動して、[電子気泡管] をタップします。
- 3 電子気泡管画面が表示されるので、FOCUS50 を整準してください。




無線機で接続する場合は「チャンネル」と「ID」を確認してください

ニコン・トリンプルのFOCUS50を「無線機」で接続する場合は、「Channel」と「Network ID」を、FOCUS50とFIELD-TERRACEで合わせる必要があります。（FIELD-TERRACEの初期値は両方とも「1」）

● FOCUS50 の確認方法

FOCUS50 の電源を入れ、フロント側のパネルで確認します。

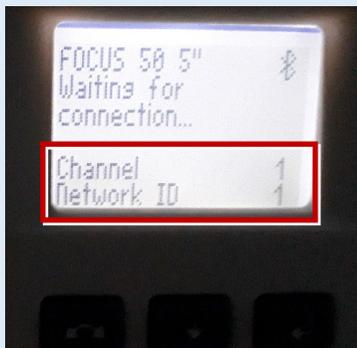

● FIELD-TERRACE の確認方法

接続画面で「無線機設定」をタップし、確認・変更して合わせます。



FOCUS50の「Channel」と「Network ID」を変更する場合は、次の手順でおこないます。

- 1 [Enter]（改行）ボタンを押します。




▼ 次頁へ

2 「Radio settings」を選択して、
[Enter] を押します。



3 「radio channel」と「network ID」
で、数値を「1」に設定します。

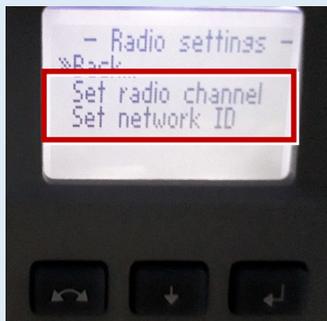

メーカー

ニコン・トリンプル

機種名

S5、S7、S9

S5、S7、S9へ接続する場合は、Android 13 までの端末をご使用ください。

1 FT-Connectのインストールと起動

S5、S7、S9と接続する場合は、接続前にFIELD-TERRACEと同じ端末に「FT-Connect」をインストールして起動する必要があります。

(※インストール時にはインターネット接続環境が必要です。)


- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FT-Connect」を検索してインストールします。



- 2 インストールが終わったら、「開く」をタップします。



- 3 「FIELD-TERRACE もしくはFIELD-POCKETに切り替えて、再接続してください。」と表示されたら、FT-Connectの準備は完了です。

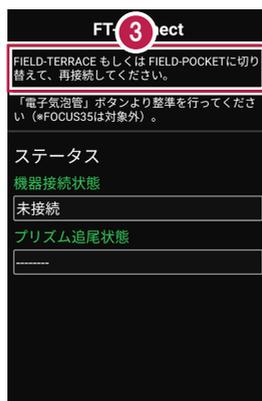

既に FIELD-TERRACE をご利用中の場合は

器械との接続画面で「S5、S9」または「S7」を選択すると Google Play ストアの「FT-Connect」のページが開きますので、そこからインストールすることができます。


1 ホーム画面の「接続」をタップします。

2 「Nikon-Trimble」
「S5、S9」または「S7」
を選択します。

3 「接続」をタップします。

4 「閉じる」をタップします。

5 Google Play ストアの
「FT-Connect」のページ
が開きます。
「インストール」をタップ
してインストールします。

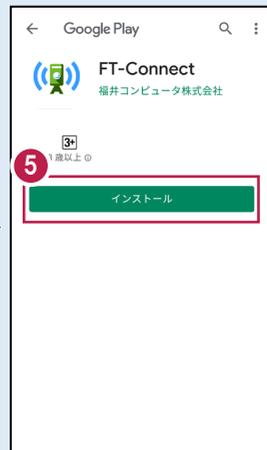

2 機種見分け方

ニコン・トリプルのS5、S7、S9を接続する場合、無線ユニット対応機種と非対応機種があります。

【見分け方】

Autolock

TS本体のアンテナ無し、またはS5旧モデルのみアンテナの根本にプラスチックテープが付く機体

- 「内蔵Bluetooth 接続方法」参照
-

Robotic（無線ユニット対応）

TSにアンテナが付属している、またはS5旧モデルのみアンテナの根本にプラスチックテープが付いていない機体

- 「無線機 接続方法」参照

内蔵Bluetooth 接続方法

Bluetooth

1 【S シリーズ側】

S5、S7、S9 の電源を入れます。

※この際、コントロールユニット（TCU）は装着せずに運用します。

2 【接続するスマートフォン側】


「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。




3 「使用可能なデバイス」に表示される「36xxxx」「37xxxx」、「38xxxx」をタップします。



4 「ペア設定する」をタップします。

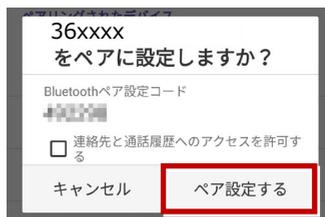

5 「ペアリングされたデバイス」に「36xxxx」「37xxxx」、「38xxxx」が表示されます。

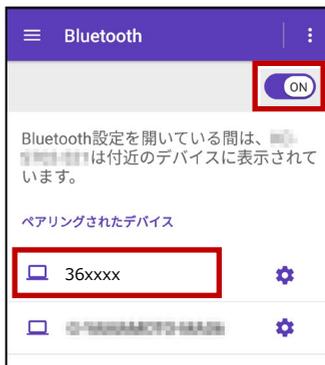

以上で S シリーズとスマートフォンのペアリングは完了です。

無線機 接続方法

Bluetooth（無線機）

1【Sシリーズ側】

無線機と S5、S7、S9 の電源を入れ、無線機の [ペアリングボタン] を点滅するまで長押しします。
(点滅でペアリング状態)



※ [ペアリングボタン] の長押しは、初回接続時のみです。

2【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



3 「使用可能なデバイス」に表示される「RB～」 「EDB～」 「SEDB～」のいずれかをタップします。



4 「ペアリングされたデバイス」に選択したデバイスが表示されます。



以上で S シリーズとスマートフォンのペアリングは完了です。

通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、
以下を選択します。

内蔵Bluetooth → Bluetooth

無線機 → Bluetooth（無線機）



観測方法について

観測方法は「自動追尾」「自動視準」「手動」が
利用可能です。



FIELD-TERRACE と接続する時は

「接続」をタップ後に表示される
「ペアリング済みデバイス」から選択します。

内蔵Bluetooth → 36xxxx または
37xxxx、38xxxx

無線機 → RB～ または
EDB～、SEDB～

※初回接続時のみ「ライセンス認証」のため、
「インターネット接続環境」が必要です。
2回目以降は必要ありません。



S5、S7、S9の「整準」は、「FT-Connect」で行うことができます

S5、S7、S9の「整準」は、FIELD-TERRACEとSシリーズを接続した後に、「FT-Connect」を起動して「電子気泡管」で行うことができます。

- 1 FIELD-TERRACE で、S5、S7、S9 を接続します。



- 2 端末にインストールした FT-Connect を起動して、[電子気泡管] をタップします。
- 3 電子気泡管画面が表示されるので、S シリーズを整準してください。




無線機で接続する場合は「チャンネル」と「ID」を確認してください

ニコン・トリンプルのS5、S7、S9を「無線機」で接続する場合は、「無線チャンネル」と「ネットワークID」を、S5、S7、S9とFIELD-TERRACEで合わせる必要があります。

(FIELD-TERRACEの初期値は両方とも「1」)

● S5、S7、S9の確認方法

Sシリーズの電源を入れ、フロント側のパネルで確認します。

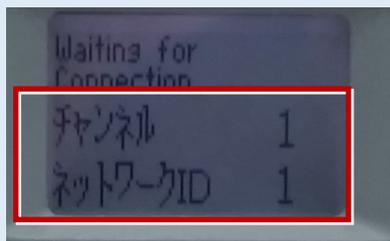

● FIELD-TERRACEの確認方法

接続画面で「無線機設定」をタップし、確認・変更して合わせます。



Sシリーズの「チャンネル」と「ネットワーク」を変更する場合は、次の手順でおこないます。(S7の例)

- 1 電源投入直後の入力待機時間内
(パネル右側中央の数値が終わらない間)に、[Enter] (改行) ボタンを押して、設定・レベル画面を表示します。





▼ 次頁へ




2 [Enter] (改行) ボタンを押して、設定画面を表示します。



3 [↓] で「無線設定」を選択、[Enter] で無線設定画面を表示します。


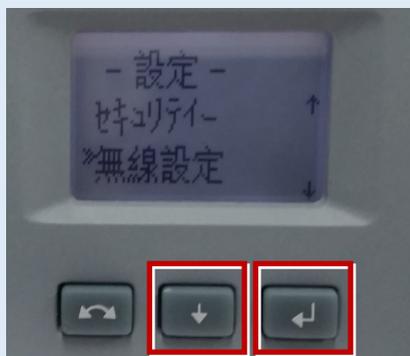
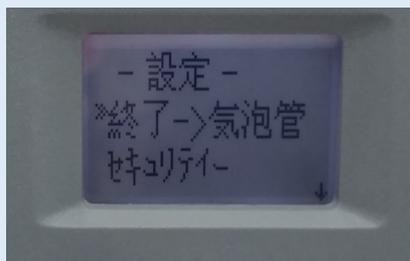


4 [↓] で「無線チャンネル設定」を選択、チャンネルを「1」に設定します。

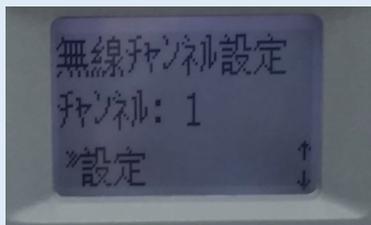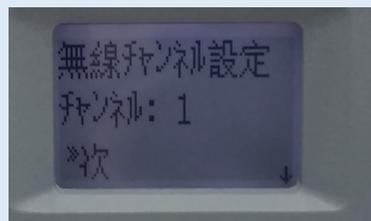
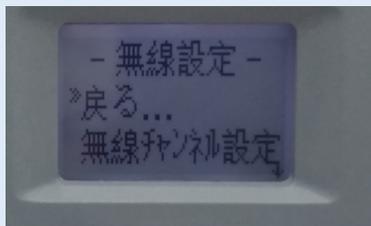


▼ 次頁へ

5 無線設定画面で「ネットワークID 設定」を選択して、ID を「1」に設定します。

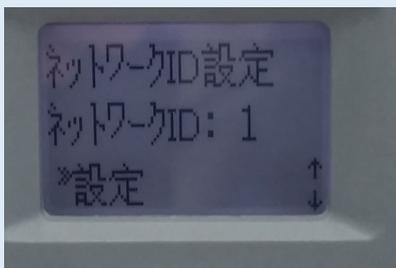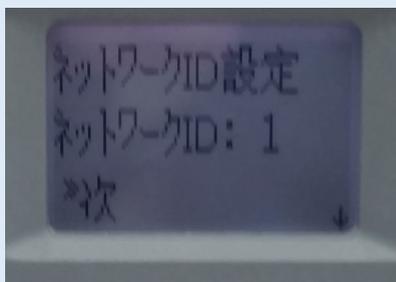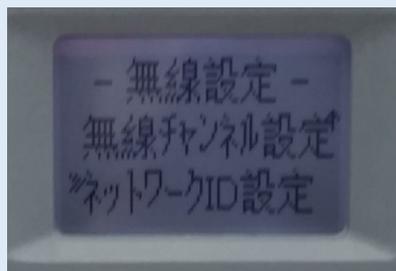

6 各メニュー先頭の「戻る」や「終了」を選択して、最初の画面に戻ります。

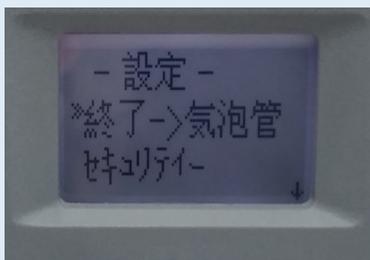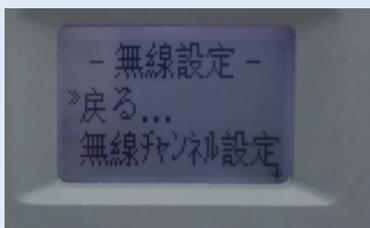

【アクティブターゲット】

ニコン・トリンブルの S シリーズにて視準用の
アクティブターゲットが使用可能です。

（右図は T-360SL LED ターゲットの例）
アクティブターゲットを現場で使用することで、
他の反射物に干渉せず視準することができます。




アクティブターゲットを使用する場合の手順を解説します。
本機上部にチャンネル設定のダイヤルがあります（下図）



FIELD-TERRACE では、観測設定の「ターゲット」に
「アクティブターゲット」が表示されます。

「アクティブターゲット」を選択すると、チャンネル番号が入力
可能になり、本機のダイヤルと同じ数値を入力することで
指定したターゲットを捕捉するようになります。

※「アクティブターゲット」は「自動追尾」でのみ表示され
ます。

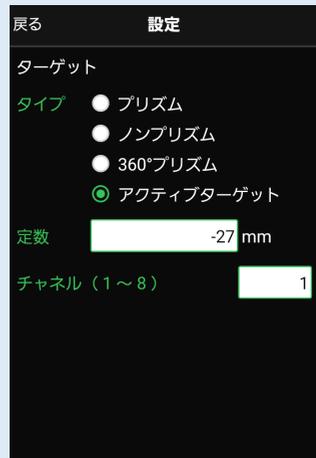

メーカー

ニコン・トリプル

機種名

Ri

Riへ接続する場合は、Android 13 までの端末をご使用ください。

1 FT-Connectのインストールと起動

Riと接続する場合は、接続前に FIELD-TERRACEと同じ端末に「FT-Connect」をインストールして起動する必要があります。

(※インストール時にはインターネット接続環境が必要です。)


- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FT-Connect」を検索してインストールします。



- 2 インストールが終わったら、[開く] をタップします。



- 3 「FIELD-TERRACE もしくは FIELD-POCKET に切り替えて、再接続してください。」と表示されたら、FT-Connect の準備は完了です。

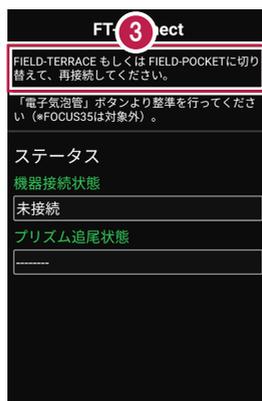

既に FIELD-TERRACE をご利用中の場合は

器械との接続画面で「Ri」を選択すると Google Play ストアの「FT-Connect」のページが開きますので、そこからインストールすることができます。

1 ホーム画面の [接続] をタップします。

2 「Nikon-Trimble」
「Ri」を選択します。

3 [接続] をタップします。



4 [閉じる] をタップします。

5 Google Play ストアの
「FT-Connect」のページ
が開きます。
[インストール] をタップ
してインストールします。



2 接続設定

Riと接続する場合は、Bluetooth 接続または Wi-Fi 接続が指定可能です。
FIELD-TERRACE を起動する前に、以下の接続設定を行ってください。

Bluetooth 接続設定

1 【Ri 側】

Ri の電源を入れます。


※起動直後に3分程度 Ri のキャリブレーションが実行されるので終了を待ちます。

2 【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」にします。



3 「使用可能なデバイス」に表示される「Ri_xxxxx」をタップします。

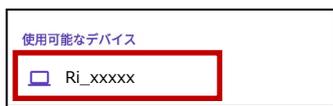

4 「ペア設定する」をタップします。



5 「ペアリングされたデバイス」に「Ri_xxxxx」が表示されます。



以上で Ri とスマートフォンのペアリングは完了です。

Wi-Fi 接続設定


1 【Ri 側】

Ri の電源を入れます。


※起動直後に 3 分程度 Ri のキャリブレーションが実行されるので終了を待ちます。

2 【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Wi-Fi」を開いて「ON」にします。

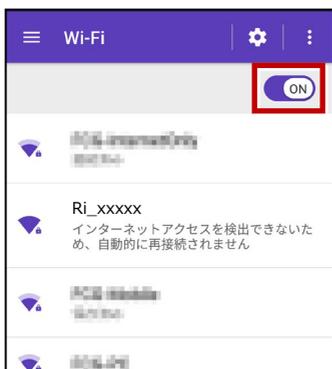

3 一覧から「Ri_XXXXX」をタップします。

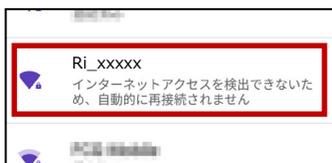

4 「パスワード」を入力して、「接続」をタップします。

※初期パスワードが不明な場合は、Ri 購入元にご確認ください。




以上で Ri とスマートフォンの Wi-Fi 設定は完了です。

通信方法について

FIELD-TERRACE との通信方法は、
Wi-Fi と Bluetooth です。

Wi-Fi の場合は、周波数帯、チャンネルの指定も
可能です。

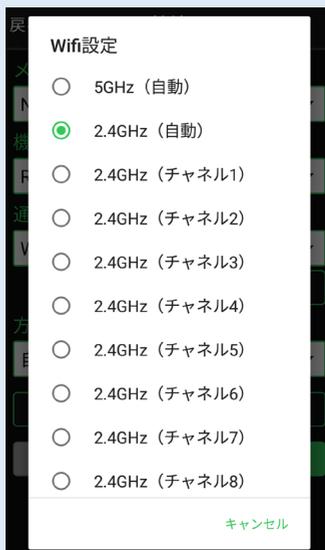

観測方法について

観測方法は「自動追尾」のみ利用可能です。



FIELD-TERRACE と接続する時は

● Bluetooth の場合

「接続」をタップ後に表示される
「ペアリング済みデバイス」から選択します。
一覧に無い場合は、「デバイス検索」をタップして
接続する器械を検索してペアリングしてください。



● Wi-Fi の場合

「接続」をタップ後に表示される
「接続可能なデバイス」から選択します。
一覧に無い場合は、「Wi-Fi 設定」をタップして
接続する器械の Wi-Fi を設定してください。






Riの「整準」は、「FT-Connect」で行うことができます

Riの「整準」は、FIELD-TERRACEとRiを接続した後に、「FT-Connect」を起動して「電子気泡管」で行うことができます。

- 1 FIELD-TERRACEで、Riを接続します。



- 2 端末にインストールした FT-Connect を起動して、[電子気泡管] をタップします。
- 3 電子気泡管画面が表示されるので、Ri を整準してください。

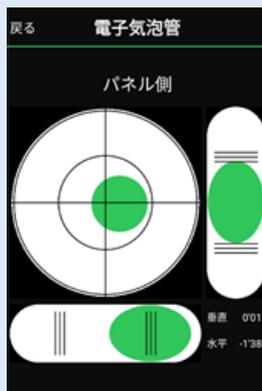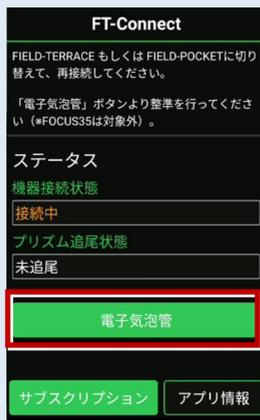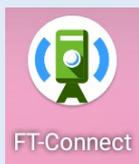

整準における注意事項

基本的に整準は不要ですが、運用方法によって整準が必要となります。

- ・ 整準が不要な場合：任意の場所に器械を設置する場合です。
- ・ 整準が必要な場合：杭上に器械を設置する場合です。整準しないと正しい角度距離が得られません。

キャリブレーションについて

自動整準、チルト補正の2種類のキャリブレーションを行います。

● 自動整準

- ・ Trimble Ri 起動直後に必ず実行されます。
- ・ 自動整準が完了するまでに3分程度時間を要します。その間は弊社アプリケーションとの接続はできません。
- ・ 工場出荷時で必ず自動整準を行う設定を適用しています。

● チルト補正

- ・ 手動で実行することはできません。Trimble Ri のシステムが必要と認識した場合に自動で実行されます。
- ・ 傾き補正機能の役割を担います。

プリズムについて

プリズム毎の特性を認識し、使い分けてください。

●360°キャッツアイ

- ・プリズム追尾性が非常に高いプリズムです。主に近距離（100m 以内）で利用します。

<プリズム設定>

プリズム定数：23mm

高さオフセット：38mm

※キャッツアイ使用時の目標高は、「高さオフセット値」38mm 分を加算してください。

●360°プリズム

- ・150m 程度の距離で作業する場合は360°プリズムをお勧めします。

ステータスライトについて

ステータスライトにより、プリズムロック状態を外部から判断できます。

- ・プリズムロック時：緑色 LED が点灯。
- ・プリズムロックが外れかかった時：緑色 LED が点滅。
- ・プリズムロックが完全に外れた時：オレンジ色 LED が点灯。

Wi-Fi 接続時のリモコン画面について

Wi-Fi 接続時は、リモコン画面にカメラ映像が表示されます。

通常のリモコンとの切り替えは「リモコン」アイコンまたは「Ri カメラ」アイコンで行うことができます。



- ・ カメラは「広角」と「自動」の切り替えが可能です。
- ・ 「自動」の場合は、カメラ内にプリズムが映ると自動で捕捉しロックします。
- ・ 「広角」でサーチを実行すると「自動」に切り替わります。
- ・ リモコンの円の外側をタップすると早く動きます。内側をタップするとゆっくり動きます。
- ・ カメラ内をタップすると、タップした位置を視準します。
- ・ 「GNSS 振向」を使用する場合は、通常のリモコン（カメラ無し）に切り替えてください。
- ・ 環境により Wi-Fi 通信距離が変化します。接続が不安定な場合は、Bluetooth で接続してください。Bluetooth 接続時は、リモコンは通常のリモコン（カメラ無し）になります。
- ・ カメラ映像が表示されない場合は、以下をお試しください。
 - 方法1： 通常のリモコン（カメラ無し）に一度切り替えた後、再度「Ri カメラ」のリモコンに切り替えてみてください。
 - 方法2： 一旦 TS と切断して再接続してみてください。
 - 方法3： TS の電源を切って TS を再起動してみてください。

メーカー	Leica	機種名	TS16
------	-------	-----	------

接続方法
Bluetooth


1 「設定」を選択します。



2 「接続」を選択します。




3 「GSI出力」[編集] (F3)を選択します。

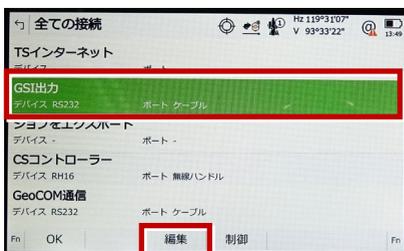

4 次のようにして「OK」を選択します。

- ・無線ハンドルを使用する場合
接続方法：「無線ハンドル」
GSIフォーマット：「GSI8 測定」
- ・内蔵Bluetoothを使用する場合
接続方法：「TS Bluetooth 1」
GSIフォーマット：「GSI8 測定」

※下画面は「無線ハンドル」を選択した場合

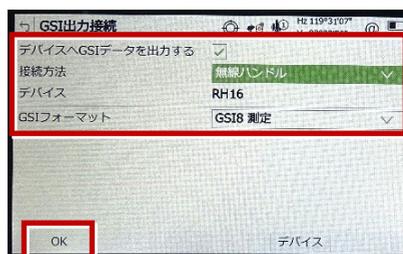

5 「GeoCOM通信」[編集] (F3)を選択します。



▼ 次頁へ

6 次のようにして [OK] を選択します。


・無線ハンドルを使用する場合

接続方法：「無線ハンドル」

・内蔵Bluetoothを使用する場合


接続方法：「TS Bluetooth 1」

※下画面は「無線ハンドル」を選択した場合

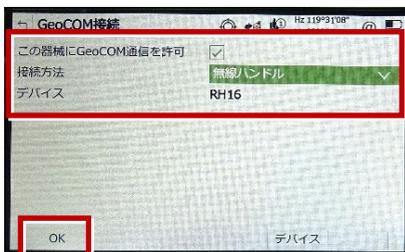

7 [OK] (F1) を選択します。

(ホーム画面に戻ります。)

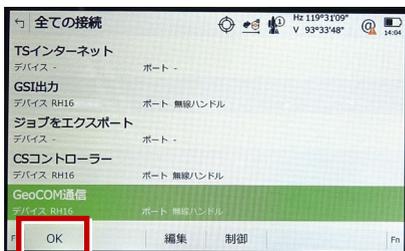

8 [測定] を選択します。



9 測定画面が表示されます。

この状態で FIELD-TERRACE と接続して観測を行います。



TS のオプション機能による観測方法の制限について

TSのオプション機能により、観測方法に制限があります。

オプション機能の有無は、TSの「設定」-「システム情報」画面で確認できます。（右図）

「パワーサーチ」が「ハイ」の場合

「パワーサーチを使用する」のチェックをオンにして接続が可能です。

「パワーサーチ」が「イイエ」の場合

「パワーサーチを使用する」のチェックをオンにすると接続できません。チェックをオフにしてください。



「GeoComロボティック」が「ハイ」の場合

「自動追尾」「自動視準」「手動」による接続が可能です。

「GeoComロボティック」が「イイエ」の場合

「手動」による接続のみ可能です。

「自動追尾」「自動視準」では、接続できません。

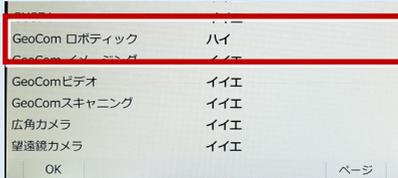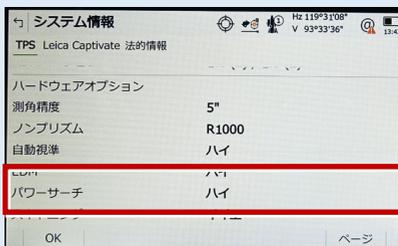

【パワーサーチを使用する】 チェックボックスをオンにした時の動作について

TSのオプション機能「パワーサーチ」を使用する場合は、
「パワーサーチを使用する」のチェックをオンにします。
(右図)

観測方法は「自動追尾」または「自動視準」になります。
「手動」は選択出来ません。(下図)



観測方法が「自動追尾」で、測距時にプリズムを捕捉していない場合は、通常のサーチではなくパワーサーチが動作します。

リモコン画面に「パワーサーチ (右旋回・左旋回)」ボタンが表示され、パワーサーチによるプリズムの捕捉が可能です。(右図)

※上部の「サーチ」ボタンでは、通常のサーチが実行されます。

※「パワーサーチ (右旋回・左旋回)」ボタンが表示されている場合は、「GNSS振り向き」ボタンは非表示になります。

接続の履歴にも「パワーサーチ」と履歴が残ります。
(右図)



通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、「無線ハンドル」「内蔵Bluetooth」共に「Bluetooth」を選択します。

機種名
TS16 シリーズ

パワーサーチを使用する

通信方法
Bluetooth

方法
自動追尾

履歴

オートハイト機能について

器械高の入力時に「取得」ボタンが表示されます。「取得」ボタンをタップすると、器械高を自動計測して設定します。

メーカー Leica

機種名 TS13C

接続方法

Bluetooth


1 「設定」を選択します。



2 「接続」を選択します。




3 「GSI出力」[編集] (F3)を選択します。

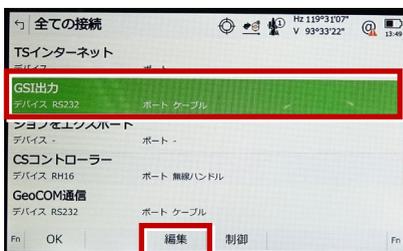

4 次のようにして「OK」を選択します。

- ・無線ハンドルを使用する場合
接続方法：「無線ハンドル」
GSIフォーマット：「GSI8 測定」
- ・内蔵Bluetoothを使用する場合
接続方法：「TS Bluetooth 1」
GSIフォーマット：「GSI8 測定」

※下画面は「無線ハンドル」を選択した場合

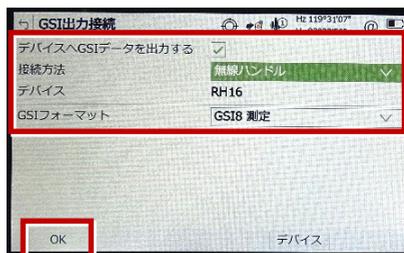

5 「GeoCOM通信」[編集] (F3)を選択します。



▼ 次頁へ

6 次のようにして [OK] を選択します。


・無線ハンドルを使用する場合

接続方法：「無線ハンドル」

・内蔵Bluetoothを使用する場合


接続方法：「TS Bluetooth 1」

※下画面は「無線ハンドル」を選択した場合

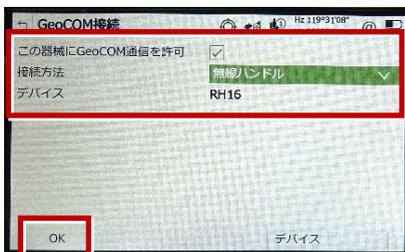

7 [OK] (F1) を選択します。

(ホーム画面に戻ります。)

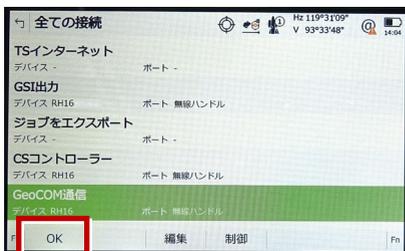

8 [測定] を選択します。



9 測定画面が表示されます。

この状態で FIELD-TERRACE と接続して観測を行います。



通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、
「無線ハンドル」「内蔵Bluetooth」共に
「Bluetooth」を選択します。

メーカー
Leica

機種名
TS13C

通信方法
Bluetooth

方法
自動追尾

履歴



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

基本操作

基本操作

1 はじめに……………基本操作-3

- 1-1 FIELD-TERRACE を
インストールする……………基本操作-3
- 1-2 データフォルダを設定する
……………基本操作-4
- 1-3 アクティベーションする ……基本操作-6
- 補足 試用版でアクティベーション
する場合は……………基本操作-13

2 観測前の準備 ……………基本操作-15

- 2-1 現場を作成する ……基本操作-15
- 2-2 設計データを取り込む・基本操作-31
- 2-3 設計データを確認する・基本操作-44

3 器械との接続 ……………基本操作-54

- 3-1 器械と接続する……………基本操作-54

4 器械設置 ……基本操作-62

- 4-1 既知点上に器械を設置する
……………基本操作-62
- 4-2 任意点に器械を設置する
(後方交会法) ……基本操作-66

5 測設 ……………基本操作-71

- 5-1 座標点を測設する……………基本操作-71
- 5-2 CAD 図面上の点を測設する
……………基本操作-76
- 5-3 路線の「線形」を利用した点を
測設する ……………基本操作-80
- 5-4 路線の「測点」を利用した点を
測設する ……………基本操作-88
- 5-5 路線の横断方向上の点を
測設する ……………基本操作-95

6 観測 ……………基本操作-101

- 6-1 任意点を観測する…基本操作-101
- 6-2 路線上に誘導しながら観測する
……………基本操作-106
- 6-3 路線の横断方向上に誘導しながら
観測する ……………基本操作-112
- 6-4 標高を観測する……………基本操作-118

基本操作

7 3D 施工… 基本操作-120

- 7-1 点検・検査（線形利用）
をおこなう…………… 基本操作-120
- 7-2 点検・検査（線形なし・TIN 利用）
をおこなう…………… 基本操作-129
- 7-3 丁張を設置する …… 基本操作-133
- 7-4 構造物モデル計測をおこなう
…………… 基本操作-147
- 7-5 標準断面を作成する
…………… 基本操作-158
- 7-6 出来形計測をおこなう
…………… 基本操作-168
- 7-7 簡易 TIN を作成する
…………… 基本操作-180

8 記録データの出力 …… 190

- 8-1 記録したデータを確認する
…………… 基本操作-190
- 8-2 座標データ（SIMA）を
出力する…………… 基本操作-192
- 8-3 横断現況データ（SIMA）を
出力する…………… 基本操作-194
- 8-4 出来形計測データ（XML）を
出力する…………… 基本操作-195
- 8-5 簡易 TIN データ（LandXML）を
出力する…………… 基本操作-196
- 8-6 現場データ（FTZ、FTZS）を
出力する…………… 基本操作-197

1

はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを使用できる状態にします。（※インターネット接続環境が必要です。）

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。

<https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html>

「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

- 1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索してインストールします。

1-2 データフォルダを設定する

新規インストールの場合は「**■ステップ1**」から操作をおこなってください。

すでにFIELD-TERRACEをご使用の場合（「FIELD-TERRACE」フォルダが内部ストレージに存在する場合）は「**■ステップ2**」から操作をおこなってください。

■ステップ1：データフォルダを作成します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ作成のチュートリアルを確認します。

手順が表示されますので、**[次へ]**をタップして確認します。



- 2 端末のデータフォルダ画面が表示されます。右上のメニューをタップします。

- 3 **[内部ストレージを表示]**をタップします。

※ **[内部ストレージを非表示]**となっている場合は切り替えず、そのままにします。

- 4 左上のメニューをタップします。




- 5 内部ストレージ（機種名・型番）をタップします。

- 6 [保存] をタップします。

メッセージは [閉じる] をタップします。

データフォルダの作成は完了です。

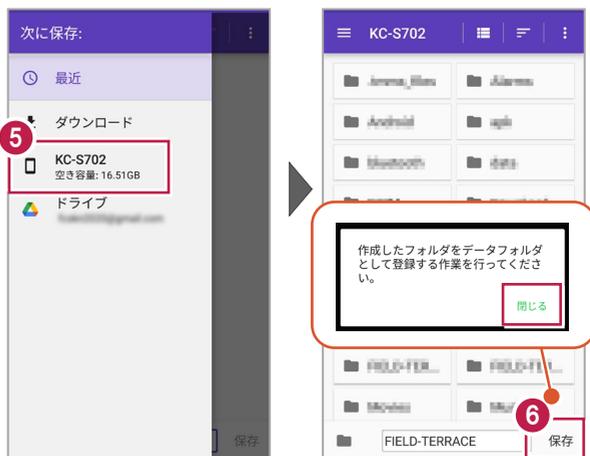


■ ステップ2：データフォルダを選択します

- 1 FIELD-TERRACEを起動し、データフォルダ選択のチュートリアルを確認します。



手順が表示されますので、[次へ] をタップして確認します。

- 2 内部ストレージにある [FIELD-TERRACE] フォルダをタップします。

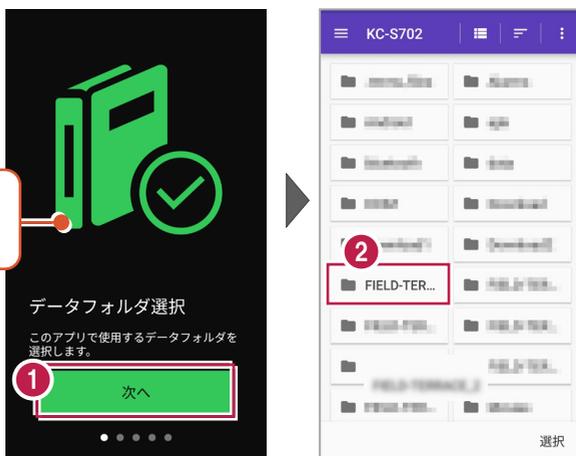

3 [選択] をタップします。

データフォルダの選択は完了です。

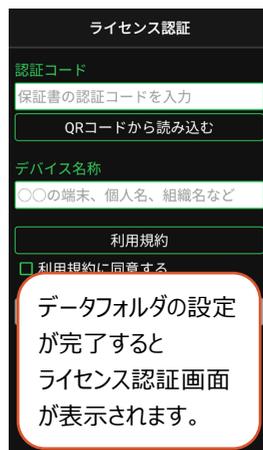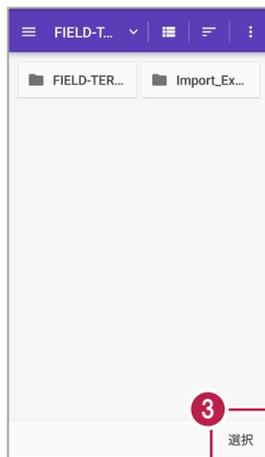

必ず内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダーを選択してください

内部ストレージの「FIELD-TERRACE」フォルダー以外を選択するとメッセージが表示され、[閉じる] をタップすると「ステップ2 データフォルダ選択」のチュートリアルに戻ります。





1-3 アクティベーションする

1 FIELD-TERRACEを起動し、
[QRコードから読み込む]
をタップします。

2 保証書に記載されている
QRコードを撮影します。

QRコードが読み込めない場合は



保証書に記載されている「認証コード」を手入力してください。

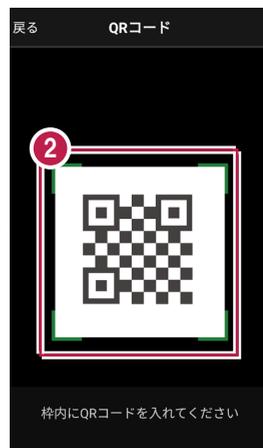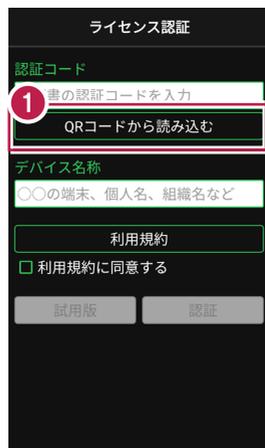

3 端末を区別するための
[デバイス名称] を入力
します。

4 [利用規約] をタップ
します。


5 利用規約を熟読して
[戻る] をタップします。

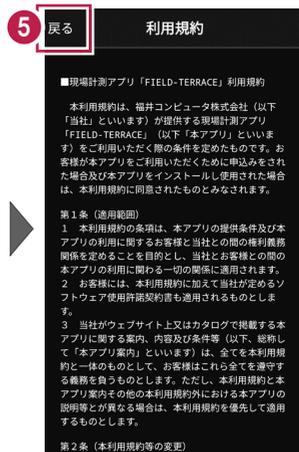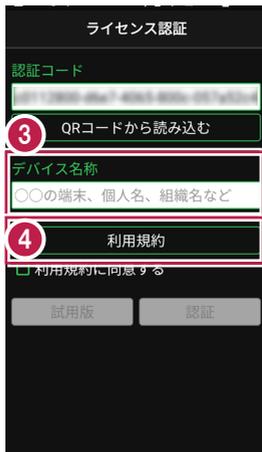

6 [利用規約に同意する] を
オンにします。

7 [認証] をタップします。

8 FIELD-TERRACEが使用
可能な状態になります。

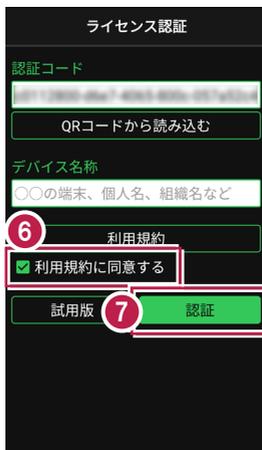

認証コードは、1台の端末で認証可能です

認証コードは1台の端末でのみ認証可能で、2台以上同時に認証することはできません。

また、機種変更や再インストールなどでFIELD-TERRACEをアンインストールする場合は、必ず事前にライセンスの認証解除をおこなってください。

端末の故障でFIELD-TERRACEが起動しない場合や、認証解除前にアンインストールしてしまった場合は、ライセンスの強制解除が必要になりますのでサポートセンターにお問合せください。

ライセンスの認証解除について

ライセンスの認証解除は、機種変更や再インストールの前におこなってください。

認証解除をおこなうことで、試用版の状態となります。（※再度ライセンス認証をおこなうことは可能です。）

以下の手順で解除します。


- 1 左上のメニューをタップします。




- 2 「アプリ情報」をタップします。



- 3 「ライセンス解除」をタップします。

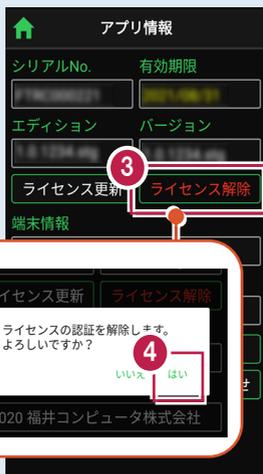

- 4 「はい」をタップします。

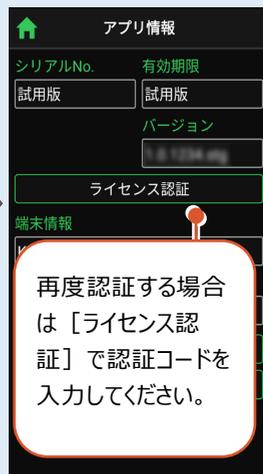

ライセンスには猶予期限（7日間）があります

インターネットにつながらない状態でも、[メニュー] - [アプリ情報] で表示される「猶予期限」までは使用可能です。

インターネットに接続すると、猶予期限は更新されます。



- インターネットに接続されていない場合は、起動時に「ライセンスの猶予期限」のメッセージが表示されます。

前回の認証情報を確認しました。

2020/07/17まではアプリを継続してご利用になれます。
次回、正常に認証できましたら有効期限は元に戻ります。

ライセンスの確認を行う場合は[設定]-[アプリ情報]より行えます。

- 「有効期限」、「猶予期限」には次の日付が表示されます。

- ・インターネットに接続されている場合 → 契約の「有効期限」
- ・インターネットに接続されていない場合 → ライセンスの「猶予期限」




パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続する場合は

パソコンと携帯端末（スマートフォン）をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに各種データ（XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど）の書き込みや読み込みをおこなうことができます。


※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

- 1 スマートフォンの画面ロック
（パターンやパスワードなど）を解除し、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

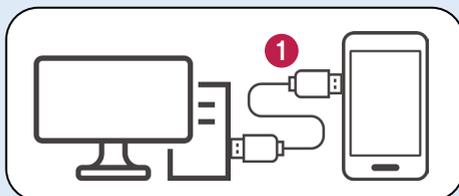

- 2 スマートフォンの画面上部から下に指をスライドし、通知領域を表示します。

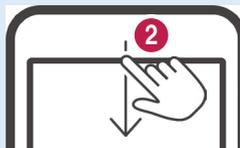

- 3 「この端末をUSBで充電」をタップします。



- 4 USB接続の用途を「ファイルを転送する」に変更します。


パソコンのエクスプローラーから、スマートフォン内のフォルダーに、ファイルの書き込みや読み込みができるようになります。



「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について

プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。
過去のお知らせは、ホーム画面の「メニュー」の「お知らせ」で確認できます。


起動時のお知らせ例

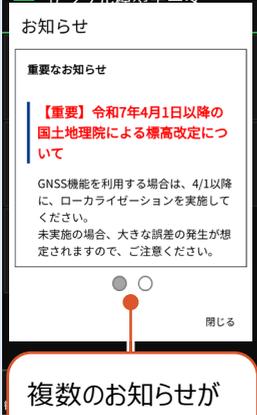

複数のお知らせがある場合はフリックで切り替え



未読マーク

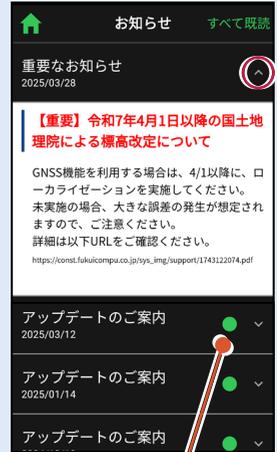

未読マーク



プログラムのバージョンは、ホーム画面の「メニュー」の「アプリ情報」で確認できます。
プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。



試用版でアクティベーションする場合は

1 「利用規約」をタップします。


2 利用規約を熟読して「戻る」をタップします。

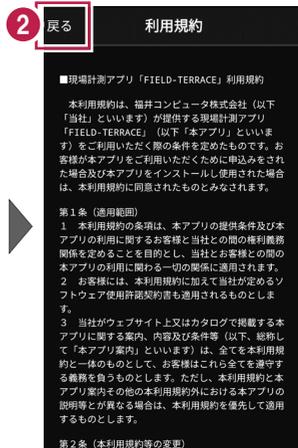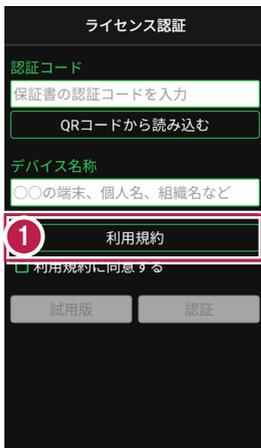

3 「利用規約に同意する」をオンにします。

4 「試用版」をタップします。

5 FIELD-TERRACEが「試用版」として使用可能な状態になります。

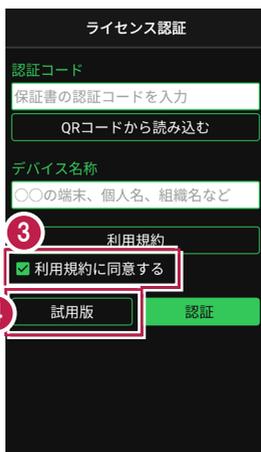

「試用版」では機能が制限されます

「試用版」では

- ・お使いの携帯端末でアプリが正常に動作すること
 - ・ご利用の測量機が正しく制御出来る事
- をご確認いただけます。

※使用可能な機能については、「ライセンス別機能」をご確認ください。

別途ご契約をいただくと「認証コード」を発行いたします。

発行された「認証コード」をアクティベーションすることで、すべての機能がご利用になれます。

FIELD-TERRACEに関する
お問合せ・ご相談は、
[メニュー] - [アプリ情報]
の [導入お問合わせ] ボタン
からおこなうことができます。



2

観測前の準備

現場を作成し、設計の座標・CAD・路線・TINデータを取り込みます。

現場の作成方法は3種類あります。

- ① FIELD-TERRACE で現場を新規作成する
- ② XFD ファイルを取り込んで現場を新規作成する
- ③ FTZ ファイルを取り込んで現場を新規作成する

EX-TREND武蔵を使用している場合の推奨する作成方法は「②XFDファイルを取り込んで現場を新規作成する」です。

メリット・・・座標、CAD、路線、TINデータの取り込みが一度に終了できます。

デメリット・・・2つあります。

- (1) 一部データだけを絞り込んで取り込むことができません。

例えば「XFDファイルの中の座標データと路線データだけを取り込む」といったことはできません。

- (2) TINデータは1つしか取り込めません。

複数のTINデータを取り込みたい場合は、XFDファイルを取り込んだ後に追加で取り込んでください。**※取り込んだTINデータのファイル名称は、出力方法によって変わります。**

取り込む手順・TINデータのファイル名称の詳細は「観測前の準備」の「**TINデータを取り込む**」を参照してください。

2-1 現場を作成する

■ 現場を新規作成します

- ① ホーム画面の [メニュー] をタップします。

- ② [現場 新規作成] をタップします。




- 3 [現場名]
[作成者]
[工種]
[TS出来形管理]
を入力します。

- 4 [作成] をタップします。
現場が作成されます。



「TS 出来形管理」を「する」と設定した場合は

- ・ 「TS出来形管理計測」が可能となります。
- ・ 接続するTSの「等級」が設定可能になります。
(等級の設定ができない機種もあります)
- ・ TS出来形計測時の器械設置に制限がかかります。
(既知点設置、後方交会法で観測する測点やTSと測点の距離など)
- ・ 設定できるのは、現場作成時のみです。
後から変更することはできません。

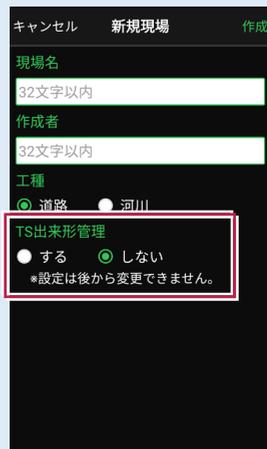

■ XFD ファイルを取り込んで現場を新規作成します

XFD ファイルとは

- ・ 弊社アプリケーションから出力された連携用データで、現場情報（現場名など）・座標データ・CADデータ・路線データ・TINデータを含みます。
- ・ EX-TREND 武蔵の建設CADの [ファイル] - [FIELD-TERRACE連携] - [XFDデータへ保存] コマンドなどから出力することができます。
- ・ EX-TREND 武蔵にて「農林水産省」の設定で作成されたXFDファイルはFIELD-TERRACEでは未対応です。基本設計XMLに変換して読み込んでください。
- ・ 図面のラスターデータは表示できません。PDFは武蔵の [ファイル] - [その他外部ファイル] - [PDF取込アシスト] で変換できれば表示可能です。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場 切り替え] をタップします。



- 3 [取込] をタップします。



- 4 取込元の選択で [指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。



- 5 ファイルを指定して [実行] をタップします。





携帯端末（スマートフォン）の
¥FIELD-TERRACE¥Import_Export¥
フォルダーに格納されているデータが表示されます。

6 取り込んだ現場で
TS出来形計測を行う場合
は「する」を、
TS出来形計測を行わない
場合は「しない」を
選択します。

7 現場データが新規作成
されます。
XFDファイル内に
・座標データ
・CADデータ
・路線データ
・TINデータ
が含まれている場合は、
同時に取り込まれます。

8 観測する現場を選択し、
[ホーム] アイコンをタップ
して戻ります。

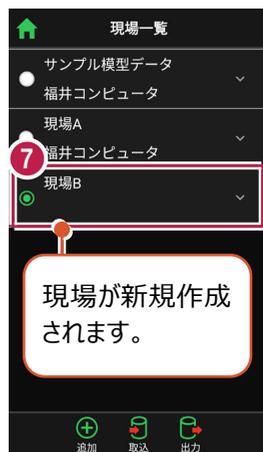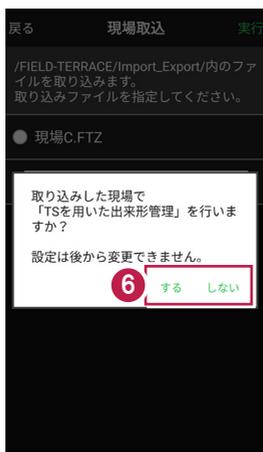

ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。
[次へ] をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド
ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって
ください。



■ FTZ ファイルを取り込んで現場を新規作成します

FTZ ファイルとは

FIELD-TERRACEで保存した、オリジナルの現場データです。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場 切り替え] をタップします。



- 3 [取込] をタップします。



- 4 取込元の選択で [指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。



- 5 ファイルを指定して [実行] をタップします。



携帯端末（スマートフォン）の
¥FIELD-TERRACE¥Import_Export¥
フォルダーに格納されているデータが表示されます。


- 6 現場データが新規作成されます。

FTZファイル内に

- 座標データ
- CADデータ
- 路線データ
- TINデータ

が含まれている場合は、同時に取り込まれます。

- 7 観測する現場を選択し、
[ホーム] アイコンをタップして戻ります。

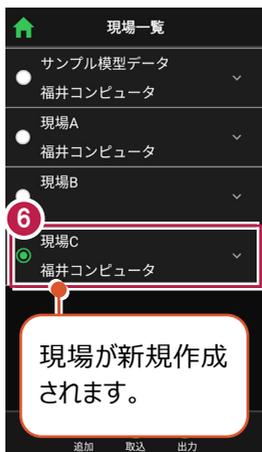

ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。

[次へ] をタップ後に表示される画面で、使用するクラウドストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなってください。



■ 表示桁を設定します

1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

2 [現場 共通設定] をタップします。

3 [桁 設定] をタップします。

4 各項目の桁数を設定します。

5 [戻る] をタップして桁数を保存します。

6 [ホーム] アイコンをタップしてホーム画面に戻ります。



■ 縮尺係数補正・投影補正を設定します

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場 共通設定] をタップします。

- 3 [補正 設定] をタップします。



- 4 [縮尺係数補正] と [投影補正] のチェックをオンにして、補正値を入力します。
チェックがオフの場合は、補正は起こりません。



- 5 [戻る] をタップして補正値を保存します。

- 6 [ホーム] アイコンをタップしてホーム画面に戻ります。



■ 図面の表示設定をおこないます

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 3 [図面 設定] をタップします。



- 4 図面の [背景色] と [表示] の色を設定します。

- 5 [戻る] をタップして 図面設定を保存します。

- 6 [ホーム] アイコンをタップしてホーム画面に戻ります。



■ 画面の明るさの自動調整を設定します

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場 共通設定] をタップします。

- 3 [明るさ 設定] をタップします。



- 4 画面の明るさの自動調整について設定します。

- 5 [戻る] をタップして明るさ設定を保存します。

- 6 [ホーム] アイコンをタップしてホーム画面に戻ります。



現場データを切り替える場合は

ホーム画面の [メニュー] から「現場一覧」を開いて、観測する現場に切り替えます。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- 2 [現場 切り替え] をタップします。
- 3 観測する現場を選択し、[ホーム] アイコンをタップして戻ります。
現場が切り替わります。




現場設定（「現場名」や「工種」等）の確認・編集方法

現場データの「現場名」や「工種」等は、「現場一覧」で確認・変更が可能です。

「現場一覧」を開く手順は、上記「他の現場データに切り替える場合は」を参照してください。

- 1 「現場一覧」で、編集する現場の右側の [v] をタップすると、[^] となります。
[現場を編集] をタップします。
- 2 「現場名」や「工種」等を確認・編集して、[保存] をタップします。

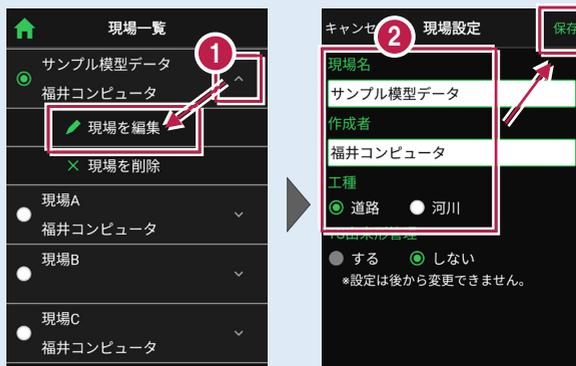

※「TS出来形管理」の設定は変更できません。

※ [現場を削除] で不要な現場を削除することもできます。

[現場の削除]をする際は、削除したい現場とは別の現場を選択した状態で実行してください。



各観測で事前に取り込みが必要なデータ（その1）

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ
測設	座標	<ul style="list-style-type: none"> 座標、図面を含むXFD 座標（SIMA、CSV） DXF/DWG
	路線	<ul style="list-style-type: none"> 武蔵の「線形計算」を入力したXFD 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD TS出来形用のXML TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データのXRF
	路線 （測点）	<ul style="list-style-type: none"> 座標、図面を含むXFD（※1） 座標（SIMA、CSV）（※1） DXF/DWG（※1）
	横断変化点	<ul style="list-style-type: none"> 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD TS出来形用のXML
	レベル	<ul style="list-style-type: none"> 座標、図面を含むXFD 座標（SIMA、CSV） DXF/DWG

※1 TERRACEで簡易線形を作成します。

各観測で事前に取り込みが必要なデータ（その2）

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ
観測	放射	<ul style="list-style-type: none">・ 図面を含むXFD・ DXF/DWG
	路線	<ul style="list-style-type: none">・ 武蔵の「線形計算」を入力したXFD・ 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD
	横断放射	<ul style="list-style-type: none">・ TS出来形用のXML・ TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ（= XRF）・ 座標、図面を含むXFD（※2）・ 座標（SIMA、CSV）（※2）・ DXF/DWG（※2）
	レベル	<ul style="list-style-type: none">・ 座標、図面を含むXFD・ 座標（SIMA、CSV）・ DXF/DWG

※2 観測-路線のみ。TERRACEで簡易線形を作成します。

各観測で事前に取り込みが必要なデータ（その3）

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ
3D施工	点検・検査	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML
	丁張	<ul style="list-style-type: none"> ・ TREND-COREの「FIELD-TERRACEモデル連携」で出力したXFD ・ 座標、図面を含むXFD または座標（SIMA、CSV）+DXF/DWG + 武蔵の3Dコマンドで「TIN」を入力したXFD またはTINを含むLandXML（※3）（※4）（※5） ・ 座標、図面を含むXFD または座標（SIMA、CSV）+DXF/DWG（※6） ・ 座標（SIMA、CSV）（※7）
	点検・検査（TIN）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武蔵の「3Dコマンド」で「TIN」を入力したXFD ・ TREND-COREの「FIELD-TERRACEモデル連携」で出力したXFD
	構造物	<ul style="list-style-type: none"> ・ TINを含むLandXML（※4）（※5） ・ 座標（SIMA、CSV）（※8）
	出来形計測	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・ 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML ・ TREND-ONEの「路線測量で作成した路線データ（=XRF） ・ 座標、図面を含むXFD（※6） ・ 座標（SIMA、CSV）（※6） ・ DXF/DWG（※6）

各観測で事前に取り込みが必要なデータ（その4）

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ
TS出来形	計測・検査	<ul style="list-style-type: none">・ 武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD（※9）（※10）・ TS出来形用のXML（※5）（※9）

※3 TERRACEで簡易線形を作成します。構築形状はTINから作成します。

※4 TINを含むLandXMLは、TREND-COREの「土工モデル出力」「構造物モデル出力」で出力できます。「土工モデル出力」の場合、汎用オブジェクトは「専用オブジェクト」に変換する必要があります。（凸凹地盤などに変換）

※5 LandXML内に現地盤の属性がついている場合は、TERRACEで読み込めません。対処方法については、「設計データに取り込む」の「**■ TINデータを取り込みます**」の「取り込めるTINデータ」を参照してください。もしくはFIELD-TERRACEお客様サポートの「Q & A」の「Q： [データ管理] の [TINデータ] でLandXMLを取り込もうとすると、「取り込み可能なTIN情報がありません。」と表示されます。」を参照してください。

※6 TERRACEで簡易線形を作成します。構築形状は標準断面を使用します。

※7 TERRACEで簡易TINと簡易線形を作成します。

※8 TERRACEで簡易TINを作成します。

※9 基準点/水準点必須

※10 EX-TREND武蔵の「3次元設計データ作成」の「基本設定」で「農林水産省」で作成している場合は、TERRACEで読み込めません。

取り込む図面の縮尺は「1つ」にすることをお勧めします

図面に複数の縮尺があると

- ・ 各縮尺上の要素の位置がずれて正しく表示されない
 - ・ 「読み込んだ座標」や「計測した座標」が「図面」とずれる
- などの症状が起きる場合があります。あらかじめEX-TREND武蔵で

- ・ 「属性移動」コマンドで縮尺を移動する
- ・ 不要な縮尺を削除または非表示にする

などをおこない、縮尺を「1つ」にしてからXFD出力した図面を取り込むことをお勧めします。

取り込む図面のデータ量は「1万個以下」にしてください

図面のデータ量（線分や文字などの要素数）が多すぎると、図面の表示等が遅くなります。実用上の目安として、データ量の合計が1万個以下になるよう、できるだけ不要な要素は削除してください。

以下の要素には対応していないため、表示が崩れる場合があります

- ・ 円弧を含んだハッチングと塗りつぶし
- ・ 中抜きされたハッチング

測定時に使用できる路線は1つです

複数の路線データを取り込むことはできますが、測定時には、取り込んだ路線データから1つの路線を選択して測定します。

測定中に路線を切り替えることは可能ですが、路線の「開始点」「終了点」「オフセット」などの条件は保持されません。

2-2 設計データを取り込む

設計の座標データ・CADデータ・路線データ・TINデータを、個別に取り込みます。

■ データ管理を開きます

個別の設計データは「データ管理」から取り込みます。


- 1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。



■ 座標データを取り込みます


1 [データ取込] をタップします。

2 データ取込画面の [座標データ] を選択し、 [次へ] をタップします。

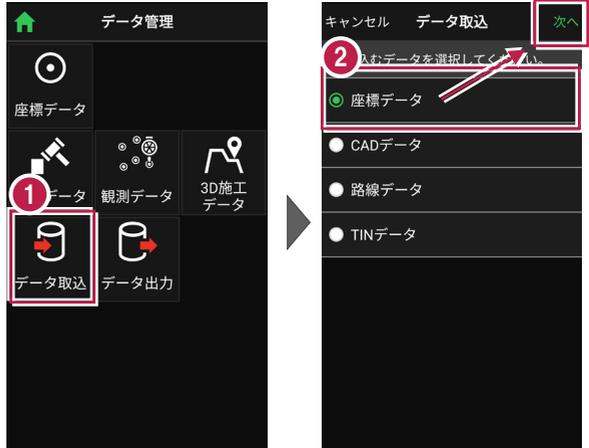

3 取込元の選択で [指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。

4 ファイルを指定して [実行] をタップします。

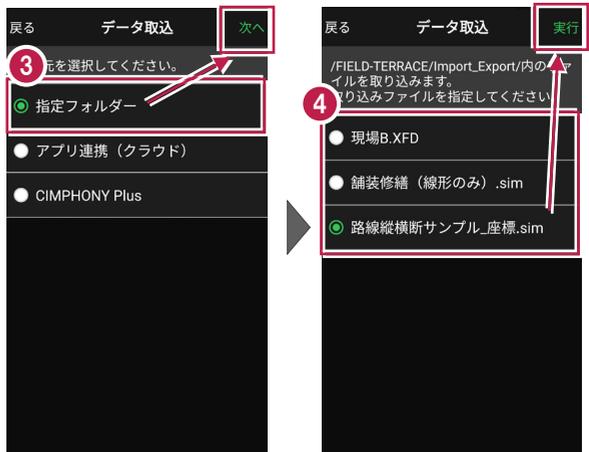

取り込める座標データ

- ・SIMA
- ・CSV
- ・XFD

CSV形式の座標データは、以下の項目順で作成されている必要があります

点名, X座標, Y座標, Z座標, 属性

※属性が未入力または認識できない文字の場合は、「未定義」の属性になります。

※目標点の情報と計測日時は取り込みません。

- 5 座標データが
取り込まれます。

- 6 [戻る] をタップして
データ管理に戻ります。



ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。

[次へ] をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド
ストレージの選択や、受け渡すファイルの選択をおこなって
ください。



■ CADデータを取り込みます

取り込む図面の縮尺は「1つ」にすることをお勧めします

図面に複数の縮尺があると

- ・ 各縮尺上の要素の位置がずれて正しく表示されない
- ・ 「読み込んだ座標」や「計測した座標」が「図面」とずれるなどの症状が起きる場合があります。あらかじめEX-TREND武蔵で

- ・ 「属性移動」コマンドで縮尺を移動する
- ・ 不要な縮尺を削除または非表示にする

などをおこない、縮尺を「1つ」にしてからXFD出力した図面を取り込むことをお勧めします。

取り込む図面のデータ量は「1万個以下」にしてください


図面のデータ量（線分や文字などの要素数）が多すぎると、図面の表示等が遅くなります。実用上の目安として、データ量の合計が1万個以下になるよう、できるだけ不要な要素は削除してください。

以下の要素には対応していないため、表示が崩れる場合があります

- ・ 円弧を含んだハッチングと塗りつぶし
- ・ 中抜きされたハッチング

1 「データ取込」をタップします。

2 データ取込画面の「CADデータ」を選択し、「次へ」をタップします。

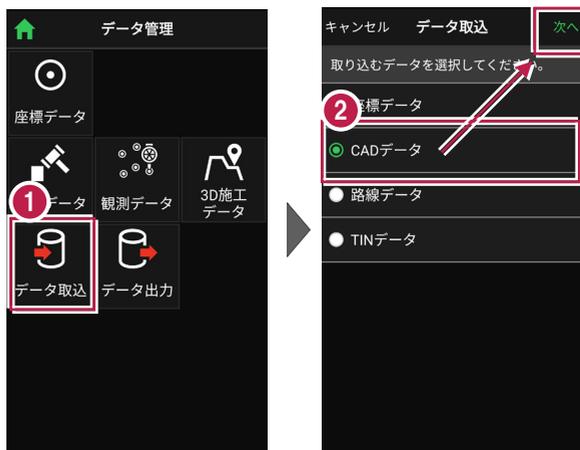

- 3 取込元の選択で
[指定フォルダー] を選択
して [次へ] をタップします。

- 4 ファイルを指定して [実行]
をタップします。

取り込める CAD データ

- ・XFD
- ・DXF/DWG



- 5 CADデータが
取り込まれます。

- 6 [ホーム] アイコンをタップ
してホーム画面に戻ります。



ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。

[次へ] をタップ後に表示される画面で、使用するクラウドストレージの選択や、受け渡すファイルの選択をおこなってください。



■ 路線データを取り込みます


測定時に使用できる路線は1つです

複数の路線データを取り込むことはできますが、測定時には、取り込んだ路線データから1つの路線を選択して測定します。

測定中に路線を切り替えることは可能ですが、路線の「開始点」「終了点」「オフセット」などの条件は保持されません。


TIN データが付随した路線データの場合は

EX-TREND武蔵から出力した「XFD」ファイルに、線形に付随したTINデータが含まれる場合は、TINデータも同時に取り込まれます。

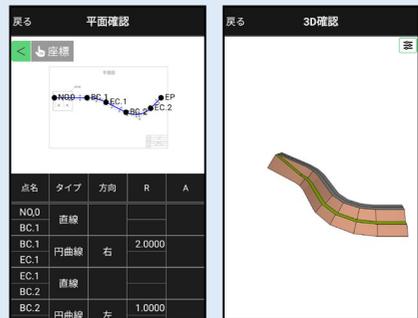

- 1 [データ取込] をタップします。

- 2 データ取込画面の [路線データ] を選択し、 [次へ] をタップします。

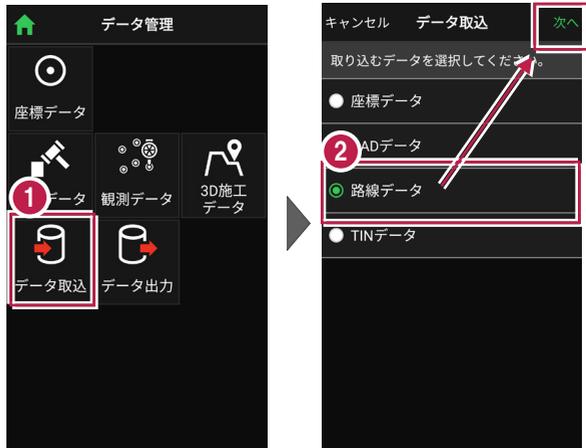

- 3 取込元の選択で
[指定フォルダー] を選択
して [次へ] をタップします。


- 4 ファイルを指定して [実行]
をタップします。

取り込める路線データ

- ・TS出来形用のXML
- ・XFD
- ・XRF

- 5 路線データが
取り込まれます。

- 6 [戻る] をタップして
ホーム画面に戻ります。

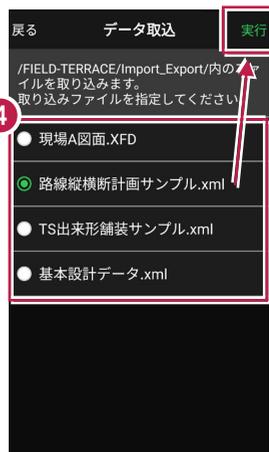

ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は


取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。
[次へ] をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド
ストレージの選択や、受け渡すファイルの選択をおこなって
ください。



取り込んだ路線データのファイル名称



【XFD・TS出来形用のXML（基本設計データ）の場合】

EX-TREND武蔵 3次元設計データ作成の〔設定〕－〔線形切替〕のデータ名称が反映されます。

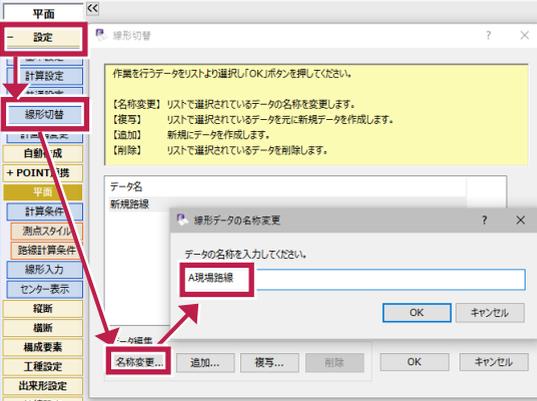

【XRFの場合】


TREND-ONE路線測量の〔路線条件〕－〔条件〕グループ〔初期条件〕の路線名が反映されます。

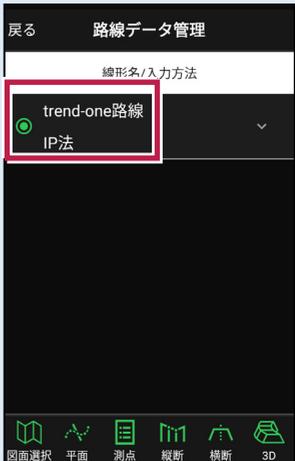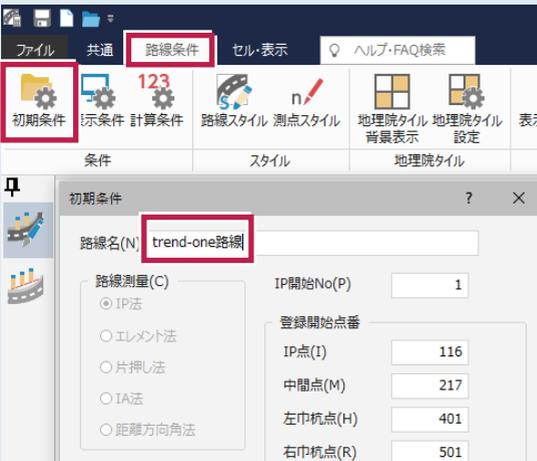

■ TINデータを取り込みます

1 「データ取込」をタップします。

2 データ取込画面の「TINデータ」を選択し、「次へ」をタップします。

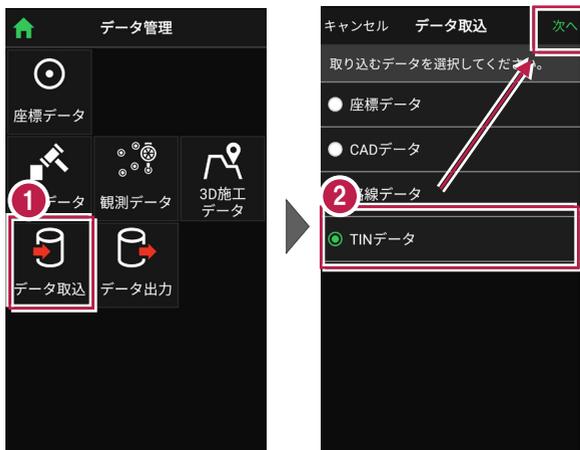

3 取込元の選択で「指定フォルダー」を選択して「次へ」をタップします。

4 ファイルを指定して「実行」をタップします。



取り込める TIN データ

- ・TINを含んだLandXML
- ・TINを含んだXFD

※LandXML内に現地盤の属性がついている場合は、TERRACEで取り込めません。
(例) TREND-POINTから出力した三角網データや、他社ソフトで作成したデータ等

【対処方法例】 以下、2種類の方法があります。

- ・TREND-COREにLandXMLを読み込み、「書込」 - 「モデル出力」 - 「土工モデル」からLandXMLで出力する。
- ・EX-TREND武蔵の「3D」 - 「LandXML」で読み込み、「ファイル」 - 「外部ファイルへ保存」からLandXMLで出力する。または、XFDで書き込む。

5 TINデータが
取り込まれます。

6 「戻る」をタップして
ホーム画面に戻ります。



ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携（クラウド）」を選択します。

「次へ」をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド
ストレージの選択や、受け渡すファイルの選択をおこなって
ください。



TIN データの名称を変更できます


TINデータの右側にある [v] をタップして、名称を変更することができます。




取り込んだ TIN データの名称

【出力方法：EX-TREND武蔵 3次元設計データ作成の〔書込み〕－〔LandXML〕の場合】

EX-TREND武蔵 3次元設計データ作成の〔設定〕－〔線形切替〕の**データ名称**が反映されます。

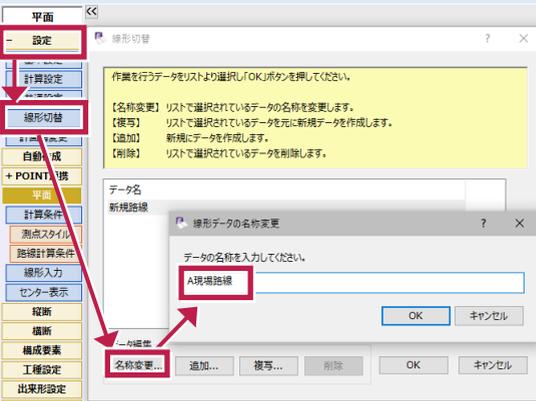

【出力方法：EX-TREND武蔵 建設CADの〔3D〕内〔外部ファイルへ保存〕の場合】
保存時に指定した**ファイル名**が反映されます。

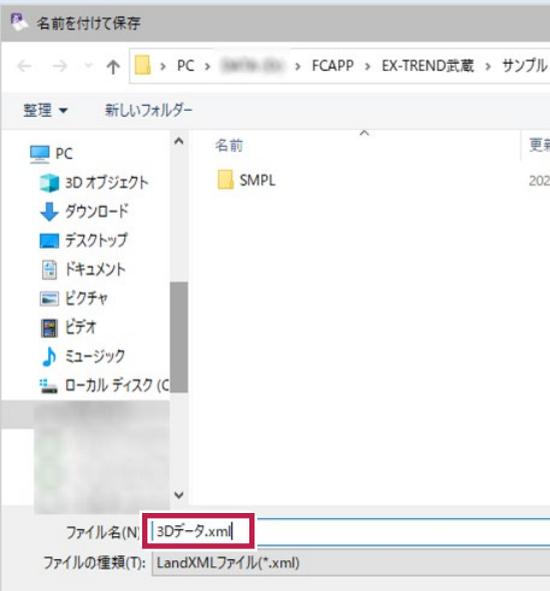


【出力方法：EX-TREND武蔵 建設CADの [ファイル] - [FIELD-TERRACE連携] - [XFDデータへ保存] の場合】

【3D】 コマンドから作成したデータは、「**3Dコマンド**」になります。



【出力方法：TREND-POINTの [ファイル] タブー [書込み] - [外部ファイル] - [LandXML] の場合】

【データ一覧】 上の**三角網グループ**の**名称**が反映されます。

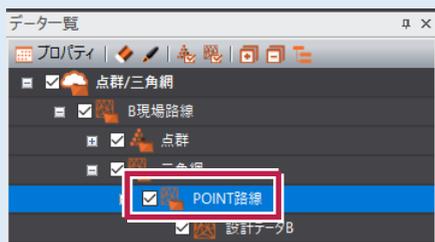

【出力方法：TREND-COREの「土工横断計画」タブ「書込」－「LandXML」の場合】

入力したデータ内容にかかわらず、「**土工横断計画**」になります。



【出力方法：TREND-COREの「書込」タブ「FC連携」－「FIELD-TERRACEモデル連携」の場合】

出力時に選択した「**線形名**（データ順で最初のもの）」が反映されます。



2-3 設計データを確認する

現場内の設計データ（座標データ・CADデータ・路線データ・TINデータ）を確認します。

■ 座標データを確認する

1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。

2 「座標データ」をタップ
します。



3 「座標データ管理」画面で、
現場内の座標データが
確認できます。

4 確認を終えたら
「戻る」をタップして
データ管理に戻ります。

5 「ホーム」アイコンをタップ
してホーム画面に戻ります。



手入力による座標の「追加」「編集」「削除」が可能です

「座標データ管理」画面では、手入力で座標の追加や編集、削除をおこなうことができます。

■ 座標の追加方法

「追加」をタップします。

「点名」や「XYZ座標」等を入力して「追加」をタップします。


※ 「図面から取得」ボタンで図面から座標を追加することもできます、



■ 座標の編集方法

編集する座標の右側にある「v」をタップして、「座標を編集」をタップします。

座標を編集して「保存」をタップします。

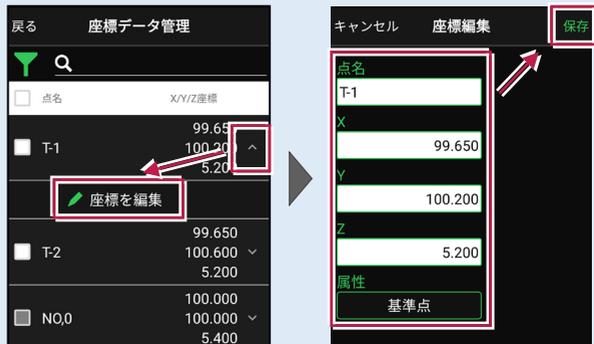

■ 座標の削除方法

削除する座標をタップして左側のチェックをオンにします。

「削除」をタップします。
確認メッセージで「はい」をタップします。



※ 「路線で使用している座標」や「器械設置で使用している座標」は、「点名」のみ編集可能です。座標値は編集できません。また座標の削除もできません。



※ 「測設データ」「観測データ」「3D施工データ」では座標の削除はできません。

「座標」と「図面」を重ねて確認できます

図面が取り込まれている場合は、座標と図面を重ねて確認することができます。

〔座標確認〕で、指定した座標または図面の位置の座標を確認できます。

〔距離計測〕で、指定した座標または図面の位置の2点間の距離を確認できます。

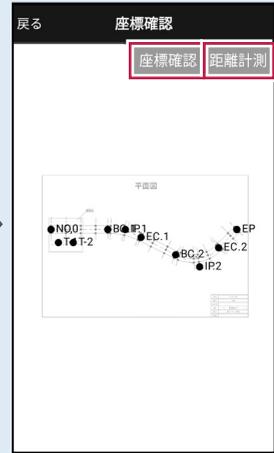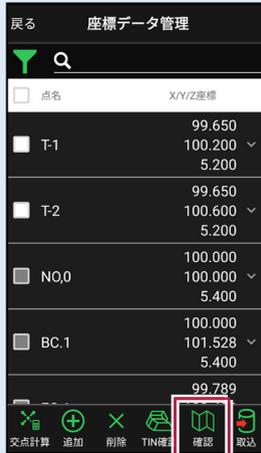

※XFDでCAD図面を取り込んだ場合

〔座標確認〕で座標値が合わない、〔距離計測〕で距離が合わない場合は、〔図面表示〕—〔図面確認〕の〔縮尺〕で適切な縮尺を選択してください。

一覧に適切な縮尺がない場合は、XFDの出力元CAD（例：建設CAD）で縮尺を合わせなおしてください。

※DXF/DWGを取り込んだ場合

読み込んだ座標や計測した座標を図面と合わせたい場合は、

〔図面表示〕—〔図面確認〕の〔縮尺〕をタップして、2点から〔座標指定〕もしくは〔距離指定〕で縮尺を合わせてください。

縮尺情報を持つ DXF/DWG も読み込み可能です

武蔵の建設CADやTREND-ONEから縮尺を保持したDXF/DWGを出力可能です。

縮尺情報を持つDXF/DWGを〔図面表示〕に取り込んで、〔図面確認〕の〔縮尺〕で縮尺・座標系を合わせることも可能です。

※回転がかかっている図面は〔縮尺〕で縮尺・座標系を合わせるできません。


詳細な手順については、「設計データを確認する」の「■CADデータを確認する」の「**図面の縮尺を合わせる場合は**」を参照してください。

もしくはFIELD-TERRACEお客様サポートの「Q&A」の「Q：読み込んだDXF/DWGデータの座標値、距離が合いません。」を参照してください。

■ 路線データを確認する

1 ホーム画面の
[設計管理] をタップ
します。

2 [路線データ] をタップ
します。

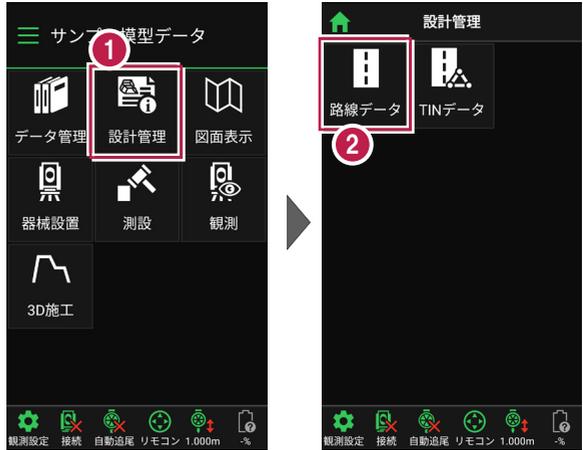

3 確認する路線をタップして
選択します。

4 [測点] をタップします。

5 主要点・中間点の
点名・追加距離・
接線方向角・座標
が表示されます。

6 確認を終えたら、
[戻る] をタップして
路線データ管理に戻ります。



7 「戻る」をタップして
設計管理に戻ります。

8 「ホーム」アイコンをタップ
してホーム画面に戻ります。



路線の確認機能について (その1)

路線データは、「測点」以外にも以下の確認ができます。




■ 縦断

縦断ビューと
要素情報が
表示されます。




■ 図面選択

線形と図面が重なって表示
されます。

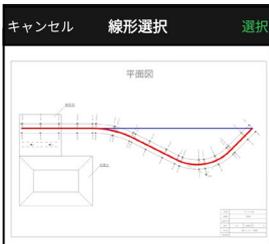

■ 平面

線形と図面、主要点と
各パラメータが表示されます。
座標をタップして、座標の
X・Yが確認可能です。

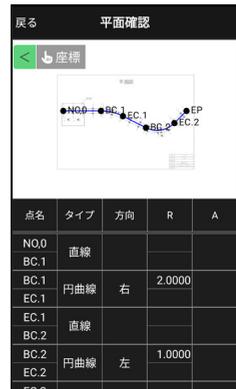


路線の確認機能について（その2）



■ 3D



線形に付随する
TINデータがある場合は
「3Dビュー」で表示
されます。
1本指でスワイプすると
回転します。
2本指でスワイプすると
移動します。
ピンチアウト・ピンチイン
で拡大・縮小します。

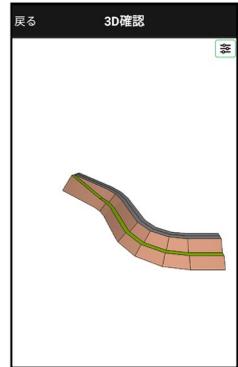

■ 横断


横断ビューが表示されます。

「<」「>」で次（前）の断面に移動します。

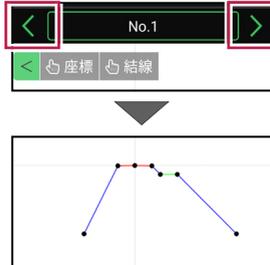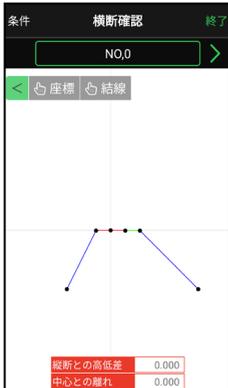

座標をタップして、構成点の
情報を確認可能です。

結線をタップして、結線の
情報を確認可能です。

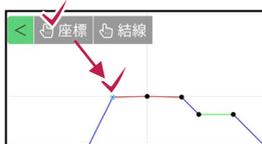

路床盛土工	
L1n1	
CL距離(m)	0.100
計画高(m)	5.398


路床盛土工	
単距離(m)	0.199
斜長(m)	0.445
比高(m)	-0.398
勾配(比)	1:0.500
勾配(%)	200.000

■ TIN データを確認する

- 1 ホーム画面の
「設計管理」をタップ
します。
- 2 「TINデータ」をタップ
します。

本コマンドで確認できるのは、
路線データ（線形）に付随
しないTINデータと、
TERRACE上で作成した
簡易TINです。
簡易TINの作成については、
「3D施工」の「**簡易TINを
作成する**」を参照してください。


- 3 確認するTINデータを
タップして選択します。
- 4 「確認」をタップします。
- 5 TINデータが「3Dビュー」で
表示されます。
- 6 確認を終えたら
「戻る」をタップして
戻ります。

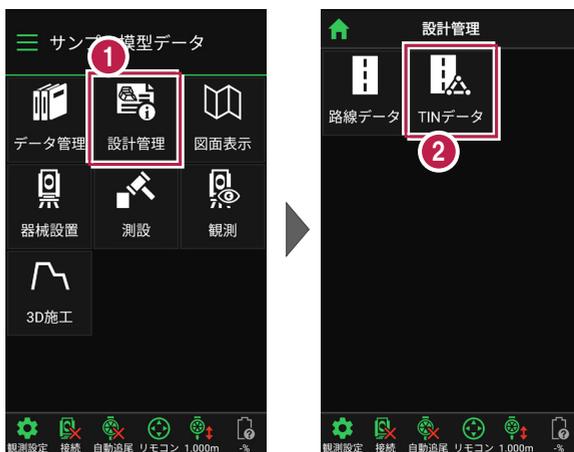


1本指でスワイプすると回転します。
2本指でスワイプすると移動します。
ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

■ CAD データ（図面）を確認する

- 1 ホーム画面の
[図面表示] をタップ
します。
- 2 確認するCADデータ
（図面）をタップして選択
します。
- 3 [確認] をタップします。

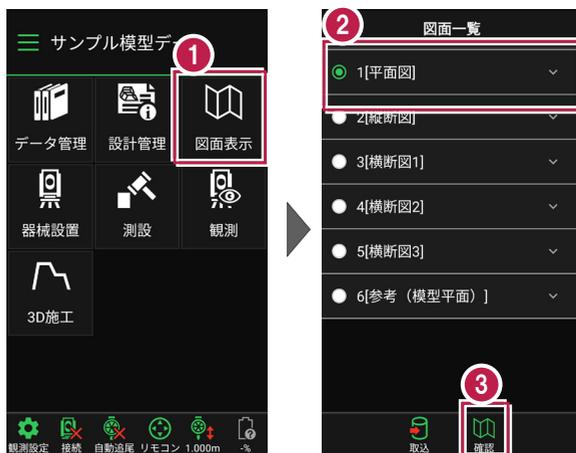

- 4 CADデータ（図面）が
表示されます。
- 5 確認を終えたら
[戻る] をタップして
図面一覧に戻ります。
- 6 [ホーム] アイコンをタップ
してホーム画面に戻ります。

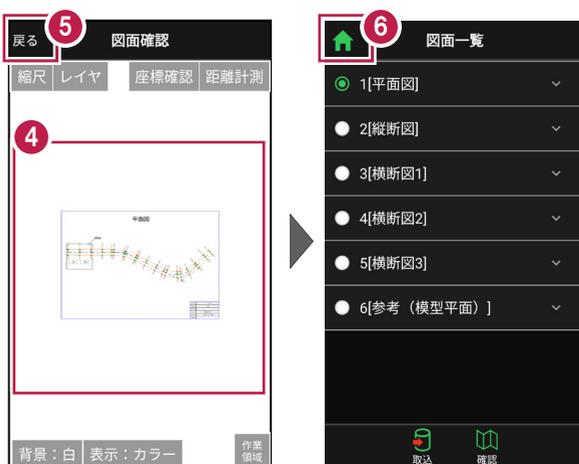

図面に複数の縮尺がある場合は

XFDで図面を読み込むと、図面に複数の縮尺がある場合があります。

図面確認の「縮尺」で、観測で使用する図面の縮尺を選択してください。


適切な縮尺が選択されていないと、「読み込んだ座標」や「計測した座標」が

「図面」とずれるといった症状が起きる場合があります。

初期値は縮尺値が大きな縮尺が選択されています。

使用できる縮尺がない場合はXFDの出力元CADで縮尺を合わせなおしてください。

※出力元CAD…建設CADなど

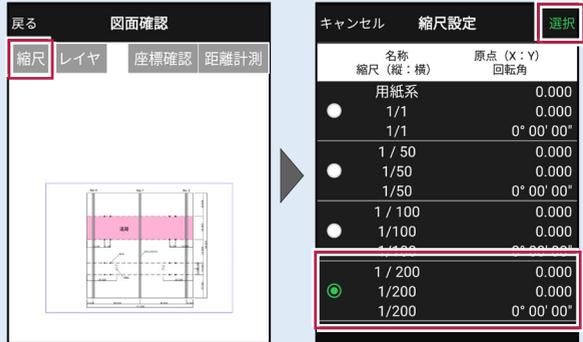

図面上の要素が多くて見にくい場合は

図面確認の「レイヤ」で、レイヤの表示/非表示を切り替えてください。

必要なレイヤを絞り込んだ後は「戻る」で反映されます。

※CAD要素がないレイヤは表示されません。



※作業領域：DXF/DWGにて保存時に表示されていた領域を表示します。領域を保存されていない場合には表示されません。

※DXF/DWGのモデル空間のみ対応です。

図面の縮尺を合わせる場合は

DXF/DWGを読み込んだ場合は縮尺を合わせるすることができます。

[縮尺] をタップし2点から [座標指定] もしくは [距離指定] で縮尺を合わせてください。

※ [距離指定] では、回転がかかっている図面の縮尺を合わせることはできません。

① [図面確認] の [縮尺] をタップします。

② 図面上で2点指定します。

③ 画面を下にスクロールして [座標指定] もしくは [距離指定] を選択します。

④ [座標指定] の場合は、 [図面] もしくは [座標] で1点目の座標点、2点目の座標点を選択します。
[距離指定] の場合は、「設定距離」に2点間の距離を入力します。

⑤ 自動計算された縮尺を確認し必要であれば縮尺を修正してください。再計算されます。問題なければ [OK] をタップします。

※TERRACEで正確に縮尺を合わせることは難しいです。事前に建設CAD等で補正後に取り込むことを推奨します。



3 器械との接続

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械（TS）を接続します。
器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

3-1 器械と接続する

■ LN-150（Wi-Fi）の場合

1 ホーム画面の「接続」を
タップします。


2 「メーカー」や「機種名」
などを設定します。

3 「接続」をタップします。




4 「Wi-Fi設定」をタップ
します。

5 LN-150をタップします。

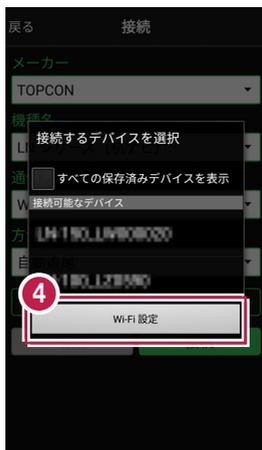

- 6 「パスワード」を入力して
[接続] をタップします。

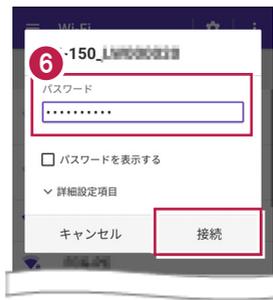

- 7 「接続済み」になったら、
端末の [戻る] をタップ
します。



- 8 接続可能なデバイスで
「LN-150」をタップします。

- 9 器械と接続されると、器械の
設定画面が表示されます。
各項目をタップして、設定を
確認してください。

- 10 設定を終えたら、[戻る]
をタップします。



設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)



11 [戻る] をタップします。

12 器械と接続中の場合は、
[接続] のアイコンに
「○」が表示されます。




次回からの接続は

接続可能なデバイスの一覧から
選択して、簡単に接続できます。



■ LN-150 (Bluetooth) の場合

- 1 ホーム画面の「接続」をタップします。
- 2 「メーカー」や「機種名」などを設定します。
- 3 「接続」をタップします。

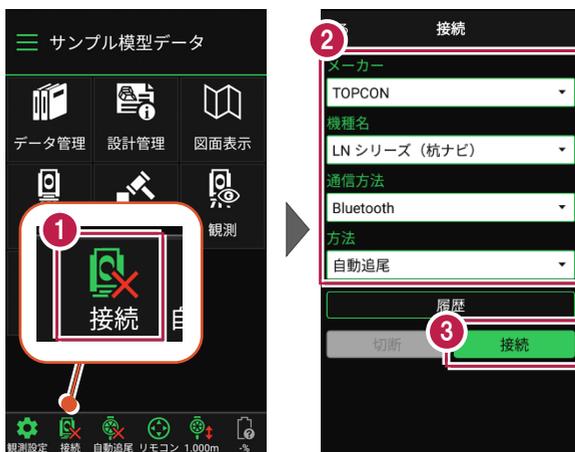

- 4 「デバイスを検索」をタップします。
- 5 使用可能なデバイスで「LN-150」をタップします。



6 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。



7 設定を終えたら、[戻る] をタップします。

8 [戻る] をタップします。



9 器械と接続中の場合は、[接続] のアイコンに「○」が表示されます。



設定の内容は、接続した器械によって異なります


接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)



■ DX-200i (Bluetooth) の場合

- 1 ホーム画面の [接続] をタップします。
- 2 [メーカー] や [機種名] などを設定します。
- 3 [接続] をタップします。

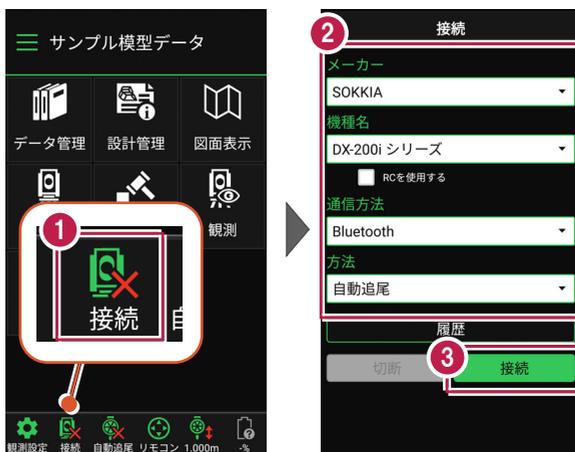

- 4 [デバイスを検索] をタップします。
- 5 使用可能なデバイスで「DX-200i」をタップします。



次回からの接続は


ペアリング済みデバイスの一覧から選択して、簡単に接続できます。



6 「ペア設定する」をタップします。

7 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。

8 設定を終えたら、「戻る」をタップします。

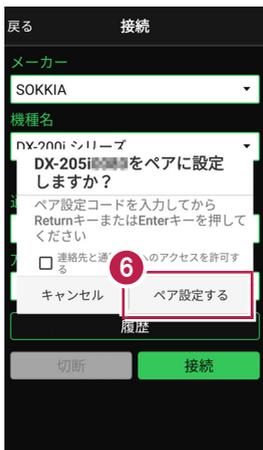

9 「戻る」をタップします。

10 器械と接続中の場合は、「接続」のアイコンに「○」が表示されます。



設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)



RC（リモートキャッチャー）を使用する場合は

- 1 「RCを使用する」のチェックをオンにします。
- 2 「接続」をタップします。
- 3 「デバイスを検索」をタップします。

※次回以降もRCはペアリング済みデバイスに表示されません。
毎回「デバイスの検索」をおこなう必要があります。

- 4 使用可能なデバイスでRCをタップします。
- 5 RCと接続され、設定画面が表示されます。



観測方法の種類について

観測方法は

- ・自動追尾
- ・自動視準
- ・手動

から選択できます。

※RCを使用する場合は

- ・自動追尾
- ・自動視準

のみ選択できます。



4

器械設置

既知点または任意点に器械を設置します。


4-1 既知点上に器械を設置する

既知点上に器械を据えて後視点を測距し、器械を設置します。

■ 器械点、後視点を選択します

- 1 ホーム画面の
[器械設置] をタップ
します。

- 2 [既知点] をタップします。

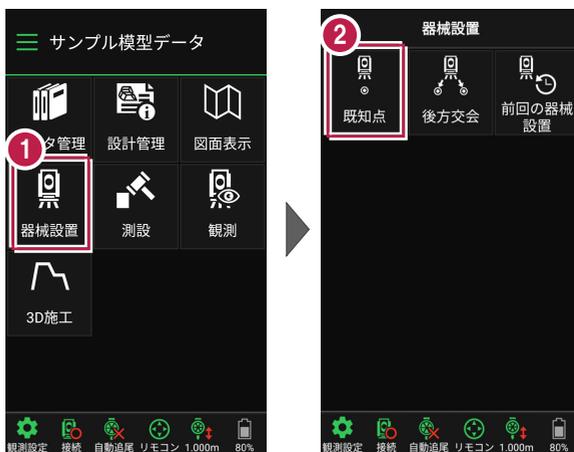

- 3 [図面] または [座標] を
タップして、器械点、後視点
を選択します。


- 4 [ミラー高] を入力します。



【図面】から選択する場合は

図面上で使用する点をタップして選択し、[選択] をタップします。

※この時表示される図面は、ホーム画面の【図面表示】で選択されている図面です。

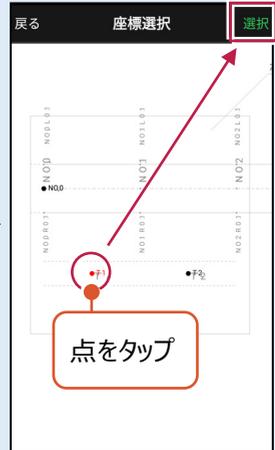

【座標】から選択する場合は

座標一覧で使用する座標をタップして選択し、[選択] をタップします。



器械設置は現場データごとに必要です

器械設置は現場データごとに必要です。同一現場で現場データを分けている場合でも、他の現場データから器械設置の情報を取得することはできません。

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。



2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示され、
[閉じる] をタップします。



4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 測距します

1 後視点にプリズムを設置し、
[測距] をタップします。

2 [次へ] をタップします。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズムに向けてから
[サーチ] し、[測距] します。

3 [基準標高] で器械標高
の計算方法を選択します。

4 [実行] をタップします。
器械の設置は完了です。



4-2 任意点にて器械を設置する（後方交会法）

任意点上に器械を据えて後視点を2点以上測距し、後方交会法で器械を設置します。

■ 後視点（1点目）を選択します

1 ホーム画面の
「器械設置」をタップ
します。

2 「後方交会」をタップ
します。



3 観測する後視点（1点目）
を選択します。


4 「ミラー高」を入力します。



【図面】から選択する場合は

図面上で使用する点をタップして選択し、[選択] をタップします。

※この時表示される図面は、ホーム画面の【図面表示】で選択されている図面です。

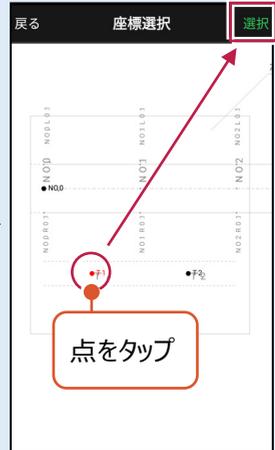

【座標】から選択する場合は

座標一覧で使用する座標をタップして選択し、[選択] をタップします。



器械設置は現場データごとに必要です

器械設置は現場データごとに必要です。同一現場で現場データを分けている場合でも、他の現場データから器械設置の情報を取得することはできません。

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。



2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。



4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 測距します

- 1 後視点（1点目）にプリズムを設置し、[測距]をタップします。
- 2 [後視点2]をタップします。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズムに向けてから [サーチ] し、[測距] します。

- 3 観測する後視点（2点目）を選択します。1点目と同様に [測距] します。
- 4 後方交会法で器械点が計算されます。誤差を確認して [次へ] をタップします。

2点目



5 [基準標高] で器械標高の計算方法を選択します。

6 [実行] をタップします。器械の設置は完了です。



5

測設

座標点を現地に設置します。

5-1 座標点を測設する



設計データの座標点にプリズムを誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [座標] をタップします。


3 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。

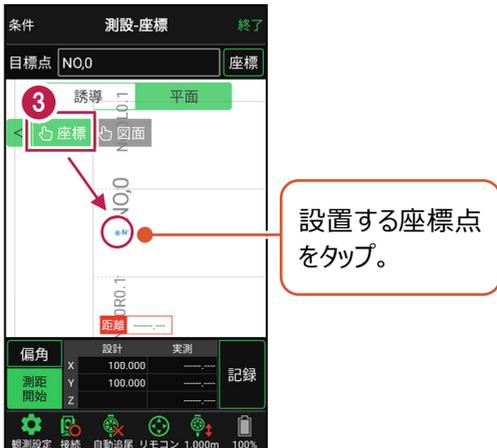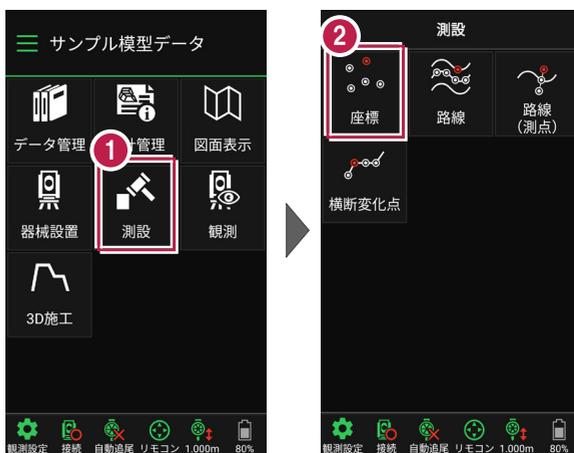

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

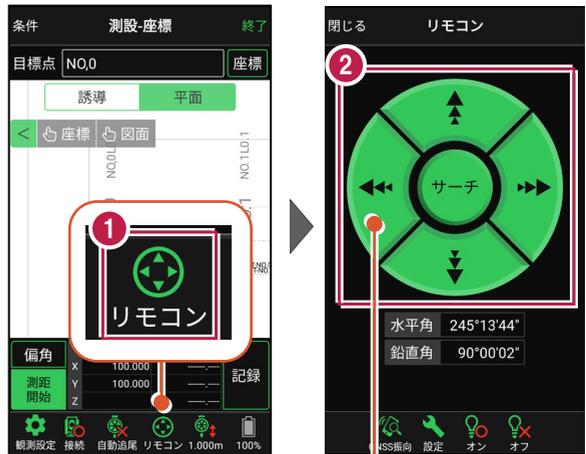

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

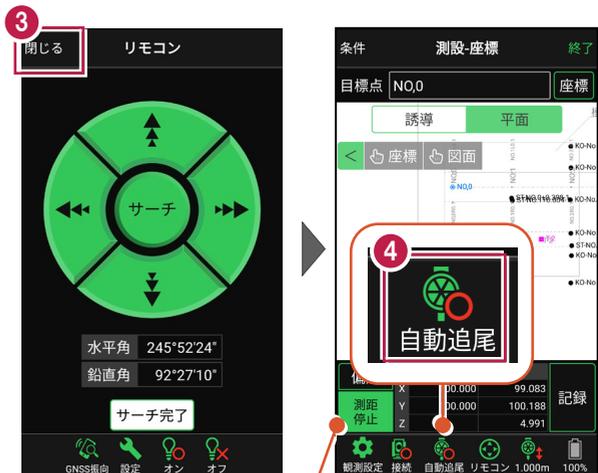

プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、設置位置の近くまで移動します。


現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 設置位置の近くまで移動したら [誘導] をタップします。

- 3 画面に従い、誘導して杭打ちします。

- 4 杭打ちした座標点を記録する場合は、[記録] をタップします。

- 5 [点名] を入力し、[OK] をタップします。

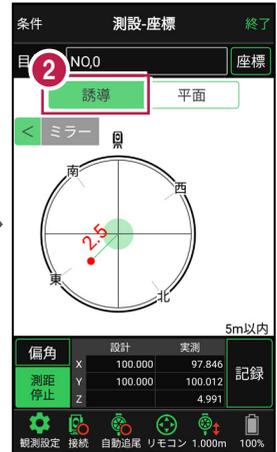

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。


誘導画面の表示について

プリズム（ミラー）と設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】




【5m～1m】

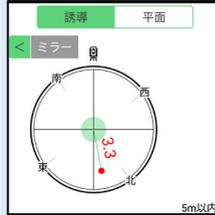

【1m～0.1m】




【0.1m以内】

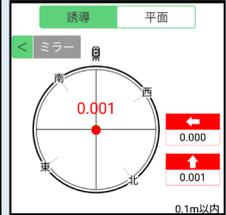


誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

【ミラー】

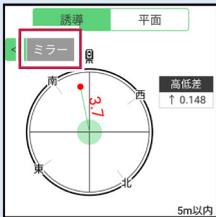

プリズム（ミラー）⇒ 器械

【コンパス】

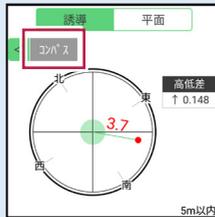

端末のコンパスを利用

【器械】



器械 ⇒ プリズム（ミラー）

背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件] で背景に表示する図面を選択できます。

測設や観測の「平面」表示では、画面上が北（0度）になるように、図面が回転します。

1

測設-座標 終了

条件

目標点 座標

誘導 平面

座標 図面

2

条件 測設

背景図面 あり なし

1[平面図] 選択

[選択] で図面を選択します。

キャンセル 図面一覧 選択

- 1[平面図]
- 2[縦断面図]
- 3[横断面図1]

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。

※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。

※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。

※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。




5-2 CAD図面上の点を測設する

CAD図面の端点や交点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [座標] をタップします。

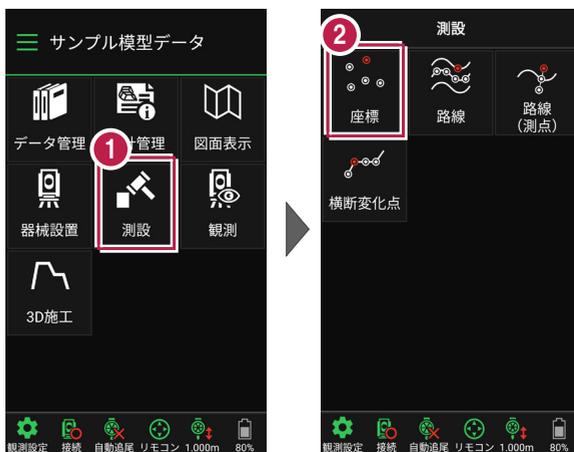

3 [図面] をタップして、設置する端点・交点をタップします。




設置する端点・
交点をタップ。

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

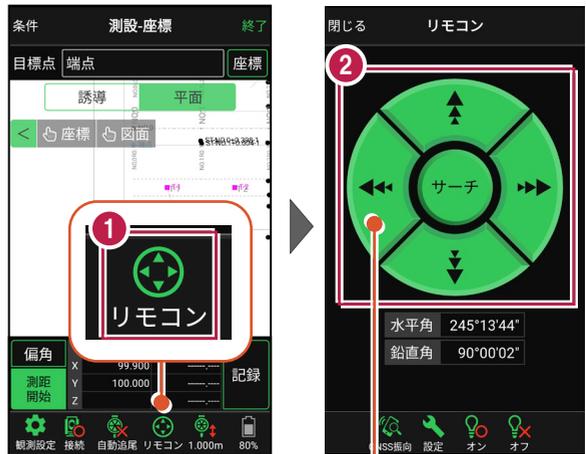

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、設置位置の近くまで移動します。



現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 設置位置の近くまで移動したら [誘導] をタップします。

- 3 画面に従い、誘導して杭打ちします。

- 4 杭打ちした座標点を記録する場合は、[記録] をタップします。

- 5 [点名] を入力し、[OK] をタップします。

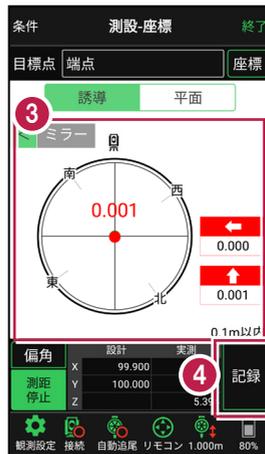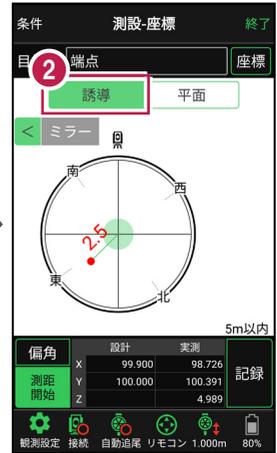

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。

※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。

※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。

※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



5-3 路線の「線形」を利用した点を測設する

路線の線形のセンターの測点や幅杭の位置に誘導し、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します


1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [路線] をタップします。

3 [条件1] [条件2] で使用する線形の条件を設定します。

幅杭を設置する場合は、オフセットを [あり] にして、左右の幅と勾配を入力します。

施工範囲を指定する場合は、線形の開始点・終了点を指定することで、指定範囲外の測点を省くことができます。

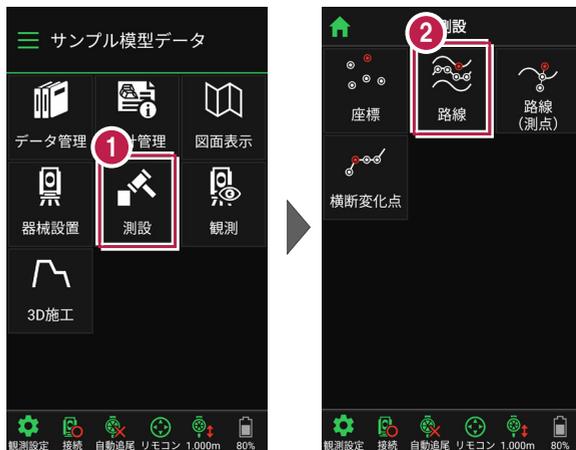

4 [測設] をタップします。

5 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。



杭ピッチを指定して杭打ちする場合は

条件で [ピッチ] を選択し、杭の間隔を入力します。

●「プラス杭」の場合
ピッチを指定します。
オフセットはなしです。



●「側溝」などの場合
ピッチとオフセットを指定し、
オフセットした線をピッチ割
します。




●「プラス杭の幅杭」の場合
ピッチとオフセットを指定し、
ピッチ割した線をオフセット
します。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

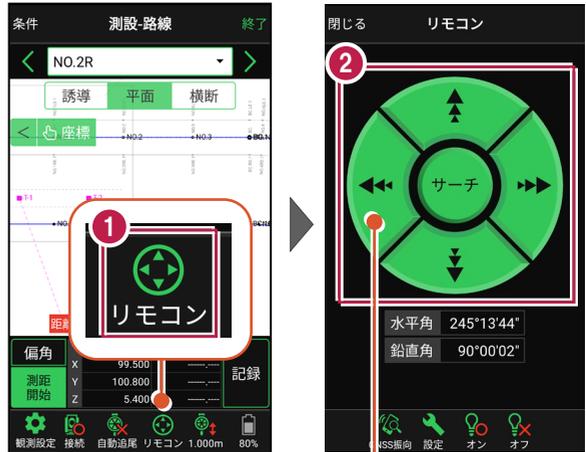

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。




プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ プリズムを誘導して杭打ちします

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、設置位置の近くまで移動します。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 設置位置の近くまで移動したら [誘導] をタップします。

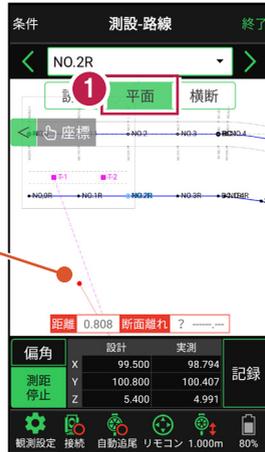

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

オフセット（幅杭）を設定した場合は

[横断] で現在位置を確認できます。




現在位置が「赤丸」で表示されます。

3 画面に従い、誘導して杭打ちします。

4 杭打ちした座標点を記録する場合は、[記録]をタップします。

5 点名を入力し、[OK]をタップします。

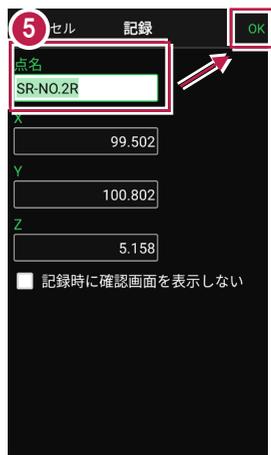


誘導画面の表示について

プリズムと設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】



【5m～1m】

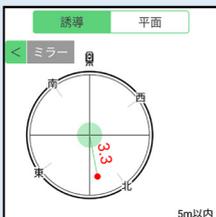

【1m～0.1m】



【0.1m以内】



誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

【ミラー】



プリズム（ミラー）⇒ 器械

【コンパス】



端末のコンパスを利用

【器械】



器械 ⇒ プリズム（ミラー）

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



片側のみオフセットする場合は

幅杭を片側のみ設置するなど、片側のみオフセットする場合は、左右のいずれかを「空白」または「0」にします。




CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、「記録」時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「CIMPHONY Plusと連携する」を参照してください。

簡易的な線形を組み観測には（ライン測設）

事前に線形データを取り込んでいなくても、座標を2点指定して簡易的な線形を組み、測設に使用することができます。簡易線形は1現場で共通して保持します。

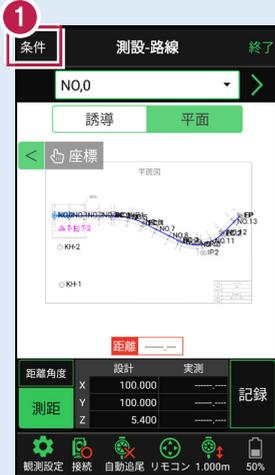

[条件1] の
[簡易線形を作成する]
を選択して[設定]を
クリックします。



簡易線形のパラメータを設定します。
設定は1現場共通で保持されます。

【種類】

線形が[直線]または
[円弧]かを選択します。



円弧の場合は1点目からのカーブ方向と半径の入力が
必須になります。

【1点目/2点目】

図面またはリストから座標を指定します。

【横断方向（高さ）】

線形のZ座標の設定方法を選択します。[比例計算]では線形の高さを1点目と2点目の比例計算から決定します。1点目、2点目両方のZ座標が設定されている必要があります。[1点勾配]では1点目から2点目にかけて、入力した勾配を考慮して高さを算出します。1点目に座標が設定されていなければ使用できません。

[使用しない]は高さが設定されていない線形の場合に選択します。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



5-4 路線の「測点」を利用した点を測設する

路線の「測点+単距離」または「追加距離」、「幅（オフセット）」を指定し、誘導と杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [路線（測点）] をタップします。




3 [測点] をタップします。

4 [測点] + [単距離] または [追加距離]、[オフセット] を入力して、測設位置を指定します。



5 [OK] をタップします。

6 設置する座標点をタップします。

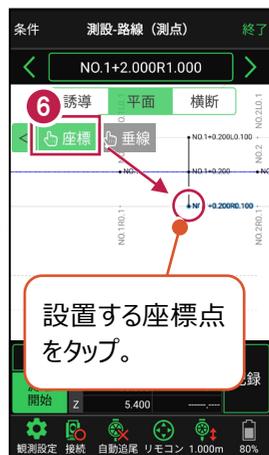

片側のみオフセットする場合は

片側のみオフセットする場合は、左右のいずれかを「空白」または「0」にします。



「横断」が未入力の場合

EX-TREND武蔵の「3次元設計データ作成」で作成した路線で、「横断」が未入力の場合、[オフセット] を「あり」にすると [拡幅片勾配] が表示されます。

この時 [拡幅片勾配] を「あり」にすると、オフセットの [量] と [勾配] の表示が、[幅員] と [勾配] の表示に切り替わります。

[幅員] には、路線に設定されている「標準幅員」の値が設定されます。

[勾配] には、路線に設定されている「標準片勾配」の値が設定されます。


また [拡幅片勾配] を「あり」にした場合は、各測点に設定されている拡幅量、前後の測点、カーブのタイプなどを考慮して左右の位置が計算されます。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

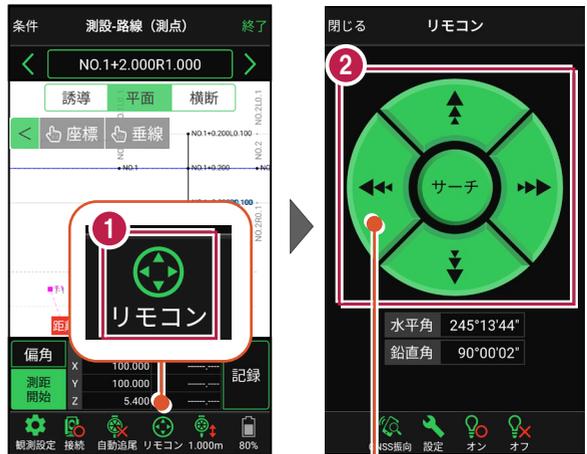

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

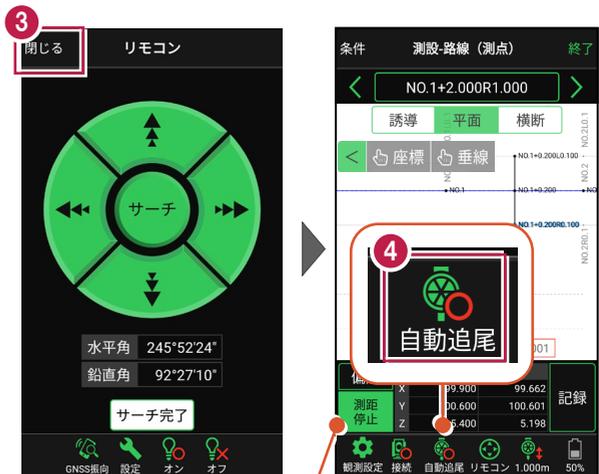

プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、設置位置の近くまで移動します。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 設置位置の近くまで移動したら [誘導] をタップします。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

オフセット (幅杭) を設定した場合は


[横断] で現在位置を確認できます。



3 画面に従い、誘導して杭打ちします。

4 杭打ちした座標点を記録する場合は、[記録]をタップします。

5 点名を入力し、[OK]をタップします。

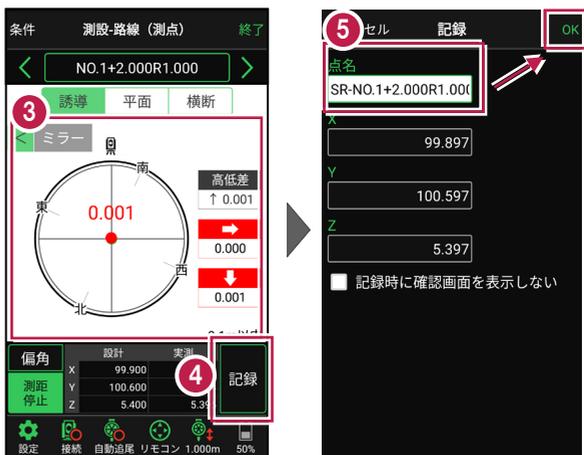

誘導画面の表示について

プリズムと設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】




【5m～1m】



【1m～0.1m】



【0.1m以内】

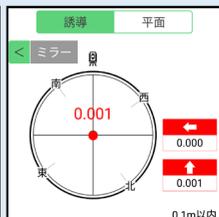

誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

【ミラー】



プリズム（ミラー）⇒ 器械

【コンパス】



端末のコンパスを利用

【器械】



器械 ⇒ プリズム（ミラー）

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後「偏角」をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後「距離角度」をタップすると、設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



任意の座標点や図面上の点から、線形に垂線をおろして測設できます

① 「垂線」をタップして、線形に垂線をおろす点をタップします。

② 垂線の足が目標点にセットされます。



CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、「記録」時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「CIMPHONY Plusと連携する」を参照してください。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



5-5 路線の横断方向上の点を測設する

路線の横断方向上の変化点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

1 ホーム画面の [測設] をタップします。


2 [横断変化点] をタップします。

3 利用する線形、構築形状など条件を設定します。
施工範囲を指定する場合は、線形の開始点・終了点を指定することで、指定範囲外の測点を省くことができます。

4 [測設] をタップします。

5 断面を選択します。


6 [座標] をタップして、設置する座標点 (横断変化点) をタップします。

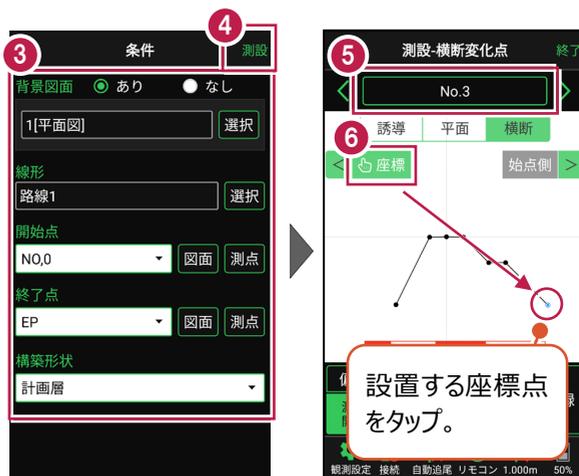

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

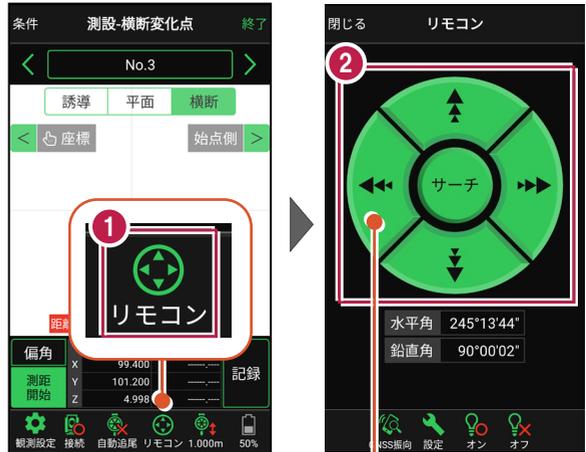

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

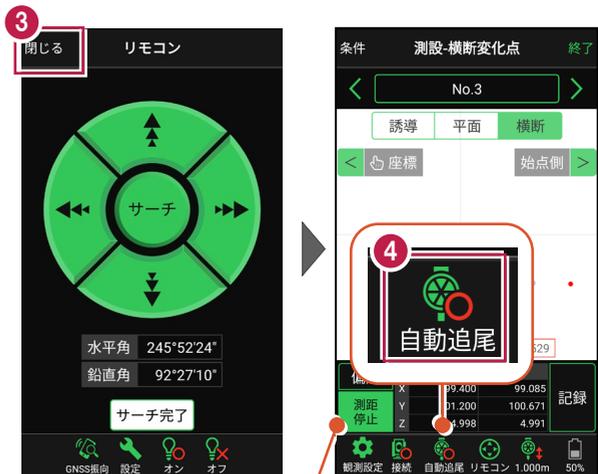

プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、設置位置の近くまで移動します。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 近くまで移動したら [誘導] をタップします。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。


横断でも現在位置を確認可能です

[横断] で現在位置を確認できます。




現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 3 画面に従い、誘導して杭打ちします。
- 4 杭打ちした座標点を記録する場合は、[記録]をタップします。
- 5 点名を入力し、[OK]をタップします。

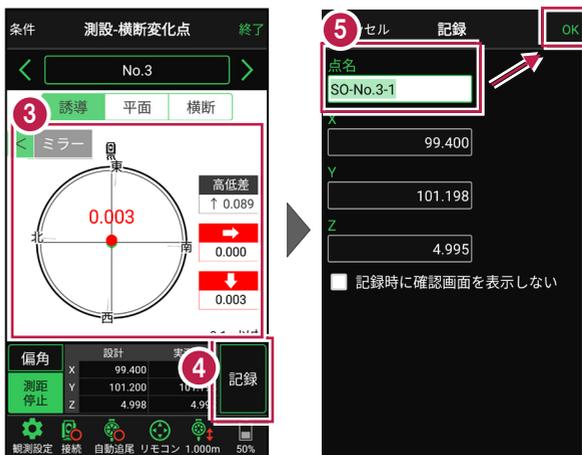


誘導画面の表示について

プリズムと設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

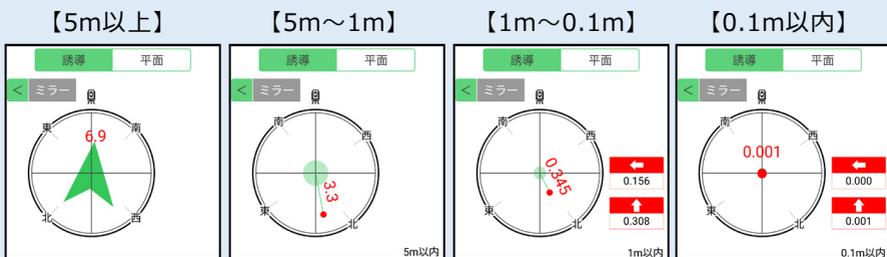

誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

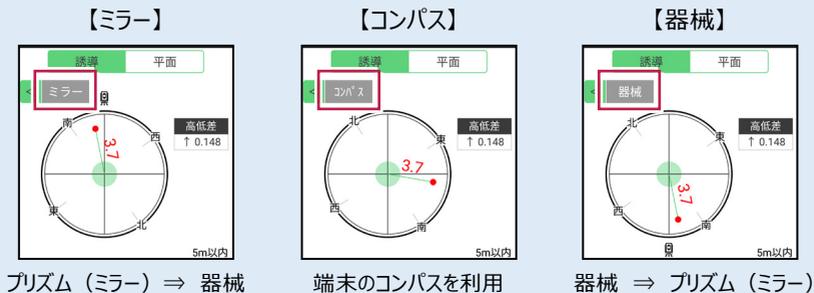

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後「偏角」をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後「距離角度」をタップすると、設置位置までの「水平角」と「距離」が表示されます。



【垂線】モードとは

【平面】にて、座標点あるいは図面上の点から線形までの垂線の足を目標点としてセットすることができます。



「垂線」をタップし、垂線をおろす点をタップします。

垂線の足が目標点にセットされます。



CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、「記録」時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「CIMPHONY Plusと連携する」を参照してください。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



6

観測

現況を観測して、座標を記録します。

6-1 任意点を観測する

現況の任意の場所を観測して座標を記録します。


■ 放射観測を起動します

1 ホーム画面の「観測」をタップします。

2 「放射」をタップします。



3 放射観測が起動します。

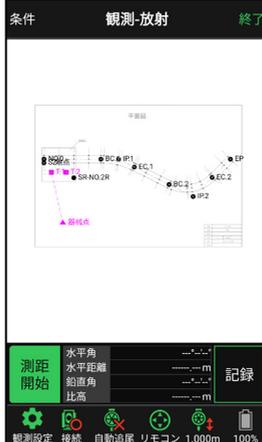

背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件] で背景に表示する図面を選択できます。
測設や観測の「平面」表示では、画面上が北（0度）になるように、図面が回転します。

1

条件 観測-放射 終了

2

条件 観測

背景図面 あり なし

1[平面図] 選択

[選択] で図面を選択します。


キャンセル 図面一覧 選択

- 1[平面図]
- 2[縦断面]
- 3[横断面1]
- 4[横断面2]
- 5[横断面3]

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

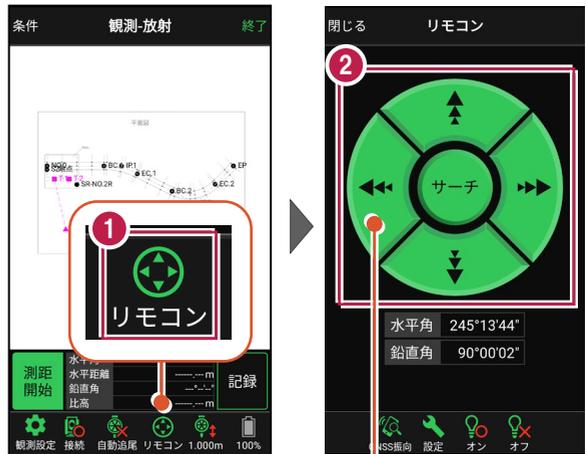

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

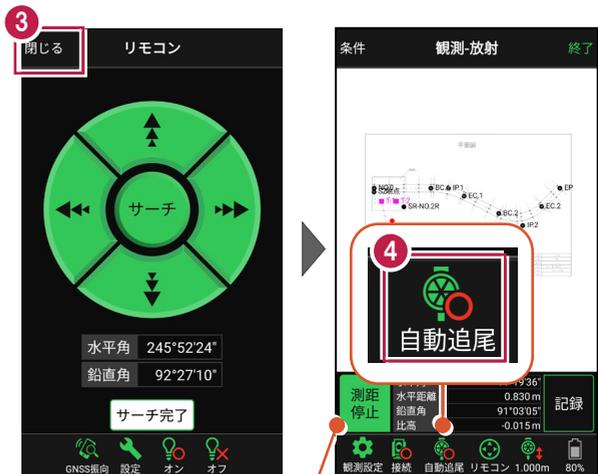


プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 現地を観測して記録します

- 1 現在位置が赤丸で表示されます。
観測位置に移動して
[記録] をタップします。

現在位置が「赤丸」
で表示されます。

- 2 [点名] を入力し、
[OK] をタップします。

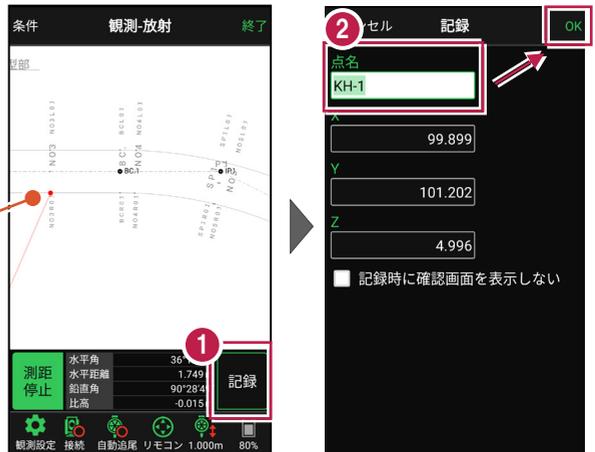

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



6-2 路線上に誘導しながら観測する

路線上または路線をオフセットした線上に誘導しながら、現況を観測して座標を記録します。

■ 路線観測を起動します


1 ホーム画面の「観測」をタップします。

2 「路線」をタップします。



3 利用する線形の条件を設定します。

4 「観測」をタップします。
路線観測が起動します。

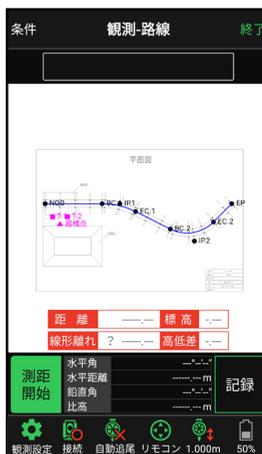


幅杭など、線形をオフセットした線上を観測する場合は、左または右のオフセット値を入力します。



背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件] で背景に表示する図面を選択できます。
測設や観測の「平面」表示では、画面上が北（0度）になるように、図面が回転します。


1

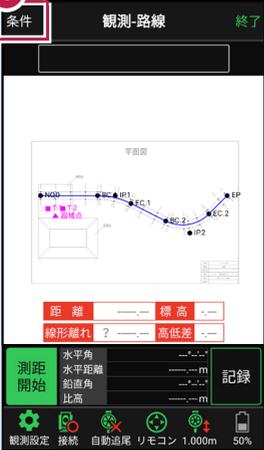

観測-路線 終了

条件

2

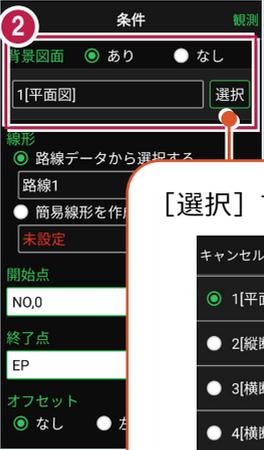

条件 観測

背景図面 あり なし

1[平面図] 選択

線形

路線データから選択する

路線1

簡易線形を作成

未設定

開始点

NO.0

終了点

EP

オフセット

なし なし

[選択] で図面を選択します。



キャンセル 図面一覧 選択

1[平面図]

2[縦断面]

3[横断面1]

4[横断面2]

5[横断面3]

簡易的な線形を組み観測には（ライン観測）

事前に線形データを取り込んでいなくても、座標を2点指定して簡易的な線形を組み、観測に使用することができます。簡易線形は1現場で共通して保持します。



「簡易線形を作成する」を選択して「設定」をクリックします。



簡易線形のパラメータを設定します。設定は1現場共通で保持されます。

【種類】

線形が「直線」または「円弧」かを選択します。



円弧の場合は1点目からのカーブ方向と半径の入力が必須になります。

【1点目/2点目】

図面またはリストから座標を指定します。

【横断方向（高さ）】

線形のZ座標の設定方法を選択します。【比例計算】では線形の高さを1点目と2点目の比例計算から決定します。1点目、2点目両方のZ座標が設定されている必要があります。【1点勾配】では1点目から2点目にかけて、入力した勾配を考慮して高さを算出します。1点目に座標が設定されていなければ使用できません。

【使用しない】は高さが設定されていない線形の場合に選択します。

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。




プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 現地を観測して記録します

- 1 現在位置が赤丸で表示されます。
観測位置に移動して
[記録] をタップします。

現在位置が「赤丸」
で表示されます。

- 2 [点名] を入力し、
[OK] をタップします。

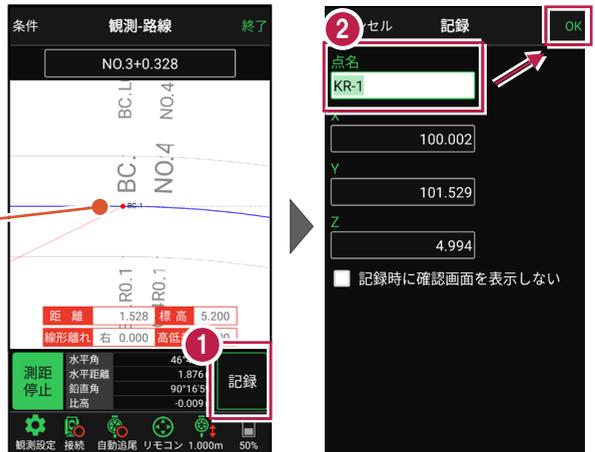

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、
[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



6-3 路線の横断方向上に誘導しながら観測する

路線の横断線上に誘導しながら、現況の変化点を観測して座標を記録します。

■ 横断放射を起動します

1 ホーム画面の「観測」をタップします。

2 「横断放射」をタップします。



3 利用する線形の条件を設定します。

4 「観測」をタップします。横断放射が起動します。

5 観測する測点を選択します。



プラス杭を指定する場合は、測点名をタップして「測点」+「単距離」または「追加距離」を入力します。
指定したプラス杭は、路線に登録されます。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。




プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 現地を観測して記録します

- ① 現在位置が赤丸で表示されます。
[断面離れ] の値を確認しながら、現況の変化点に移動します。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

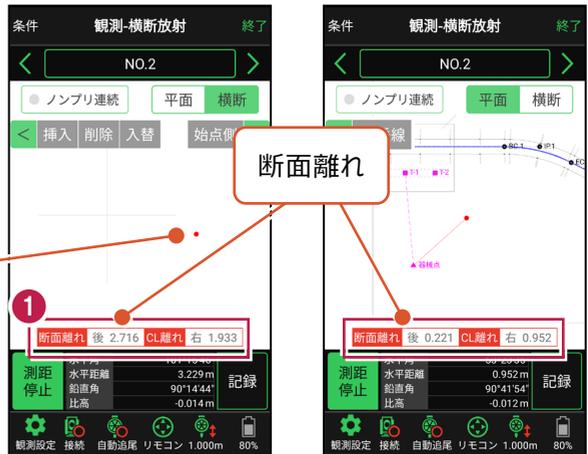

断面離れとは

選択した測点の横断線との離れ距離です。
離れが「0」の時、横断線上になります。

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

[垂線] モードとは

[平面] にて、座標点あるいは図面上の点から線形までの垂線の足を目標点としてセットすることができます。



- 2 観測位置に着いたら
[記録] をタップします。



- 3 [点名] を入力し、
[OK] をタップします。
2点目以降は記録した
点が結線され、現況の形
状が確認できます。



CIMPHONY Plus に座標を自動送信

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。


連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

ノンプリズム観測で横断上の点を一括計測するには

ノンプリズム観測を活用し、横断上にピッチ割りした点を一括計測することができます。手順を以下に記載します。


- 1 通常観測で、左右端やセンターなど2点以上を計測（記録）して、
[ノンプリ連続] をタップ
します。

[開始] をタップし、
ピッチ割りの始点をタップ
します。

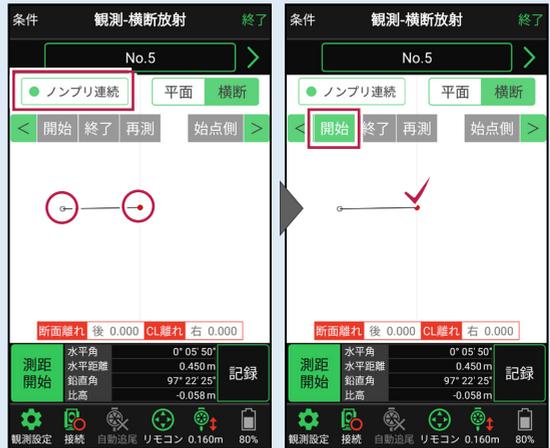


- 2 [終了] をタップし、
ピッチ割りの終点をタップ
します。

[測距/測距開始] を
タップし、ピッチを設定し
ます。

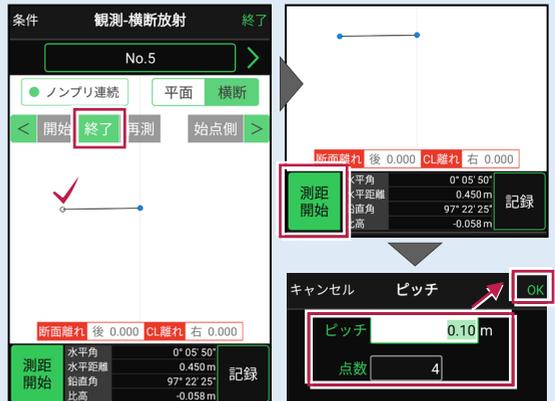

- 3 偏角、記録を繰り返しま
す。

観測した点には○が付
きます。失敗点には×が付
きます。（[再測] で失
敗点を指定して再測でき
ます。）

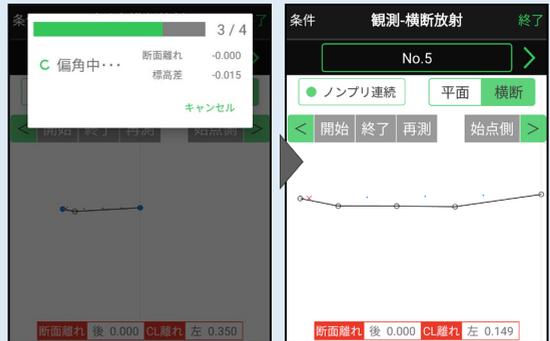

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。




6-4 標高を観測する

トータルステーションをレベルとして使用して標高を計測します。

■ レベル観測を起動します

1 ホーム画面の「観測」をタップします。

2 「レベル」をタップします。

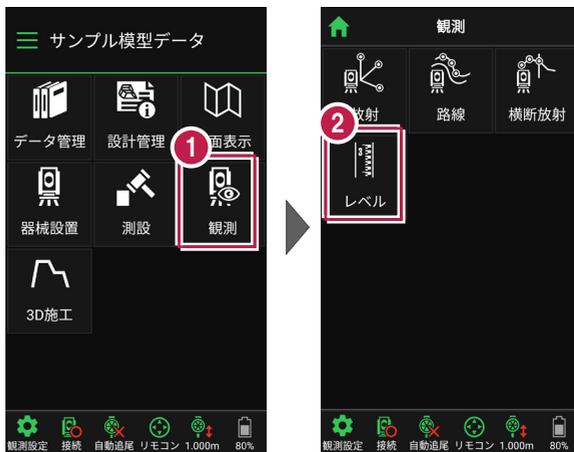

3 BM点を設定し、
「測距」をタップします。

以下のようにあらかじめ器械設置した器械点に器械高があればBM標高がセットされた状態になります。




4 「観測」をタップします。



■ 観測して記録します

- 1 [目標点]、[目標高]を設定します。

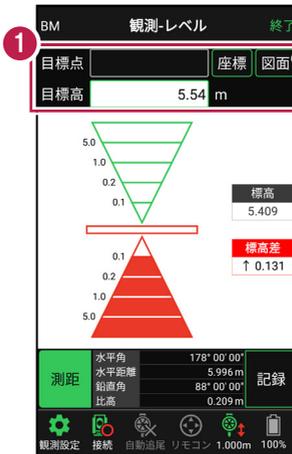

X,Y座標を設定する場合は[目標点]をセットします。(リストあるいは図面上で選択します。)


[目標点]にZ座標があれば目標高にセットします。(目標高は自由に変更可能。)

- 2 [測距] をタップします。

- 3 [記録] をタップします。

中心の横線は0.02 m (2cm) 以内になったら塗りつぶされます。

- 4 [OK] をタップします。

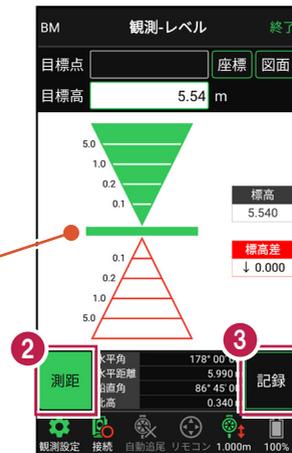

目標点のX,Y値と観測したZ値(目標点セットされていない場合はZ値のみ)が記録されます。

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録]時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。ただし登録する座標値がZ座標値しかない場合は、連携中でも座標を送信しません。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

7

3D 施工

線形や簡易線形、TIN、標準断面を利用して、施工現場の点検・検査や丁張、出来形計測などをおこないます。

7-1 点検・検査（線形利用）をおこなう

計測位置と計画横断形状、線形、変化点までの離れを確認します。

■ 点検・検査を起動します

1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

2 [点検・検査] をタップします。

3 観測する線形、構築形状など条件を設定します。

4 [点検・検査] をタップします。
点検・検査が起動します。


[簡易線形を作成する] は、「TINデータ」または「標準断面」が存在している場合のみ、表示されます。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

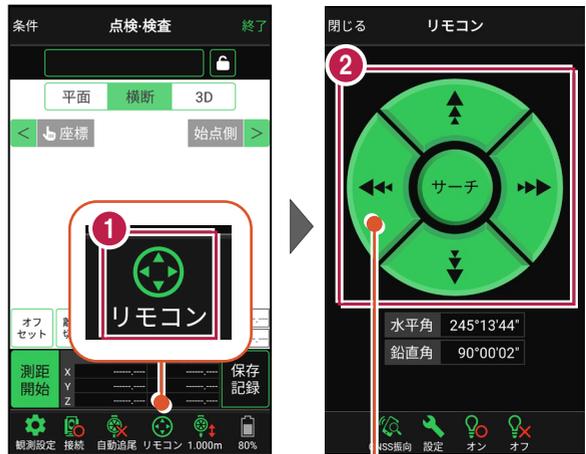

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

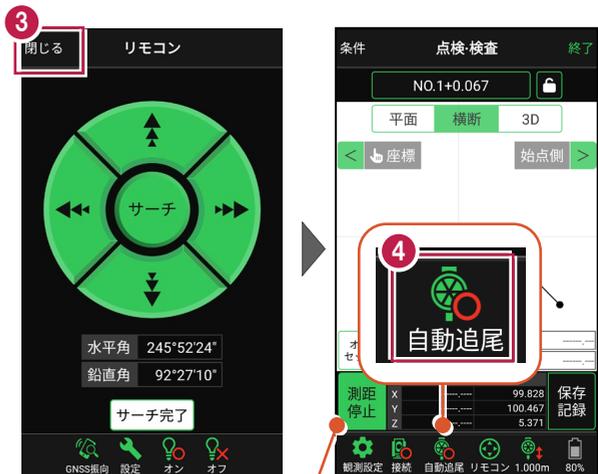

プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 現在位置と横断形状・線形との離れを確認します

- 1 現在位置の計画横断形状が表示されます。
また現在位置が赤丸で表示されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

現在位置の測点が表示

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。



- 2 計測位置に移動して、横断形状との「離れ」を確認します。
- 3 計測位置の座標を記録する場合は、[記録] をタップします。

- 4 [点名] を入力し、[OK] をタップします。



CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「CIMPHONY Plusと連携する」を参照してください。

■ 変化点までの離れを確認します


- 1 [座標] をタップして、確認先の変化点をタップします。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 変化点までの離れが表示されます。

- 3 計測位置の座標を記録する場合は、[記録] をタップします。


- 4 [点名] を入力し、[OK] をタップします。

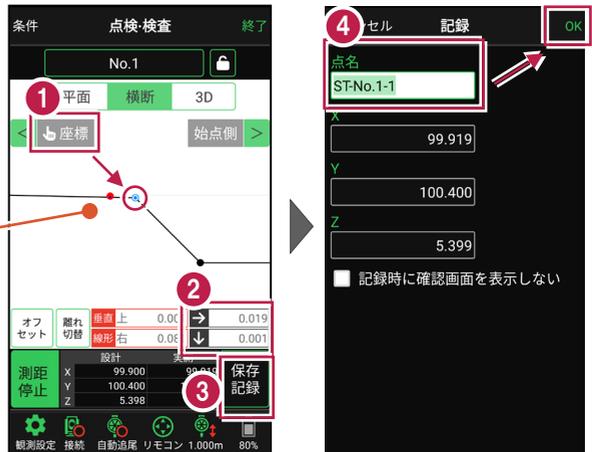

※ プリズム（ミラー）の移動距離や目標点までの距離により、画面の更新頻度は適切に制御されます。

表示する「離れ」の種類を切り替えることができます

[離れ切替] をタップして、表示する「離れ」を選択します。

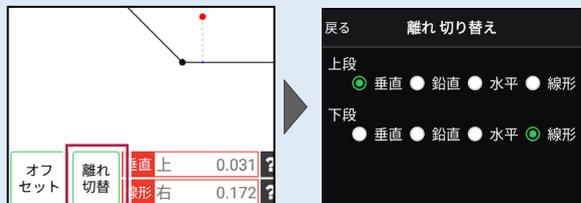

断面をロック（固定）して計測することもできます

断面をロックすると、ロックした断面までの離れが表示されます。

① [測点] をタップします。

② 計測する断面を指定します。

③ [点検・検査] をタップします。

④ 指定した断面で測点がロックされます。

⑤ 断面までの離れが表示されます。

⑥ ロックを解除する場合は、ロックボタンをタップします。




任意補完断面に計測する場合は

カーブ部分などに任意補完断面を作成して計測する場合は、横断指定で [測点] + [単距離] または [追加距離] を入力して、測点を追加指定します。



線形に付随する TIN データがある場合は


[平面] と [3D] で、
TINデータが確認できます。

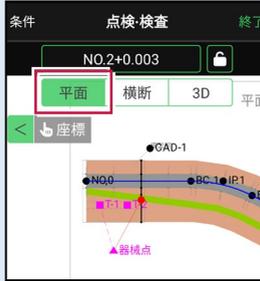



設計面の TIN データを利用して点検・検査を行うことができます

線形に横断形状が無い場合でも設計面のTINデータがあれば、TINデータから横断形状を抽出して、点検・検査を行うことができます。

- 1 条件の「構築形状」で、「TINから作成する」を選択して、利用する TINデータを選択します。

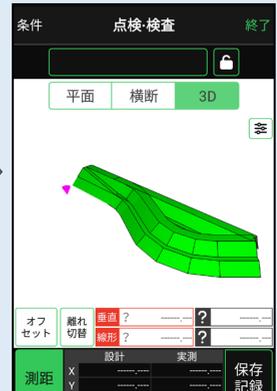

- 2 計測をおこなうと、TINデータから横断形状が抽出され、設計面からの離れが確認できます。

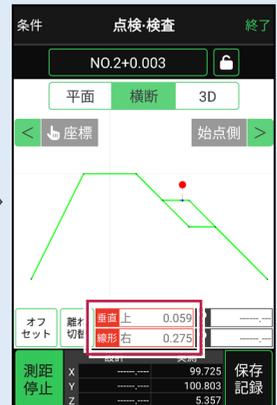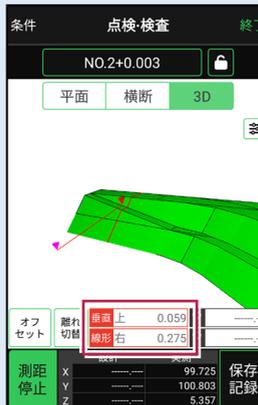



標準断面を使用して点検・検査を行うことができます

横断形状に「標準断面」を使用して、点検・検査を行うことも可能です。

1 条件の「構築形状」で、「標準断面を使用する」を選択して、使用する標準断面を選択します。

2 「設定」をタップして、標準断面の「ピッチ割」を設定します。
「しない」：標準断面を始点と終点のみに配置します。
「する」：標準断面を配置する間隔を設定します。

3 計測をおこなうと、標準断面から横断形状が作成され、標準断面からの離れが確認できます。

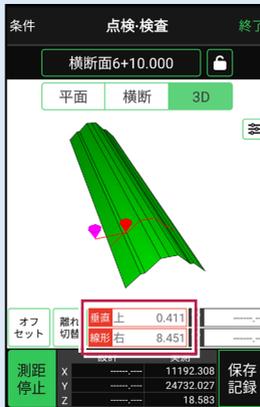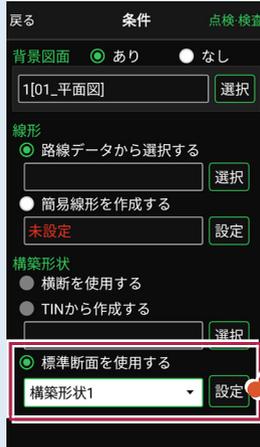

※標準断面が作成されていないと、「標準断面を使用する」は選択できません。
作成方法については、「3D施工」の「標準断面を作成する」を参照してください。

簡易的な線形を組み観測に使用するには

事前に線形データを取り込んでいなくても、座標を2点指定して簡易的な線形を組み、観測に使用することができます。簡易線形は現場内で共通で保持されます。

戻る 条件 点検 検査

背景図面 あり なし

線形

路線データから選択する

1 簡易線形を作成する

未設定 設定

構築形状

横断を使用する

(未選択)

TINから作成する

3Dコマンド 選択

標準断面を使用する

構築形状1 設定

[簡易線形を作成する] を選択して [設定] をクリックします。

※簡易線形を作成するには、「TINデータ」または「標準断面」が存在している必要があります。

キャンセル 簡易線形設定 設定

種類

直線

円弧

1点目

点名 NO.0 図面

H = 5.000 m 座標

2点目

点名 EP 図面

H = 6.000 m 座標

縦断方向 (高さ)

比例計算 20.00 %

1点勾配 10.00 1:N

使用しない

簡易線形のパラメータを設定します。設定は、現場内で共通で保持されます。

【種類】

線形が [直線] または [円弧] かを選択します。

種類

直線

円弧

右 R = 4.000

円弧の場合は1点目からのカーブ方向と半径の入力が必須になります。

【1点目/2点目】

図面またはリストから座標を指定します。

【縦断方向 (高さ)】

線形のZ座標の設定方法を選択します。[比例計算] では線形の高さを1点目と2点目の比例計算から決定します。1点目、2点目両方のZ座標が設定されている必要があります。[1点勾配] では1点目から2点目にかけて、入力した勾配を考慮して高さを算出します。1点目に座標が設定されていなければ使用できません。

[使用しない] は高さが設定されていない線形の場合に選択します。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の[メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



7-2 点検・検査（線形なし・TIN利用）をおこなう

TIN（設計面）を利用して、計測位置と設計面までの離れを確認します。

■ 点検・検査（TIN）を起動します


- 1 ホーム画面の「3D施工」をタップします。

- 2 「点検・検査（TIN）」をタップします。



- 3 観測する「TIN」の選択など、条件を設定します。


- 4 「点検・検査（TIN）」をタップします。
点検・検査（TIN）が起動します。

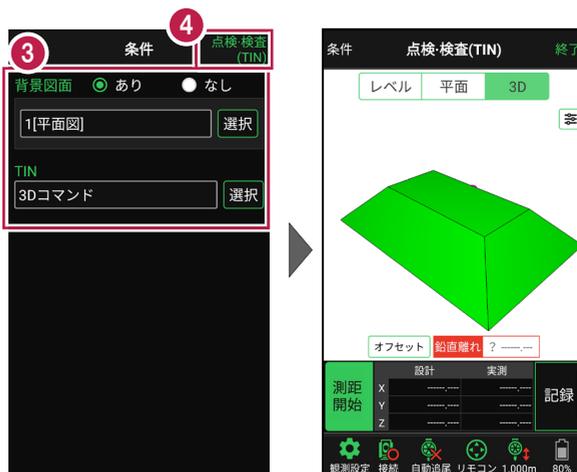

■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

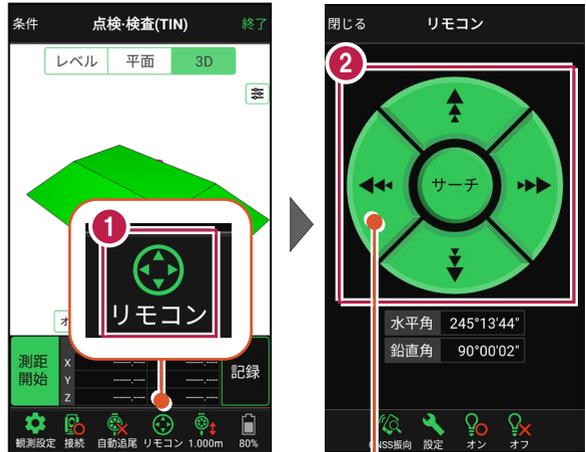

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

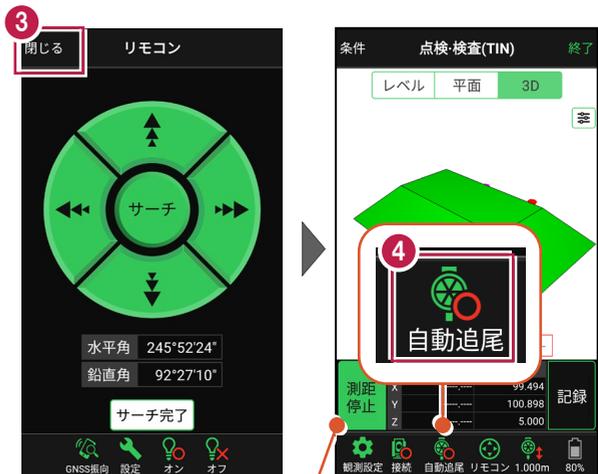



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。


■ 現在位置と TIN（設計面）との離れを確認します

- 1 計測位置に移動して、現在位置（赤丸）や標高を確認します。
必要に応じて、[3D] [平面] [レベル] を切り替えて確認します。

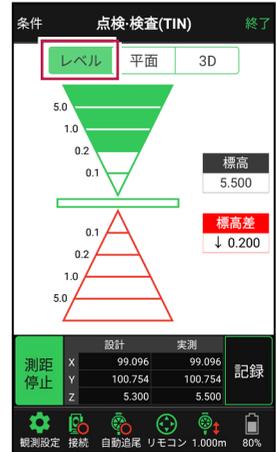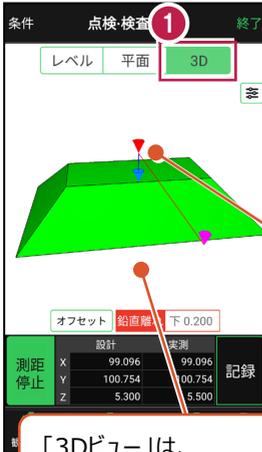

「3Dビュー」は、
1本指でスワイプすると回転します。
2本指でスワイプすると移動します。
ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

- 2 TIN（設計面）との離れや座標を確認します。
- 3 計測位置の座標を記録する場合は、[記録] をタップします。
- 4 [点名] を入力し、[OK] をタップします。

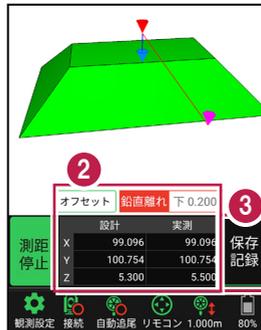

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、「記録」時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「CIMPHONY Plusと連携する」を参照してください。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



7-3 丁張を設置する

線形の管理断面や任意断面に、水平離れ・垂直離れ・鉛直離れを確認しながら、丁張を設置します。

■ 丁張を起動します

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。



- 2 [丁張] をタップします。



- 3 観測する線形、構築形状など条件を設定します。

[簡易線形を作成する] は、「TINデータ」または「標準断面」が存在している場合のみ、表示されます。


- 4 [丁張] をタップします。
丁張が起動します。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

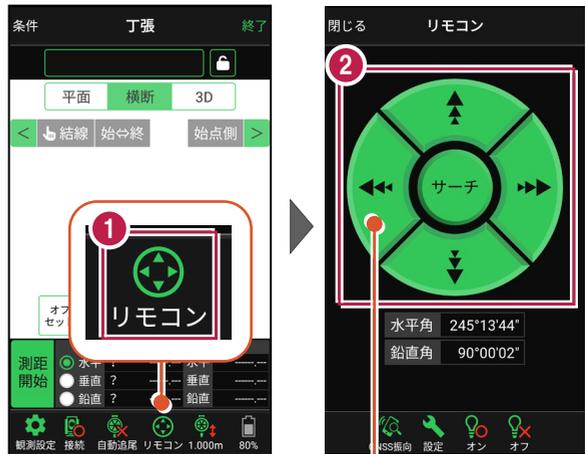

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 丁張を設置する横断と法面を選択します

1 [測点] をタップします。

2 丁張を設置する横断を指定します。

3 [丁張] をタップします。



4 指定した横断で測点が固定されます。

5 [結線] をタップして、丁張を設置する法面をタップします。

「水平離れ」「垂直離れ」
「鉛直離れ」「法長」が
表示されます。



法面を指定すると、
表示されます。

測点を固定していない場合は

プリズム（ミラー）の移動距離や目標点までの距離により、画面の更新頻度が適切に制御されます。

任意補完断面に設置する場合は

カーブ部分などに任意補完断面を作成して丁張を設置する場合は、横断指定で「測点」+「単距離」または「追加距離」を入力して、測点を追加指定します。




「管理断面」と「任意補完断面」では、横断方向角が異なります

- ・管理断面の場合 → 横断指定方向
- ・任意補完断面の場合 → 直交方向固定

法肩・法尻の切り替えは

【始⇄終】で法面の始点を、法肩と法尻で切り替えることができます。

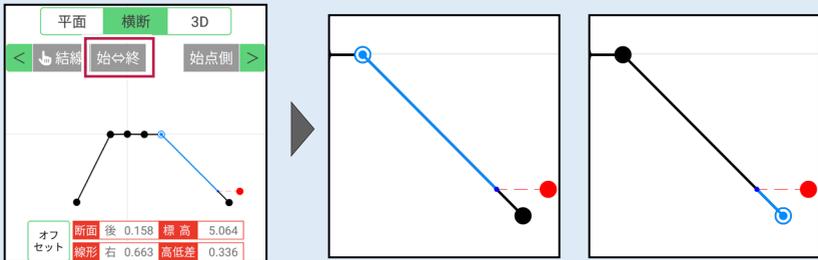

視点の始点側・終点側の切り替えは

断面の表示を、始点側からの視点と終点側からの視点で切り替えることができます。



【垂線】モードとは

【平面】で、座標点または図面上の点から線形に下ろした垂線の足を、目標点にセットすることができます。




【垂線】を
タップし、垂線
をおろす点を
タップします。



垂線の足が目標点
にセットされます。

■ 丁張を設置する位置まで移動します

- 1 現在位置が赤丸で表示されます。
 [断面離れ] や [平面] などを確認しながら、丁張を設置する位置まで移動します。

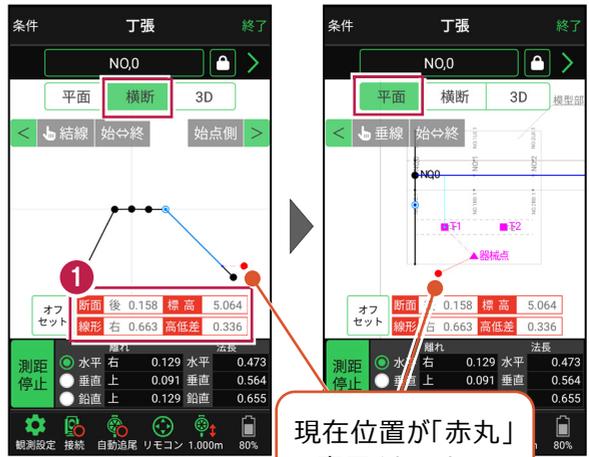


現在位置が「赤丸」で表示されます。

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をミラー（プリズム）方向に向けてからサーチし、[測距] で測定します。


■ 基準杭と方向杭を設置します

- 1 [断面離れ] や [水平離れ] などを確認し、基準杭と方向杭を設置します。

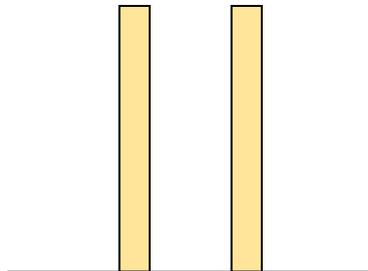


■ 水平貫を設置します

- 1 基準杭の杭頭にミラー（プリズム）を置きます。
杭頭の [標高] を確認し、水平貫を設置する位置にマークします。

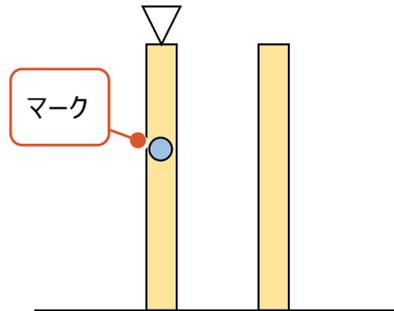


- 2 同様に方向杭の杭頭にミラー（プリズム）を置き、杭頭の [標高] を確認して、水平貫を設置する位置にマークします。

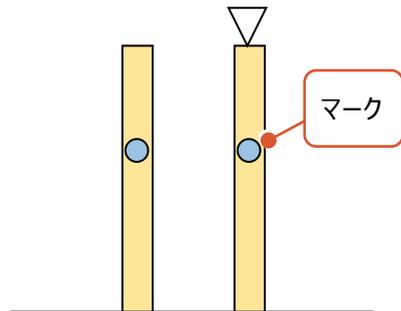



3 マークに合わせて水平貫を設置します。

4 同様に2本目の水平貫を設置します。

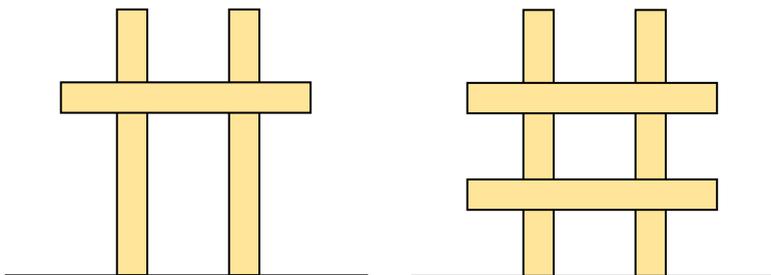


■ 斜め貫を設置します


1 上の水平貫にミラー（プリズム）を置き、[水平離れ]が「0」になる位置にマークします。

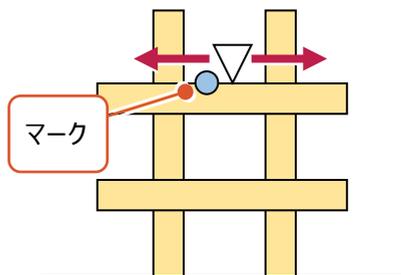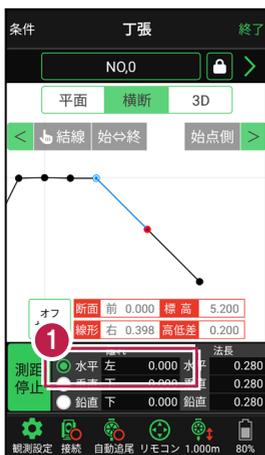

- 2 同様に下の水平貫にミラー（プリズム）を置き、[水平離れ]が「0」になる位置にマークします。

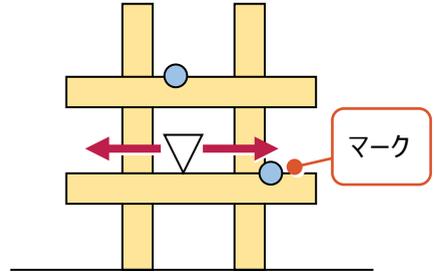


- 3 マークに合わせて斜め貫を設置します。

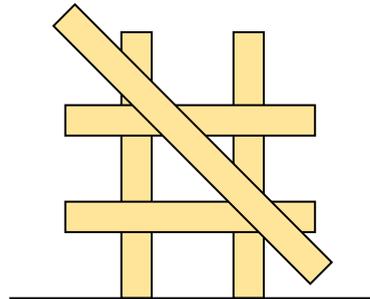

■ 確認します

- 1 測点の「固定」をタップして解除します。
- 2 ミラー（プリズム）を斜め貫上で動かし、「垂直離れ」が「0」であることを確認します。

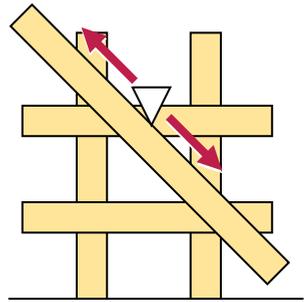

- 3 法長を確認します。
丁張に測点、標高、法長などの情報を記入して
設置完了です。



線形に付随する TIN データがある場合は


[平面] と [3D] で、
TINデータが確認できます。




設計面の TIN データを利用して丁張を行うこともできます

線形に横断形状が無い場合でも設計面のTINデータがあれば、TINデータから横断形状を抽出して、丁張を行うことができます。

- 1 条件の「構築形状」で、「TINから作成する」を選択して、利用する TINデータを選択します。

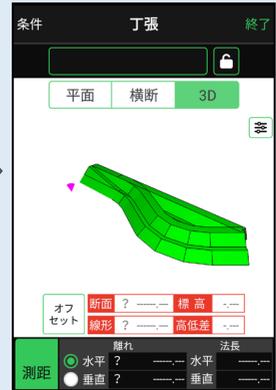

- 2 計測をおこなうと、TINデータから横断形状が抽出され、設計面からの離れや法長などが確認できます。

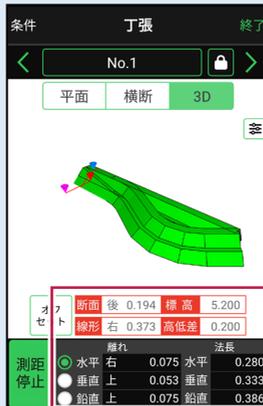



標準断面を使用して丁張を行うことができます

横断形状に「標準断面」を使用して、丁張を行うことも可能です。

1 条件の「構築形状」で、「標準断面を使用する」を選択して、使用する標準断面を選択します。

2 「設定」をタップして、標準断面の「ピッチ割」を設定します。
「しない」：標準断面を始点と終点のみに配置します。
「する」：標準断面を配置する間隔を設定します。

3 計測をおこなうと、標準断面から横断形状が作成され、標準断面からの離れが確認できます。

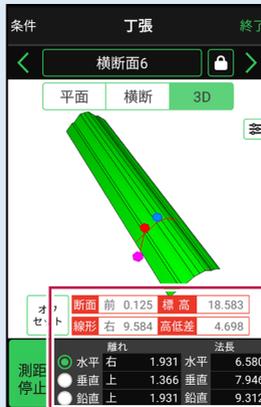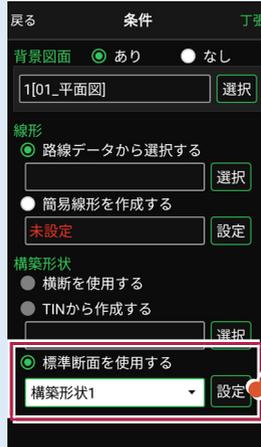

※標準断面が作成されていないと、「標準断面を使用する」は選択できません。
作成方法については、「3D施工」の「標準断面を作成する」を参照してください。

簡易的な線形を組み観測に使用するには

事前に線形データを取り込んでいなくても、座標を2点指定して簡易的な線形を組み、観測に使用することができます。簡易線形は現場内で共通で保持されます。

[簡易線形を作成する] を選択して [設定] をクリックします。

※簡易線形を作成するには、「TINデータ」または「標準断面」が存在している必要があります。

簡易線形のパラメータを設定します。設定は、現場内で共通で保持されます。

【種類】

線形が [直線] または [円弧] かを選択します。

円弧の場合は1点目からのカーブ方向と半径の入力が必須になります。

【1点目/2点目】

図面またはリストから座標を指定します。

【縦断方向 (高さ)】

線形のZ座標の設定方法を選択します。[比例計算] では線形の高さを1点目と2点目の比例計算から決定します。1点目、2点目両方のZ座標が設定されている必要があります。[1点勾配] では1点目から2点目にかけて、入力した勾配を考慮して高さを算出します。1点目に座標が設定されていれば使用できます。

[使用しない] は高さが設定されていない線形の場合に選択します。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。




7-4 構造物モデル計測をおこなう

TIN（構造物）を利用して、構造物の角を計測します。

■ 構造物を起動します

1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

2 [構造物] をタップします。

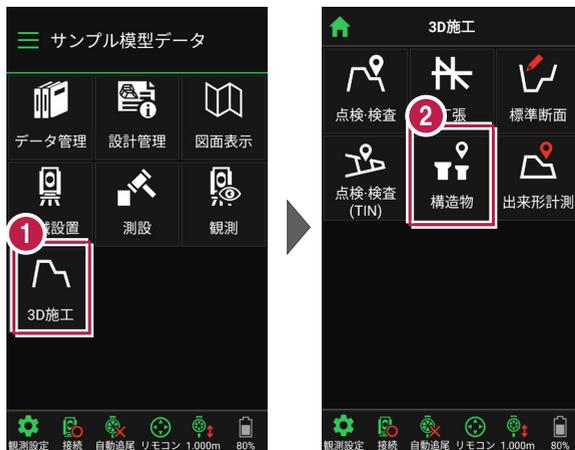

3 観測する「TIN」の選択
など、条件を設定します。


4 [構造物] をタップします。
構造物が起動します。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

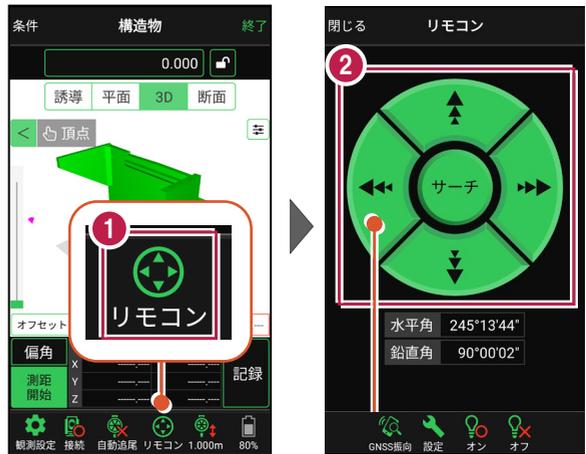

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示されます。
[閉じる] をタップします。



4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

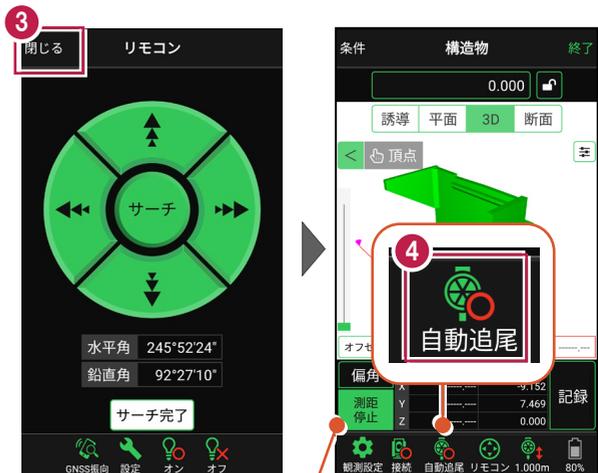


プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ 計測点を指定します（直接指定）

- 1 [頂点] をタップします。
画面を回転・拡大します。

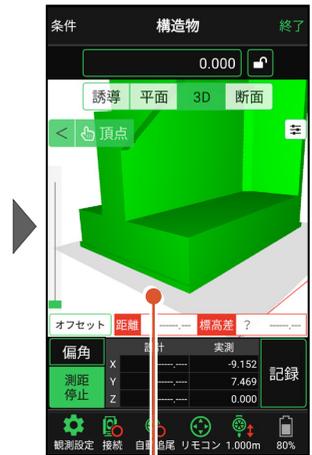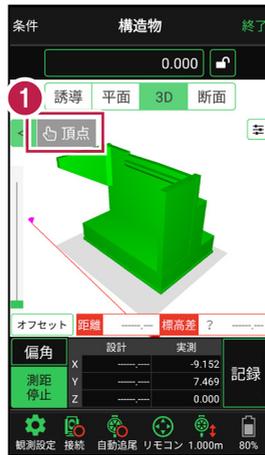


- 2 計測点（構造物の角）
をタップします。
計測点に
「青丸」が表示されます。

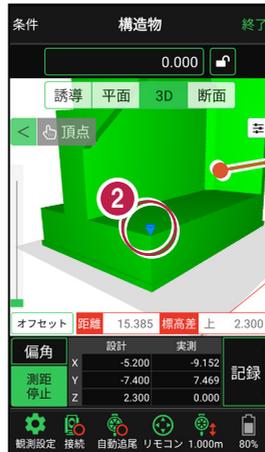

「3Dビュー」は、
1本指でスワイプすると
回転します。
2本指でスワイプすると
移動します。
ピンチアウト・ピンチイン
で拡大・縮小します。


■ 計測点を指定します (標高指定)

1 標高をタップします。

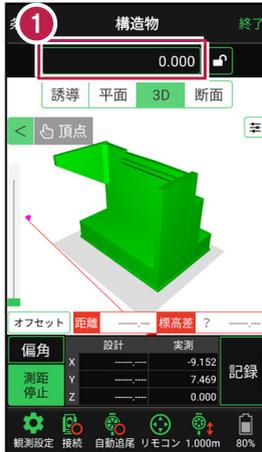

2 計測点の [標高] を入力して、[OK] をタップします。

3 入力した標高に水平断面が入力されます。

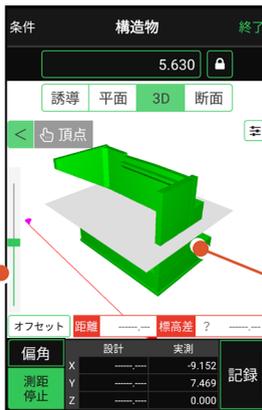

断面は、スライダーでも上下できます。

水平断面

ミラー位置で水平断面を抽出することもできます


ミラーの高さで水平断面を切る場合は、標高の右にある鍵マーク  をタップし、アンロック状態  にします。

ミラーのZ値が断面の標高に反映されます。



- 4 [断面] をタップします。
構造物を水平断面で切断した形状が表示されます。


- 5 [頂点] をタップします。

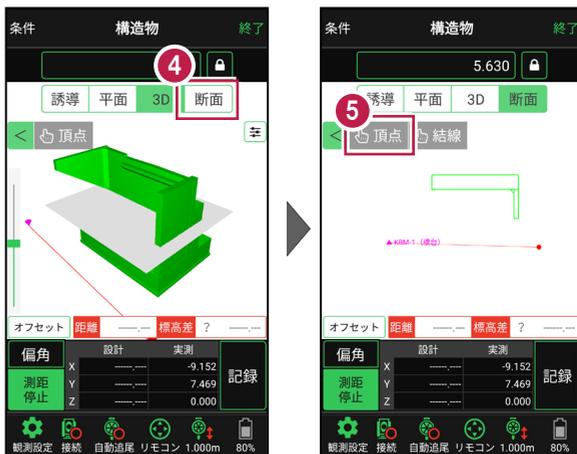

- 6 画面を拡大して、計測する点（構造物の角）をタップします。
計測点に「青丸」が表示されます。

- 7 [3D] に戻り、計測点を確認します。

水平断面と構造物の交点に、計測点が入力されます。

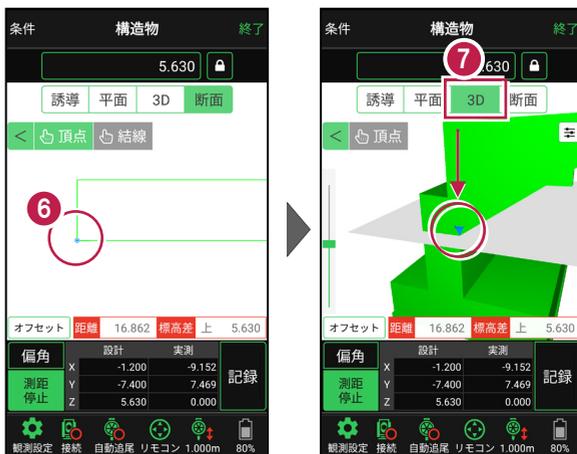

■ 計測点を指定します（標高指定+オフセット）

- 1 標高指定で水平断面を入力し、計測点を指定します。
※手順は「計測点を指定します（標高指定）」を参照してください。

- 2 「オフセット」をタップします。

- 3 オフセットの向きとオフセット値を入力して、「OK」をタップします。





- 4 計測点がオフセットします。標高をタップします。

- 5 「目標点高を標高にセットする」をタップします。水平断面の標高にオフセット値が追加されます。

- 6 「OK」をタップします。水平断面がオフセットした位置に移動します。



- 7 [断面] をタップします。
 構造物を水平断面で切断した形状が表示されます。

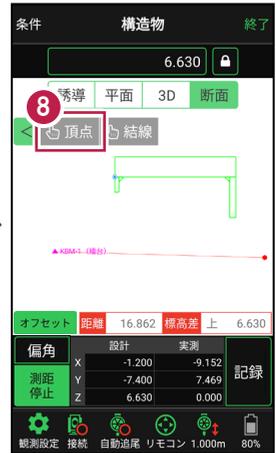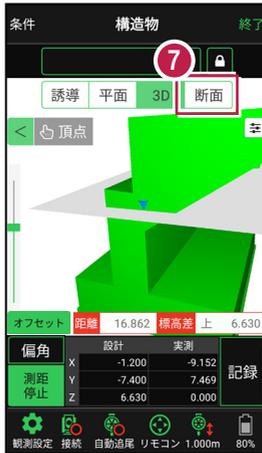

- 8 [頂点] をタップします。

- 9 画面を拡大して、
 計測する点（構造物の角）
 をタップします。
 計測点に
 「青丸」が表示されます。



- 10 [3D] に戻り、
 計測点を確認します。
 オフセットした位置に移動した
 水平断面と構造物の交点に、
 計測点が入力されます。

「座標」を計測点にすることもできます

【平面】では、「座標」を計測点に指定できます。




■ 計測点を計測して記録します

- 1 [3D] [平面] [誘導] を切り替えて、現在位置（赤丸）を確認します。

自動視準の場合は


[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

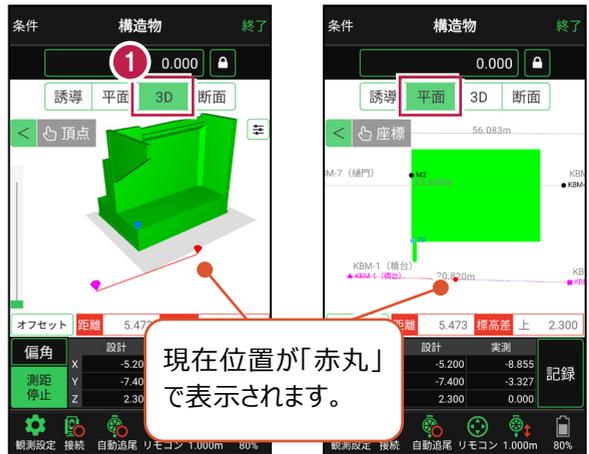

- 2 計測点に移動して、TIN（設計面）との離れや座標を確認します。

- 3 計測点の座標を記録する場合は、[記録] をタップします。

- 4 [点名] を入力し、[OK] をタップします。

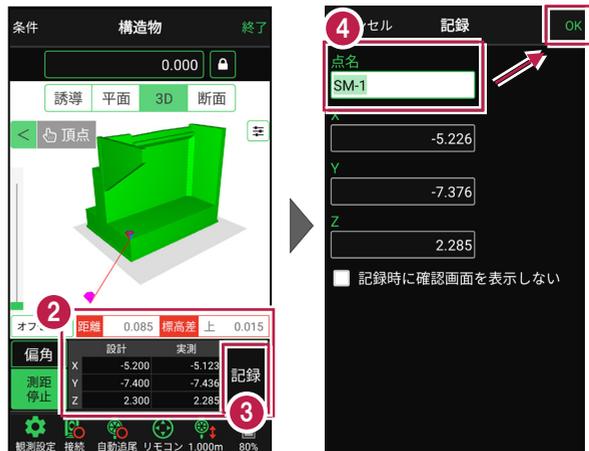


CIMPHONY Plus に座標を自動送信する


クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、[記録] 時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。
連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

誘導画面の表示について

プリズムと計測点まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

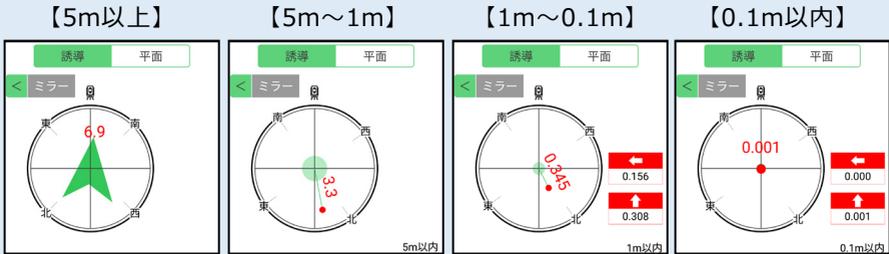

誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

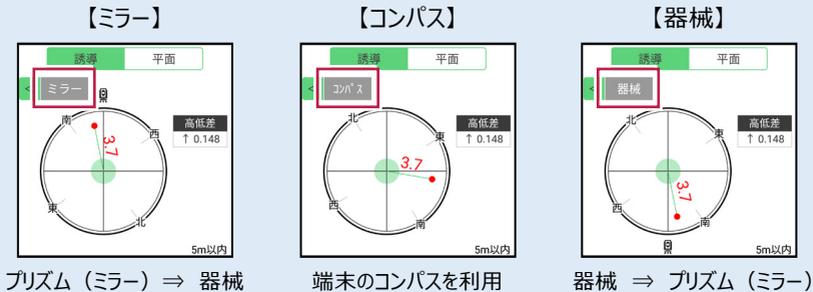

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、計測点に器械を偏角できます

計測点を指定した後「偏角」をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、計測点までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

計測点を指定した後
「距離角度」をタップすると、計測点までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



戻る 角度・距離合わせ

水平角 355°08'09"

水平距離 17.799m

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。



7-5 標準断面を作成する

3D施工（「点検・検査」「丁張」「出来形計測」）で使用可能な標準断面の、構築形状の入力と出来形項目の設定をおこないます。

※「点検・検査」「丁張」の場合は、出来形項目の設定は不要です。

※「出来形計測」の場合は、出来形項目の設定が必要です。

■ 標準断面を起動します

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

- 2 [標準断面] をタップします。




- 3 作成する構築形状の [名称] [縦断との高低差] [中心との離れ] を入力します。

- 4 [追加] をタップします。標準断面が起動します。



■ 標準断面の構築形状を入力します

ここでは例として、右図のような断面形状の構築形状を入力する手順を解説します。

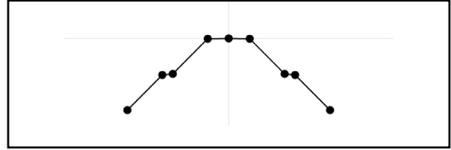

- 1 まず左断面の形状を入力します。
[断面形状] と [左] がオンになっていることを確認します。

- 2 [追加] をタップします。




- 3 [モード] をタップします。



- 4 [勾配+距離] を選択します。



- 5 [勾配] に「-1.5%」
[距離] に「3m」
を入力します。

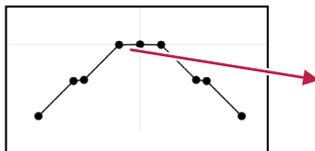

戻る 標準断面

モード 5 勾配 + 距離

勾配 -1.50 %

距離 3.000 m

キャンセル 6 確定

1	2	3	⌫
4	5	6	⬅
7	8	9	➡
+/-	0	.	閉

- 6 [確定] をタップします。

- 7 [勾配] の [%] を
タップして、[1:N] に
切り替えます。

縦断との高低差 0.000
中心との離れ 0.000

左 右 左→右 複写

モード 勾配 + 距離

勾配 % 7

距離 m

キャンセル 確定

縦断との高低差 0.000
中心との離れ 0.000

左 右 左→右 複写


モード 勾配 + 距離

勾配 1:N

距離 m

キャンセル 確定

- 8 [勾配] に「-1」
[距離] に「5m」
を入力します。

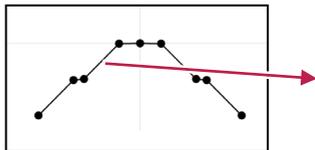

戻る 標準断面

モード 8 勾配 + 距離

勾配 -1.00 1:N

距離 5.000 m


キャンセル 9 確定

1	2	3	⌫
4	5	6	⬅
7	8	9	➡
+/-	0	.	閉


- 9 [確定] をタップします。

- 10 同様の手順で、左側の残りの形状を入力します。


[勾配] を [%]
に切り替えて、
[勾配] に「-10%」
[距離] に「1.5m」
を入力して
[確定] をタップします。

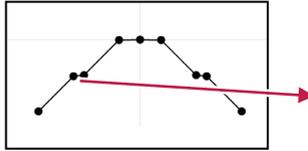

- 11 [勾配] を [1:N]
に切り替えて、
[勾配] に「-1」
[距離] に「5m」
を入力して
[確定] をタップします。

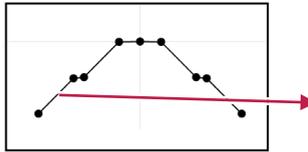

- 12 左断面の形状の入力は完了です。
CAD画面に形状が表示されます。



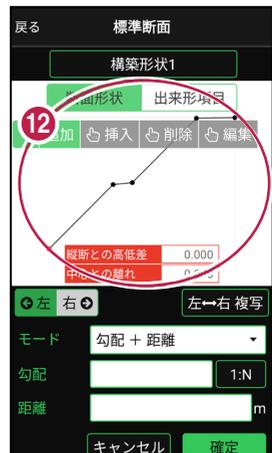


- 14 今回は右断面も同じ形状のため、左断面を右断面に複写します。

[左⇔右 複写]
をタップします。

- 15 左断面の形状が右断面に
複写されます。

以上で形状の入力は
完了です。

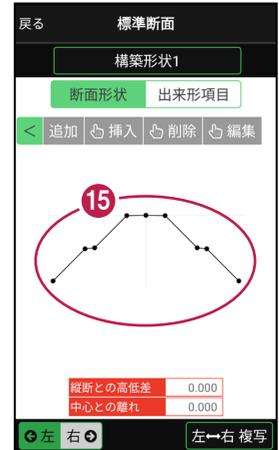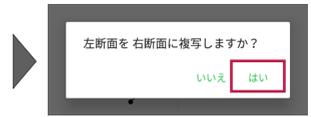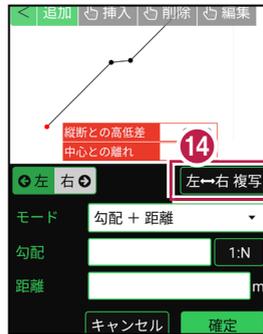


形状を複写しない場合は

[右] をタップして
右断面の形状を入力します。



- 16 [戻る] をタップして
3D施工画面に戻ります。

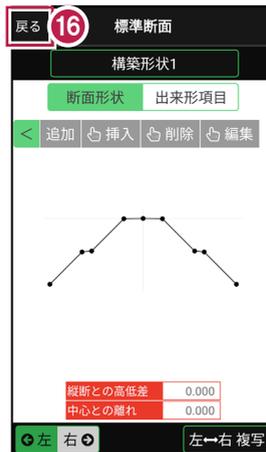

構築形状の変化点の入力方法について

[追加] [挿入] [削除] [編集] で、構築形状の変化点を入力します。

追加：選択中の左断面または右断面の末尾に変化点を追加します。

挿入：挿入位置の変化点を指定して、変化点を途中で追加します。

削除：削除する変化点を指定して、変化点を削除します。

編集：編集する変化点を選択後、変化点の距離や勾配を修正して、位置を移動します。

※変化点の数は、左右それぞれに最大20点です。



変化点の入力モードは3種類あります

距離 + 高低差：前点からの水平距離と高低差で入力します。

勾配 + 距離：勾配と前点からの水平距離で入力します。

勾配 + 高低差：勾配と前点からの高低差で入力します。

※距離と高低差は「m」固定です。勾配は「%」と「1:N」から選択します。



左断面と右断面の切り替えは


[左] [右] をタップして、左断面と右断面を切り替えます。



【左⇄右 複写】とは

選択中の左断面または右断面の構築形状を、反対側の断面に複写します。

複写される側に入力されていた変化点はクリアされるため、注意してください。

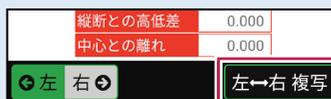

構築形状の追加・削除・編集・複写について

標準断面の名称部分をタップすると、構築形状の追加・削除・編集・複写が行えます。



追加：構築形状を追加します。


削除：選択中の構築形状を削除します。

編集：選択中の構築形状を編集します。

複写：選択中の構築形状を複写します。

※追加、編集、複写時には、構築形状の
[名称] [縦断との離れ] [中心との離れ]
を設定します。(右図)

※出来形項目は複写されません。

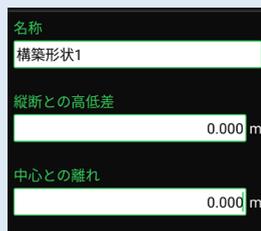

構築形状が複数ある場合は

CAD画面上で、選択中の構築形状は黒で表示されます。

選択されていない構築形状は、グレーで表示されます。


上部の [<] [>] で構築形状を切り替えられます。





■ 出来形項目を設定します

「出来形計測」で使用する測定項目を設定します。

ここでは例として、右図のような出来形項目を設定する手順を解説します。

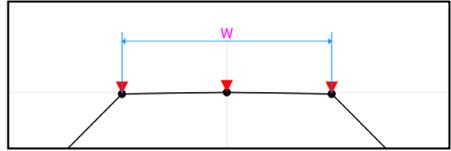



- 1 「出来形項目」をタップします。

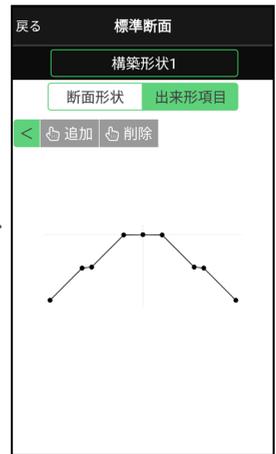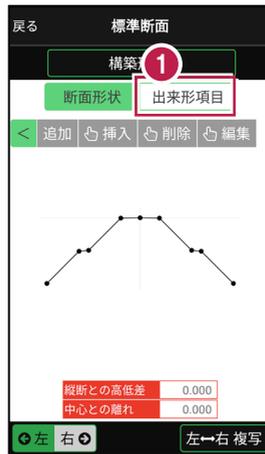

- 2 「追加」をタップします。



- 3 「出来形項目」をタップして、「基準高」を選択します。

- 4 基準高を設定する変化点をタップします。

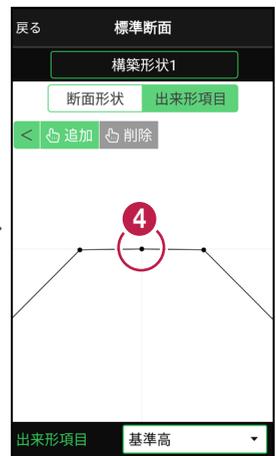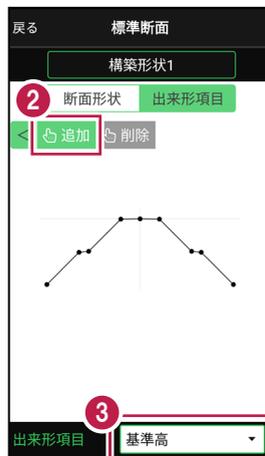



5 基準高 (▼) が設定されます。

6 同様に基準高を設定する変化点をタップして設定します。

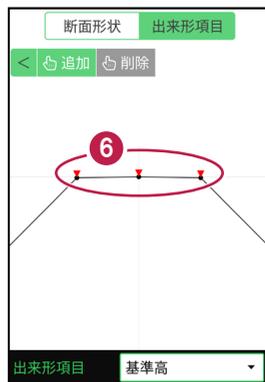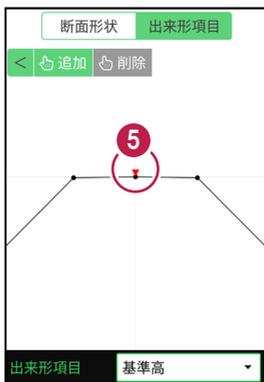



7 「出来形項目」をタップして、「幅」を選択します。

8 幅を設定する変化点を、2点タップします。

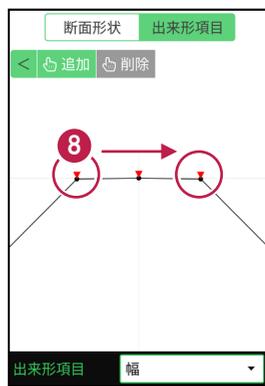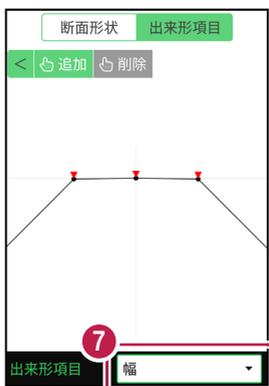

9 幅 (W) が設定されます。


10 出来形項目の設定を終えたら、「戻る」をタップします。

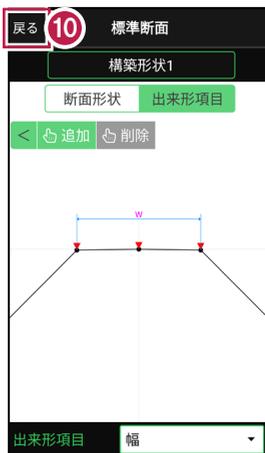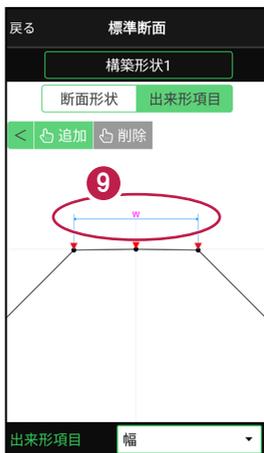

設定可能な出来形項目

● 基準高


変化点を1点指定。「▼」と表示。

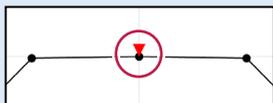

● 幅

同じ構築形状の変化点を2点指定。


「W」と表示。

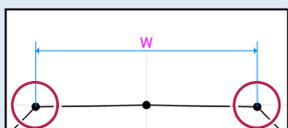

● 法長

同じ構築形状の変化点を2点指定。


「法」と表示。

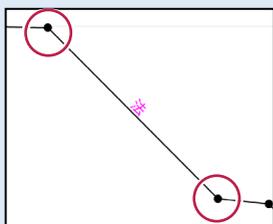

● 深さ

同じ構築形状、または異なる構築形状


の変化点を2点指定。「D」と表示。

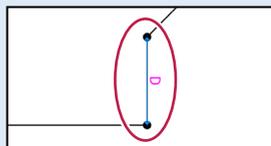

● 厚さ

異なる構築形状の変化点を2点指定。

「t」と表示。

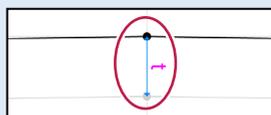

● 延長

変化点を1点指定。「延長」と表示。



設定した出来形項目を削除する場合は

〔削除〕をタップしてから、削除する出来形項目をタップします。

すべて削除する場合は、右下に表示される〔全削除〕をタップします。



7-6 出来形計測をおこなう

線形または簡易線形と、標準断面を利用して出来形計測をおこないます。

出来形計測をおこなう前に「標準断面」を作成しておいてください

出来形計測では、出来形項目を設定した標準断面を使用します。

標準断面の作成方法については、「3D施工」の「標準断面を作成する」を参照してください。

出来形計測データ (XML) について

「データ管理」の「データ出力」-「出来形計測」で出力する出来形計測データ (XML) は、EX-TREND武蔵の「出来形管理」の「TS出来形 (情報化施工)」で読み込んで、帳票の作成などに利用することができます。

「TS 出来形計測」と「出来形計測」の相違点 (その1)

●現場設定

TS出来形計測：現場作成時に、「TS出来形管理」を「する」に設定することが必要。

(※現場作成後は変更不可)

出来形計測：現場作成時に、「TS出来形管理」は「する」「しない」のどちらでも可。

●器械設置

TS出来形計測：基本設計データXMLで取り込んだ基準点や水準点のみ使用可。

出来形計測：すべての座標が使用可。

●後方交会

TS出来形計測：夾角は30°～150°以内。

出来形計測：夾角の制限なし。

●記録時の選択断面との離れ

TS出来形計測：断面とミラー位置が10cm以上離れている場合は記録不可。

出来形計測：断面とミラー位置が10cm以上離れていても記録可。(警告あり)

●器械とミラー位置の距離チェック

TS出来形計測：TSの等級によって定められた距離を超えていると記録不可。

出来形計測：距離の制限なし。

「TS 出来形計測」と「出来形計測」の相違点（その2）

● 3D表示

TS出来形計測：3D形状の確認不可。

出来形計測：3D形状の確認可。

● 計測可能な路線データ

TS出来形計測：基本設計データXMLで取り込んだ線形のみ観測可。

出来形計測：縦断情報がある線形（簡易線形含む）であれば観測可。

● 断面名への観測済みマークの表示

TS出来形計測：未観測の断面には「未」、観測済み断面には「済」が表示。

出来形計測：観測済みマークの表示無し。

● 任意断面の計測

TS出来形計測：管理断面に設定されていない断面を計測した場合は、全て出来形管理対象外点として記録。

出来形管理：累加距離がピッチ割された距離以外でも、管理断面として記録。

● 出力データ


TS出来形計測：「データ管理」の「データ出力」-「基本設計データ」で、基本設計データ（XML）を出力。

出来形計測：「データ管理」の「データ出力」-「出来形計測」で、出来形計測データ（XML）を出力。


■ 出来形計測を起動します

1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。


2 [出来形計測] をタップします。

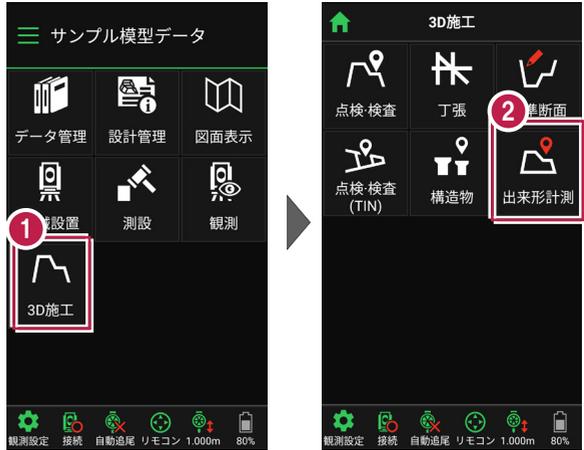

3 [線形] で、出来形計測で使用する線形を選択します。

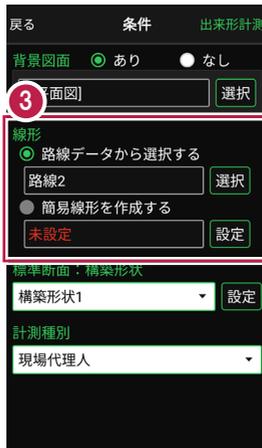

4 [標準断面：構築形状] で、使用する標準断面の構築形状を選択します。

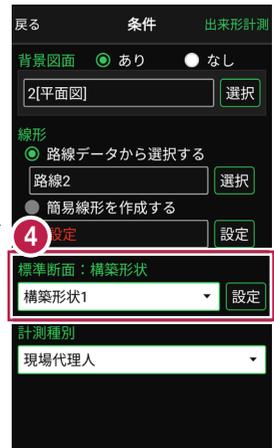

5 [標準断面：構築形状] の [設定] をタップします。



6 [ピッチ割] で「する」を選択します。

7 [ピッチ幅] に、計測する横断面のピッチ幅を入力します。

8 [保存] をタップします。


9 [計測種別] を設定します。

10 [出来形計測] をタップします。



11 出来形計測が起動します。計測する「横断面」を選択します。

12 [座標] をタップして、計測する「出来形計測点」をタップして指定します。

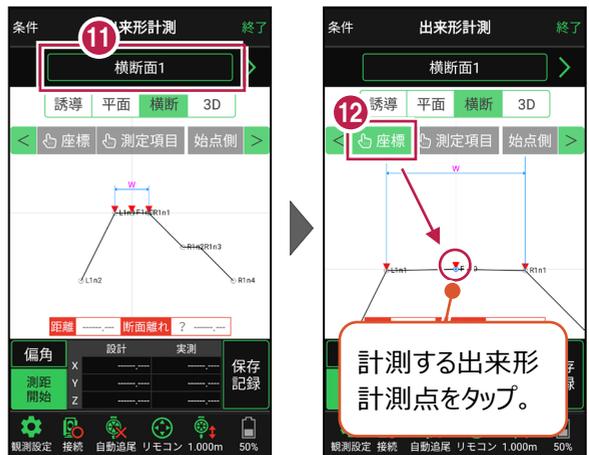

簡易的な線形を組み観測に使用するには

事前に線形データを取り込んでいなくても、座標を2点指定して簡易的な線形を組み、観測に使用することができます。簡易線形は現場内で共通で保持されます。

戻る 条件 出来形計測

背景図面 あり なし
2[平面図] 選択

線形
 路線データから選択する
1 路線2 選択

簡易線形を作成する
未設定 設定

標準断面: 構築形状
構築形状1 設定

計画種別
現場代理人

【簡易線形を作成する】の
【設定】をクリックします。

キャンセル 簡易線形設定 設定

種類
 直線
 円弧

1点目
点名 NO,0 図面
H = 5.000 m 座標

2点目
点名 EP 図面
H = 6.000 m 座標

縦断方向(高さ)
 比例計算 20.00 %
 1点勾配 10.00 1:N
 使用しない

簡易線形のパラメータを設定します。
設定は、現場内で共通で保持されます。

【種類】

線形が【直線】または
【円弧】かを選択します。

種類
 直線
 円弧 右 R = 4.000

円弧の場合は1点目からのカーブ方向と半径の入力が
必須になります。

【1点目/2点目】

図面またはリストから座標を指定します。

【縦断方向(高さ)】

線形のZ座標の設定方法を選択します。【比例計算】では線形の高さを1点目と2点目の比例計算から決定します。1点目、2点目両方のZ座標が設定されている必要があります。【1点勾配】では1点目から2点目にかけて、入力した勾配を考慮して高さを算出します。1点目に座標が設定されていなければ使用できません。

【使用しない】は高さが設定されていない線形の場合に選択します。

標準断面のピッチ割について

標準断面をピッチ割すると、線形の始点から指定したピッチ幅で、横断面が配置されます。ピッチ割を指定しないと、横断面は線形の始点と終点のみに配置されます。

計測する横断面について

- 画面上部に計測する横断面の名称が表示されます。
- 横断面名の左右に表示される [<] [>] をタップすると、前の横断面、次の横断面に移動します。
- 任意断面を計測する場合は、横断面名をタップして表示される「横断指定」で [横断] + [単距離] または [追加距離] を入力して、任意断面の位置を指定します。



本書は「TSモード」の画面で解説します

本書は「TSモード」の画面で解説します。

「GNSSモード」の場合は、[測位開始] ボタンを押すとGNSSによる測位が開始されます。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示され、
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

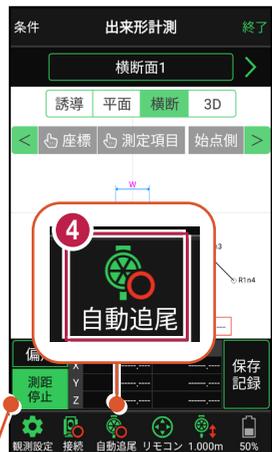


プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■ プリズムを誘導して計測します

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、計測位置の近くまで移動します。

現在位置が「赤丸」
で表示されます。

- 2 近くまで移動したら [誘導] をタップします。


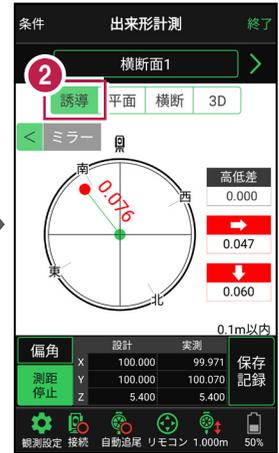


自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

横断や3Dでも位置を確認可能です


[横断] や [3D] でも現在位置や計測位置を確認できます。

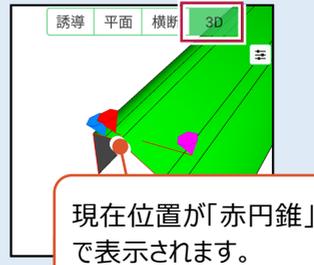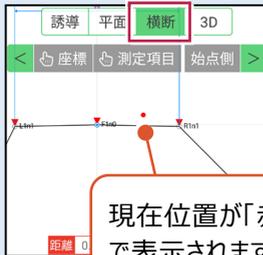

3 画面に従い、誘導して
出来形を計測します。

4 【保存記録】をタップして、
計測点の座標を記録
します。

5 点名を入力し、
【OK】をタップします。

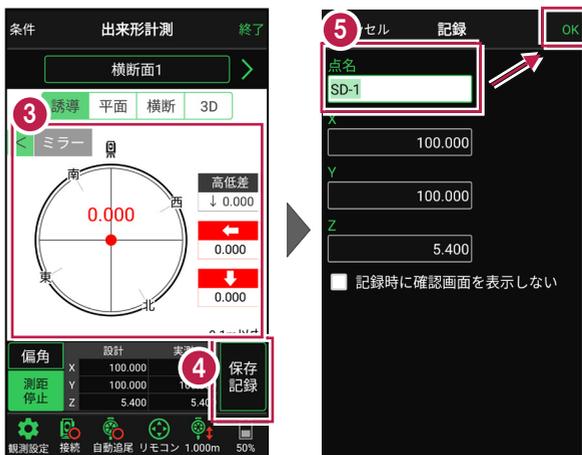

記録を終えたら、次の出来形計測点や横断面を指定して、出来形計測を続けます。

誘導画面の表示について

プリズムと設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】




【5m～1m】



【1m～0.1m】




【0.1m以内】

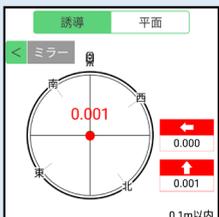


誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

【ミラー】

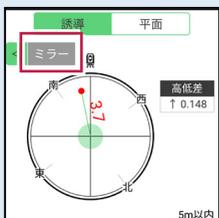

プリズム（ミラー）⇒ 器械

【コンパス】

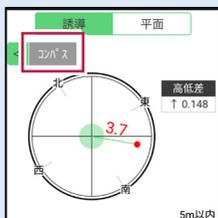

端末のコンパスを利用


【器械】



器械 ⇒ プリズム（ミラー）

「測定項目」が確認できます

〔測定項目〕をタップして確認したい測定項目をタップすると、測定項目の「設計値」が確認できます。計測済みの場合は、「実測値」と「差」も確認できます。

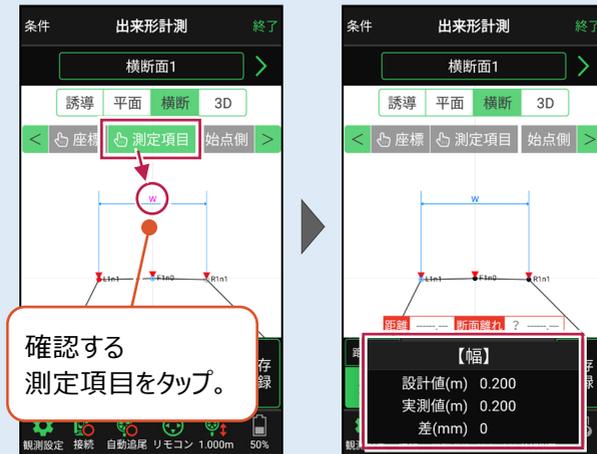

確認可能な測定項目

項目	表示丸め	表示場所
基準高	桁設定の「Z座標」	横断
幅	桁設定の「距離」	横断
法長	桁設定の「距離」	横断
深さ	桁設定の「距離」	横断
厚さ	桁設定の「距離」	横断
延長	桁設定の「距離」	平面

CIMPHONY Plus に座標を自動送信する

クラウドサービス「CIMPHONY Plus」との連携中は、〔保存記録〕時に「接続先の現場」に座標を自動送信します。

連携方法については「遠隔検査」の「**CIMPHONY Plusと連携する**」を参照してください。

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、計測点に器械を偏角できます

設置位置を指定した後「偏角」をタップすると、計測点方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、計測点までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

計測点を指定した後「距離角度」をタップすると、計測点までの「水平角」と「距離」が表示されます。



【垂線】モードとは

【平面】で、座標点または図面上の点から線形までの垂線の足を、横断面にセットすることができます。



「垂線」をタップし、垂線をおろす点をタップします。



垂線の足が横断面にセットされます。

「GNSS 振向」で器械を携帯端末の方向へ向けることができます

ワンマンで観測する場合、リモコン画面の「GNSS振向」をタップすると、携帯端末のGPSを使用して自分の方向に器械を振り向かせることができます。振り向き後は「サーチ」してプリズムをロックしてください。

- ※モーター搭載機（TSの接続方法が「自動視準」または「自動追尾」）のみの機能です。
- ※ホーム画面の [メニュー] - [座標系 設定] で座標系が設定されている必要があります。
- ※器械設置時は「GNSS振向」は使用できません。
- ※衛星の状況などにより、振り向きの精度が悪い場合があります。




7-7 簡易TINを作成する

取り込んだ座標や観測で取得した座標を利用して、3D施工（「点検・検査」「点検・検査（TIN）」「丁張」「構造物」）で使用可能な簡易TINを作成します。

■ TIN データ管理を開きます

1 ホーム画面の
「設計管理」をタップ
します。




2 「TINデータ」をタップ
します。

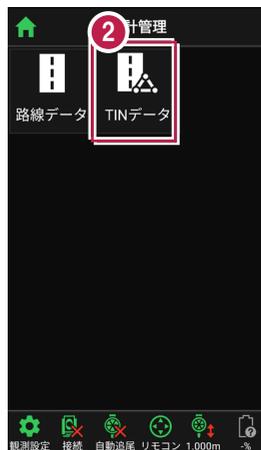

3 「新規作成」をタップ
します。
簡易TINが起動します。

取り込んだ座標や観測で
取得した座標が、表示さ
れます。


座標の点名とZ座標が表示
されます。

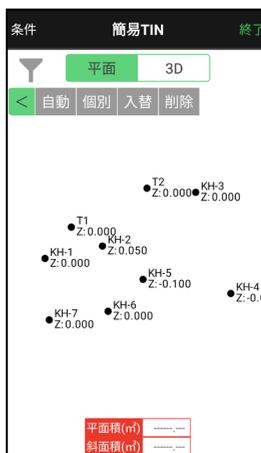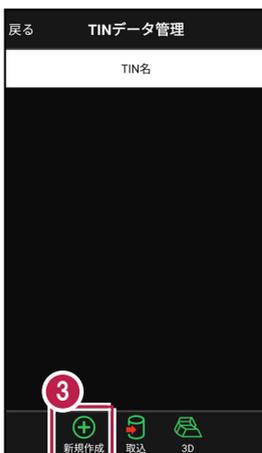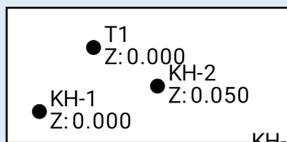


■ 簡易 TIN を自動作成します

利用する座標を囲んで簡易TINを自動作成する方法を解説します。


1 [自動] をタップします。

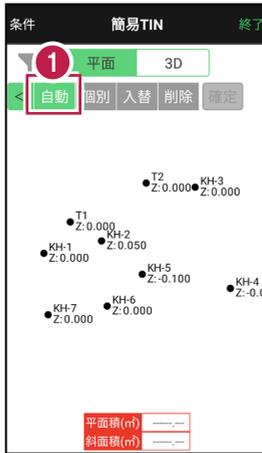


2 画面をなぞって、簡易TINで利用する座標を囲みます。座標が選択されます。

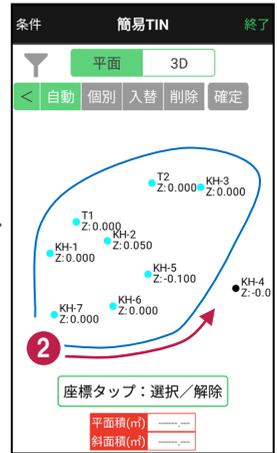

3 不要な点、または追加する点がある場合は、タップして選択/選択解除します。

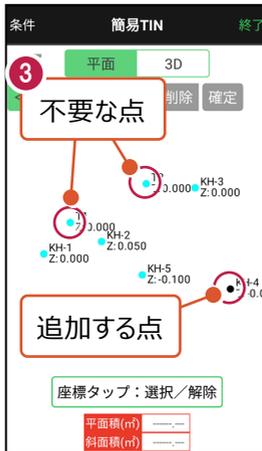


4 [確定] をタップします。

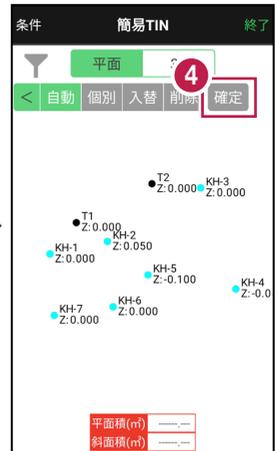

5 選択した座標で、簡易TINが作成されます。

6 [3D] をタップすると、形状が確認できます。

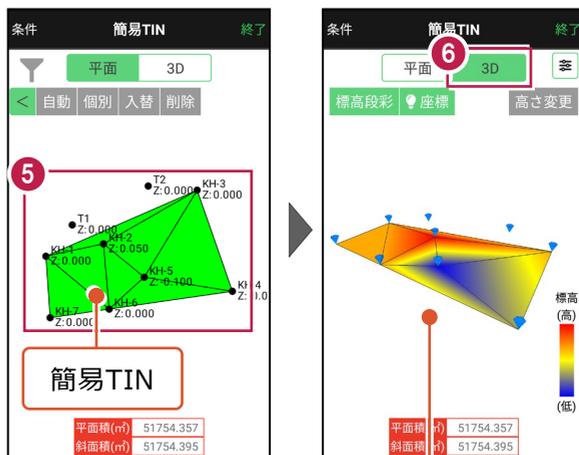

1本指でスワイプすると回転します。
2本指でスワイプすると移動します。
ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

作成したTINの平面積と斜面積が表示されます。
丸めには [現場共通設定] - [桁設定] の「面積」の丸めが使用されます。

平面積(m ²)	51754.357
斜面積(m ²)	51754.395



■ 簡易 TIN を個別作成します

座標を3点指定して簡易TINを作成する方法を解説します。

1 [個別] をタップします。


2 簡易TINで利用する座標を3点タップします。

3 TINが作成されます。

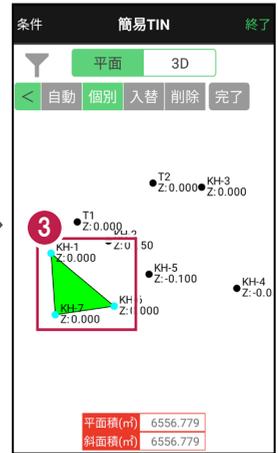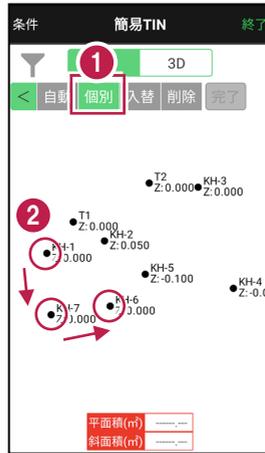

4 続けて座標をタップすると、連続したTINが作成されます。

5 作成を終えたら、[完了] をタップします。

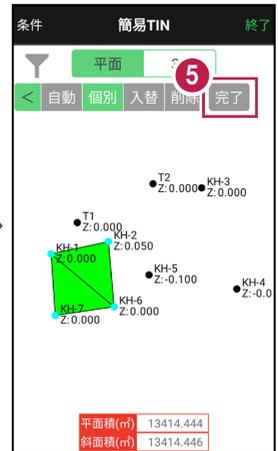




■ TINの稜線を入れ替えます

TINの稜線を入れ替えます。

1 [入替] をタップします。

2 入れ替える稜線を
タップします。

3 稜線が入れ替わります。

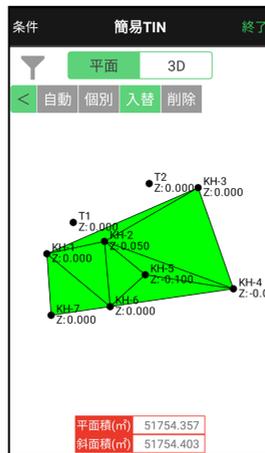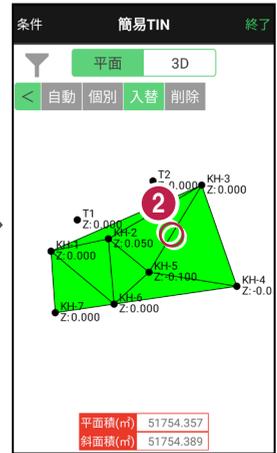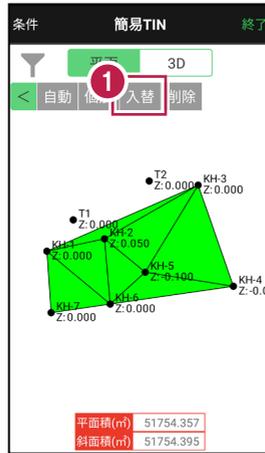

■ 不要な TIN を削除します

簡易TINの不要なTINを削除します。




1 [削除] をタップします。

2 不要なTINをタップして
選択します。

3 削除するTINを選択したら、
[確定] をタップします。

4 メッセージの [はい] を
タップします。

5 TINが削除されます。

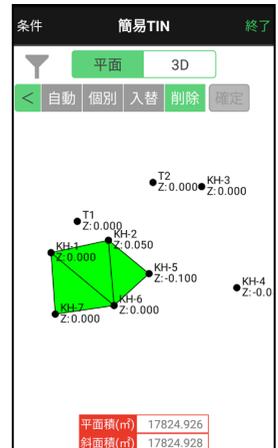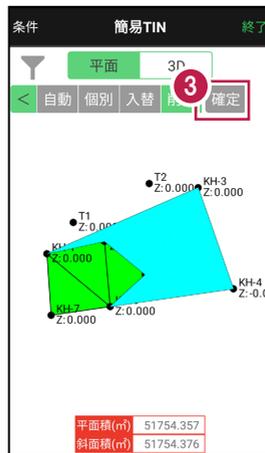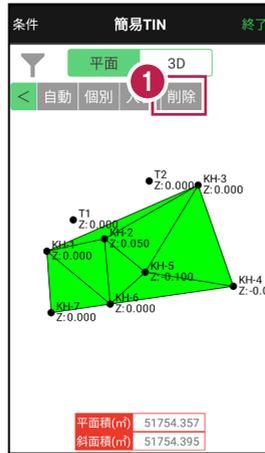


■ 簡易 TIN の頂点の高さを変更します

簡易TINの頂点の高さを変更して、設計面を作成します。

1 [3D] をタップします。

2 [高さ変更] をタップ
します。

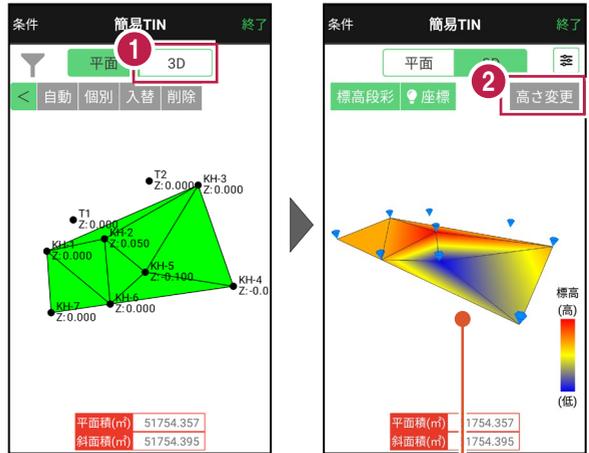

1本指でスワイプすると回転します。
2本指でスワイプすると移動します。
ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

3 高さを変更する頂点を
タップします。

4 頂点の標高が表示され
ます。



5 [差分] に頂点の高さの変更距離を入力します。


6 [変更] をタップします。




7 頂点の標高が変更されます。

選択した点は選択状態のままなので、微調整する場合は、再度差分を入力して変更します。

別の点の高さを変更したい場合は、変更する点をタップします。

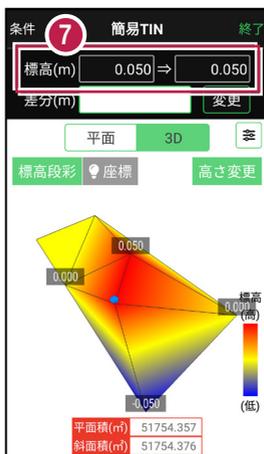



頂点を選択すると、周りの点の標高が表示されます。
(TINの構成点の標高)
高さ変更の参考にしてください。

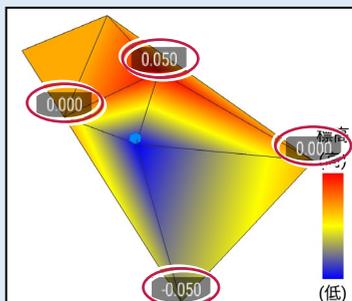

3D ビューの表示について



標高段彩

標高の高低を色で表示します。

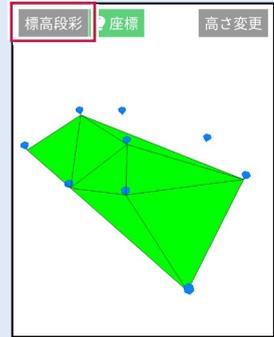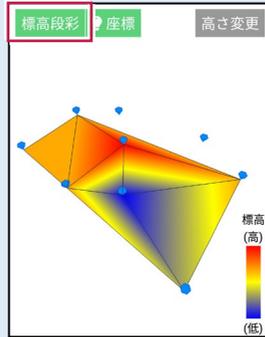

座標

座標位置を表示します。

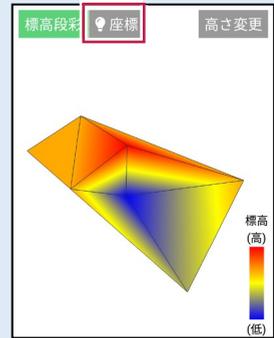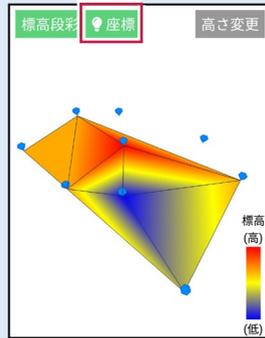

表示設定

透過表示、エッジ表示、ワイヤーフレーム表示、投影法を設定できます。



読み込んだ TIN と簡易 TIN の識別について

「外部から読み込んだTIN」と、
TERRACE内で作成した「簡易TIN」は、
鉛筆マークで識別できます。

簡易TIN

外部から読み込んだTIN



座標のフィルタリングについて

座標を「座標属性」で絞り込んで
表示することができます。

チェックをオンにした属性の座標が
表示されます。



平面ビューでの CAD 操作における注意点

座標を内包する矩形があまりにも大きい場合（矩形の1辺が100kmを超える場合）にCAD編集がうまくいかない場合があります。そういった場合には、座標フィルタリングを使用し座標が収まる領域を狭めるなどの対処を行ってください。

8

記録データの出力

記録したデータの確認と出力をおこないます。

出力したデータファイルが、Windows のエクスプローラーで表示されない場合は

以下の操作をお試しください。

- ・ エクスプローラーで「最新の情報に更新」をおこなう。(F5キー押下)
- ・ USBケーブルを一旦抜いて差し直す。
- ・ 端末 (スマートフォン) を再起動する。

8-1 記録したデータを確認する

測設・観測・3D施工で記録したデータ (座標) を確認します。

- 1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。
- 2 [測設データ]
[観測データ]
[3D施工データ]
の各ボタンをタップして、記録
したデータを確認します。



[測設データ]

測設データ管理	
点名	X/Y/Z座標
SZ-端点	99.902 99.997 5.400
SR-NO.2R	99.502 100.802 5.158

[観測データ]


観測データ管理	
点名	X/Y/Z座標
KO-No.2-1	99.360 100.799 4.993
KO-No.2-2	99.585 100.804 5.202
KO-No.2-3	99.667 100.795 5.204

[3D施工データ]

3D施工データ管理	
点名	X/Y/Z座標
ST-NO. 2+0.005-1	99.606 100.805 4.993
ST-NO. 1+0.004-1	99.911 100.404 5.401
ST-NO. 0+0.398-1	99.926 100.398 5.410

TIN の頂点と計測した座標の距離を確認する場合は

[データ管理] -
[座標データ] の [TIN確認]
をタップします。

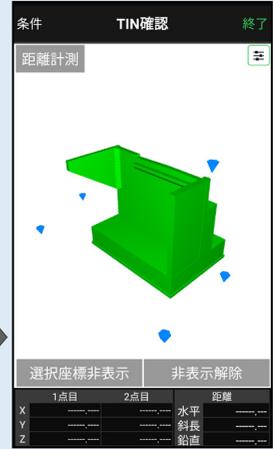

[距離計測] をタップして、
計測する2点（頂点または
座標）を選択します。

[頂点] ボタンがオンの時は
頂点がタップできます。


[座標] ボタンがオンの時は
座標がタップできます。



タップした2点が赤色で表示
され、距離が確認できます。

[選択座標非表示] で
表示が不要な座標を非表示
にしても構いません。

1点目、2点目の座標値
と、水平距離、斜長、鉛直
距離が確認できます。

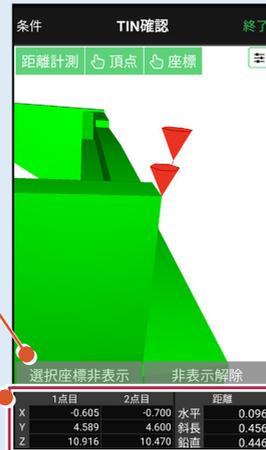

左上の [条件] で
TINを切り替えます。



8-2 座標データ (SIMA) を出力する

現場データ内の座標データを、SIMA形式で出力します。


- 1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。

- 2 [データ出力] をタップ
します。



- 3 [座標 (SIMA)] を
選択して [次へ] をタップ
します。

- 4 現場データ内の座標データ
をすべて出力する場合は
[全て] を選択して
[次へ] をタップします。

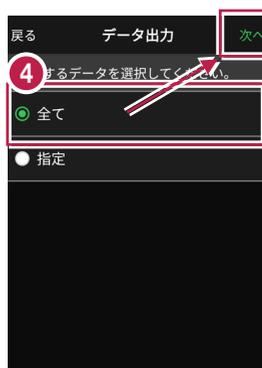

座標データを CSV 形式で出力する場合は

データ出力で [座標 (CSV)] または [座標 (CSV : 末尾コマ付)] を選択して [次へ] をタップします。出力されるのは、以下の項目です。

・座標 (CSV) …点名,X座標,Y座標,Z座標,属性,計測日時,目標点名,目標X座標,目標Y座標,目標Z座標,差 (水平距離),差 (鉛直距離),差 (斜距離)

・座標 (CSV : 末尾コマ付) …点名,X座標,Y座標,Z座標,

※座標値の丸めは [現場共通設定] - [桁設定] の「X/Y座標」「Z座標」の丸めを使用します。([座標 (SIMA)] も同様。)

※差は単位mmで出力します。

- 5 端末内のフォルダーに出力する場合は、
[指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。



- 6 ファイル名を指定して [実行] をタップします。


Import_Exportフォルダーに座標データが出力されます。



座標データを選択して出力する場合は

[指定] を選択して [次へ] をタップします。

出力する座標データの属性のチェックをオンにして [次へ] をタップします。

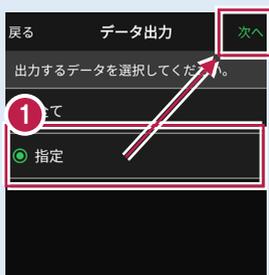


アプリ共有（クラウドストレージやメールなど）に出力する場合は

[アプリ共有] を選択して [次へ] をタップします。

ファイル名を指定して [実行] をタップします。

出力先（共有先）のアプリを指定すると座標データが出力されます。

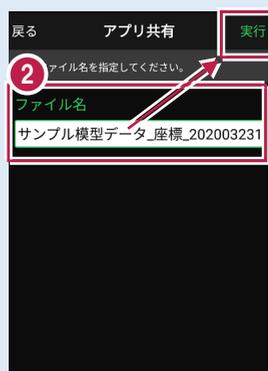

8-3 横断現況データ（SIMA）を出力する

現場データ内の横断データを、横断SIMA形式で出力します。
出力されるのは、[観測] - [横断放射] で観測した横断データです。

1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。

2 [データ出力] をタップ
します。



3 [横断現況（SIMA）]
を選択して [次へ] を
タップします。

4 端末内のフォルダーに出力
する場合は、
[指定フォルダー] を選択
して [次へ] をタップします。



5 ファイル名を指定して
[実行] をタップします。

Import_Exportフォルダー
に横断現況データが出力さ
れます。



8-4 出来形計測データ (XML) を出力する

現場データ内の出来形計測データを、XML形式で出力します。

出力されるのは、[3D施工] - [出来形計測] で観測した出来形計測データです。

- 1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。



- 2 [データ出力] をタップ
します。




- 3 [出来形計測] を選択
して [次へ] をタップします。



- 4 端末内のフォルダーに出力
する場合は、
[指定フォルダー] を選択
して [次へ] をタップします。



- 5 ファイル名を指定して
[実行] をタップします。

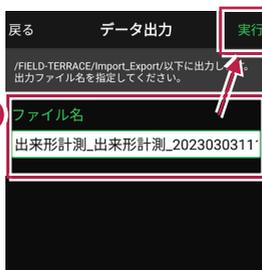

Import_Exportフォルダー
に出来形計測データが出力
されます。


8-5 簡易TINデータ (LandXML) を出力する

現場データ内の簡易TINデータを、LandXML形式で出力します。

出力されるのは、[設計管理] - [TINデータ] で作成した簡易TINデータです。

- 1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。

- 2 [データ出力] をタップ
します。

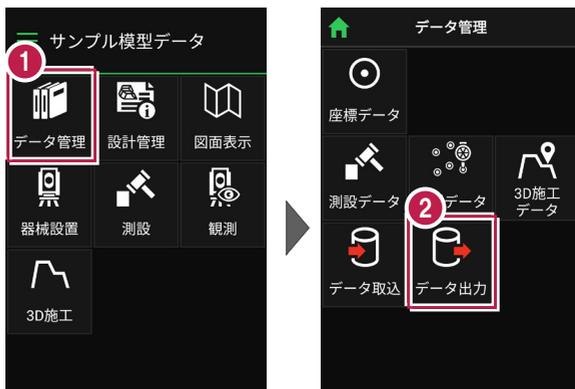

- 3 [簡易TIN (LandXML)]
を選択して [次へ] をタップ
します。

- 4 出力する簡易TINを選択
して [次へ] をタップします。

- 5 端末内のフォルダーに出力
する場合は、
[指定フォルダー] を選択
して [次へ] をタップします。

- 6 ファイル名を指定して
[実行] をタップします。

Import_Exportフォルダー
に簡易TINデータが出力さ
れます。



8-6 現場データ（FTZ、FTZS）を出力する

FIELD-TERRACEオリジナルの現場データ（FTZ、FTZSファイル）を出力します。

FTZ、FTZS ファイルを他プログラムで読み込むことはできません

FTZ、FTZSファイルは、他のスマートフォンのFIELD-TERRACEとの現場データの受け渡しなどに使用します。EX-TREND武蔵など他プログラムで読み込むことはできません。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。




- 2 [現場 切り替え] をタップします。



- 3 [出力] をタップします。



- 4 出力する現場を選択して [次へ] をタップします。

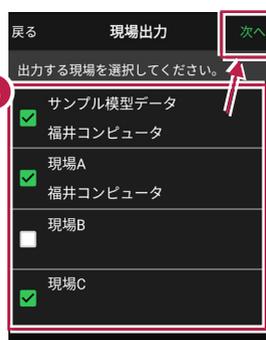

- 5 端末内のフォルダーに出力する場合は、[指定フォルダー] を選択して [次へ] をタップします。



- 6 ファイル名を指定して [実行] をタップします。



Import_Exportフォルダーに現場データ（FTZまたはFTZS）が出力されます。

拡張子は選択した現場が1つの場合はFTZ、複数の場合はFTZSになります。



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

GNSS

1 観測前の準備 … GNSS-2

- 1-1 接続確認済み
GNSS 機器 ……GNSS-2
- 1-2 座標系の設定 ……GNSS-9
- 1-3 GNSS モードへの
切り替え ……GNSS-10

2 GNSS 機器との 接続・GNSS-11

- 2-1 機器設定 ……GNSS-11
- 2-2 基準局の初期化
(RTKのみ) ……GNSS-14
- 2-3 移動局の初期化
(RTK・RTK (既設基準局使用)
・NW 型 RTK/VRS) ……GNSS-18
- 2-4 受信ステータスの確認 ……GNSS-21
- 2-5 衛星情報の確認 ……GNSS-23
- 2-6 アンテナ高の入力 ……GNSS-24

3 観測設定 …… GNSS-27

- 3-1 観測設定をおこなう ……GNSS-27
- 3-2 ローカライゼーション
をおこなう ……GNSS-29

4 測設 ……GNSS-32

- 4-1 座標点を測設する ……GNSS-32
- 4-2 CAD 図面上の点を
測設する ……GNSS-34
- 4-3 路線の「線形」を
利用した点を測設する ……GNSS-35
- 4-4 路線の「測点」を
利用した点を測設する ……GNSS-37
- 4-5 路線の横断方向上の点を
測設する ……GNSS-39

5 観測 ……GNSS-41

- 5-1 任意点を観測する ……GNSS-41
- 5-2 路線上に
誘導しながら観測する ……GNSS-43
- 5-3 路線の横断方向上に
誘導しながら観測する ……GNSS-45

6 3D 施工 ……GNSS-47

- 6-1 点検・検査 (線形利用)
をおこなう ……GNSS-47
- 6-2 点検・検査 (線形なし・TIN 利用)
をおこなう ……GNSS-49
- 6-3 丁張を設置する ……GNSS-51
- 6-4 構造物モデル計測
をおこなう ……GNSS-53
- 6-5 標準断面を作成する ……GNSS-55
- 6-6 出来形計測をおこなう ……GNSS-57
- 6-7 簡易 TIN を作成する ……GNSS-60

1

観測前の準備

1-1 接続確認済みGNSS機器

観測方法	メーカー	機器名
RTK RTK（既設基準局使用）	TOPCON	HiPer SR
		HiPer HR（※1）
		HiPer HR（無線）（※1）
		HiPer VR
		HiPer VR（無線）
		HiPer V（無線）
		HiPer CR
	SOKKIA	GSX2
		GCX3
		GRX3
		GRX3（無線）
		GRX2（無線）

※1 「TILT（傾き）機能」は使用できません。

観測方法	メーカー	機器名
NW型RTK/VRS	TOPCON	HiPer SR
		HiPer HR (※1)
		HiPer VR
		HiPer V
		HiPer CR
	SOKKIA	GSX2
		GCX3
		GRX3
		GRX2
	Nikon-Trimble	R12i

※1 「TILT（傾き）機能」は使用できません。

観測方法	メーカー	機器名
汎用NMEA	－	－
端末位置情報	－	－

「RTK」と「RTK（既設基準局使用）」の違いについて

「RTK」とは、基準局を基準点上に新規で設置する観測方法です。

「RTK（既設基準局使用）」とは、既に設置されている基準局を使用する観測方法です。

「NW型RTK/VRS」の場合は、インターネット接続が必要です

NW型RTK/VRSでは補正情報取得のためインターネット接続が必要になります。

アクセスポイント（APN）の設定について

GNSS（NW型RTK/VRS）測位のためSIMカードを端末に挿入したあと、アクセスポイント（APN）を設定する必要があります。アクセスポイント（APN）の設定方法は携帯電話会社により異なりますので、以下リンクをご参照ください。

NTTドコモ：https://www.nttdocomo.co.jp/support/for_simfree/apn.html

ソフトバンク：https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/

au：<https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/sim/auic/>

「汎用NMEA」での接続について

接続確認済み機器以外でも、汎用のNMEA（GGA）フォーマットを出力するようにセットアップされた機器を接続して観測をおこなうことができます。

この時セットアップに関しては機器側で行うものとし、FIELD-TERRACEはNMEAフォーマットの受信のみとなります。

また「衛星情報（天空図）」を表示するため、NMEA（GSV）フォーマットも同時に出力できる機器である必要があります。

「端末位置情報」での接続について

FIELD-TERRACEをインストールした携帯端末の位置情報を利用して観測をおこないます。

「HiPer HR」「HiPer VR」「GRX3」の無線機能について

無線機能（内蔵セルラーを使用したネットワーク接続）は「RTK」でのみ使用できます。
「NW型RTK/VRS」では使用できません。

「GRX2」の VRS、RTK 接続ができない場合は

NVRAMクリアしても改善しない場合は、「GRX2」の設定のBluetoothマルチチャンネルの設定が有効になっている可能性があります。

マルチチャンネルを無効にする手続きに関しては、購入した販売店に相談してください。

「HiPer V」「GRX2」を「RTK」「RTK（既設基準局使用）」で使用する場合は



「DIGITAL ALINCO」の無線内蔵機種のみ接続可能です。

裏側のシールを見て、「DIGITAL ALINCO」の表記があるか確認してください。

表記が無い機種は接続できません。


ジオイド・モデルについて

使用するジオイド・モデルを選択することが出来ます。

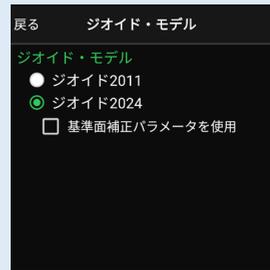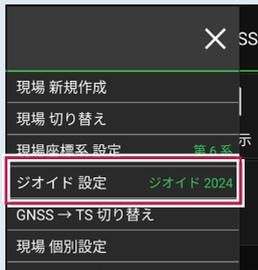

一部の離島地域での衛星測位で、離島独自の平均海面からの高さを標高とする場合は、[基準面補正パラメータを使用] チェックボックスをオンにしてください。

離島地域においても東京湾平均海面からの高さを標高とする場合は、チェックボックスをオフにしてください。

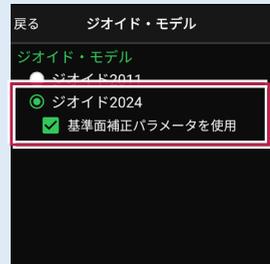

Nikon-Trimble 「R12i」について（その1）


■ 接続には FT-Connect が必要です

R12i との接続には「FT-Connect」が必要です。接続前にFIELD-TERRACEと同じ端末にFT-Connectをインストールして起動してください。

1 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FT-Connect」を検索してインストールします。



2 インストールが終わったら、FT-Connectを起動してください。

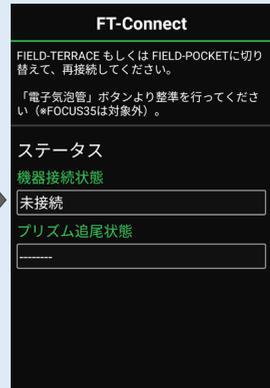

R12i と接続している場合は、FT-Connectのステータスの「機器接続状態」に「接続中」と表示されます。



■ 対応している観測方法は「NW 型 RTK/VRS」です

R12i は「NW型RTK/VRS」に対応しています。「RTK」と「RTK（既設基準局使用）」には対応していません。

Nikon-Trimble 「R12i」について（その2）

■ IMU 傾き補正について

R12i のIMU傾き補正は、「NW型RTK/VRS」の移動局で利用することができます。移動局の設定画面にある「IMU傾き補正」を「ON」にしてください。（初期値ON）

・NW型RTK/VRS

戻る 移動局

Nikon-Trimble R12i NW型RTK/VRS

記信元 ジェノバ

ログインID

パスワード

マウントポイント JVR32M

接続確認

高度角マスク 15度

IMU 傾き補正 ON OFF

初期化

■ メッセージ：IMU 補正状態が不良です

IMU傾き補正を有効にして観測する場合は、データ受信ステータスが「Fixed」かつIMUが「観測可能」になっている必要があります。

観測時に「IMU補正状態が不良です。～」と表示された場合は、GNSSを持ったまま1、2歩分位置を移動することで、観測可能になります。（下図参照）



■ メッセージ：受信機の IMU 傾き補正の状態が異常です


メッセージで「受信機のIMU傾き補正の状態が異常です。～」と表示された場合は、GNSSの電源を再起動させると改善する場合があります。

再起動でも改善しない場合は、GNSSをご購入された販売店様にお問い合わせいただくようお願いいたします。もしくは、IMU傾き補正をOFFに切り替えれば、継続して観測が可能です。

Nikon-Trimble 「R12i」について（その3）

■ アンテナオフセットについて

R12i は機器設定で「アンテナオフセット」を設定します。初期値は「179.0mm」です。
オフセット値（129mm）+ クイックリリース（50mm）

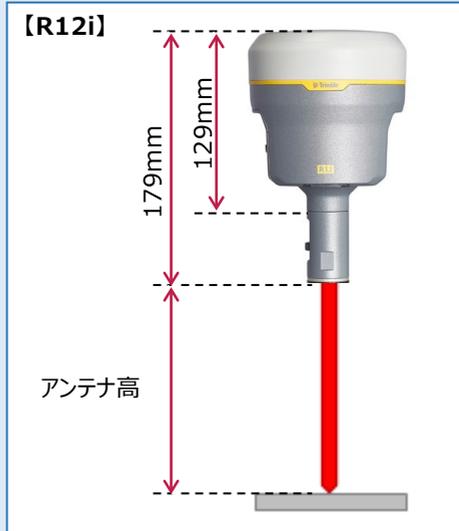

1-2 座標系の設定

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場座標系 設定] をタップします。

- 3 現場の座標系をタップして選択します。



- 4 [ホーム] アイコンをタップして戻ります。

1-3 GNSSEモードへの切り替え

1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

2 [TS→GNSSE切り替え] をタップします。



3 GNSSEモードに切り替わります。



TSモードに戻す場合は

ホーム画面の [メニュー] - [GNSSE→TS切り替え] をタップして、TSモードに切り替えます。



2

GNSS 機器との接続

FIELD-TERRACEとGNSS機器を接続します。

GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

2-1 機器設定

観測方法・使用機器の設定をおこないます。

1 ホーム画面の [機器設定] をタップします。

2 [観測方法]
[メーカー]
[機種名]
などを設定します。

3 [利用開始] をタップ
します。



観測方法により設定項目が変わります

●「RTK」

「RTK（既設基準局使用）」
の場合は、基準局と移動局を
設定します。

※ [利用開始] をタップしても、
ここではまだ接続されません。




- 「NW型RTK/VRS」の場合は、移動局のみ設定します。

※ [利用開始] をタップしても、ここではまだ接続されません。



- 「汎用NMEA」の場合は、接続する機器に合わせて [アンテナオフセット] (受信機底面から受信の中心までの高さ) を設定します。

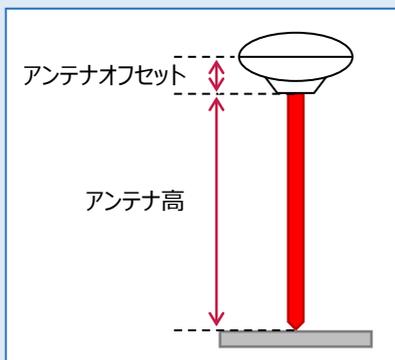


[利用開始] をタップすると、Bluetooth接続が開始されます。

- 1 [デバイス検索] をタップします。

- 2 使用可能なデバイスで、接続するGNSS機器をタップします。

GNSS機器と接続されると、ホーム画面に戻ります。

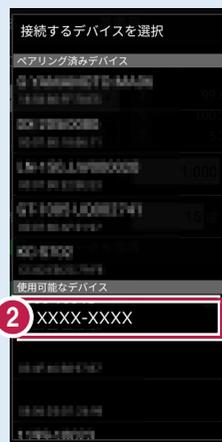

●「端末位置情報」の場合は、設定項目はありません。

※ [利用開始] をタップすると、位置情報へのアクセスの許可が表示されるので、[許可] をタップします。

※ [正確] [おおよそ] の選択画面が表示された場合は、[正確] を選択して、許可してください。



機器と切断する場合は

GNSS機器との接続中は、すべての項目が変更不可になります。

機器設定画面で [利用終了] をタップすると、機器と切断され変更可能になります。



観測を終了するときは、必ず「利用終了」をタップしてから接続機器の電源を落としてください

利用終了しないで接続機器の電源を落としてしまうと、正常に終了できない場合があります。

2-2 基準局の初期化 (RTKのみ)

基準局の設定・初期化をおこないます。(RTKの場合のみ)


1 ホーム画面の [GNSS] をタップします。

2 [基準局] をタップします。

3 [図面] または [座標] をタップして、基準局の位置を選択します。

4 [アンテナ高] を入力します。

5 [初期化] をタップします。

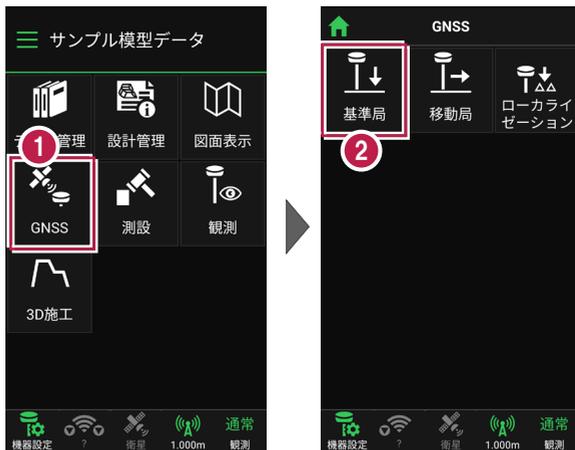

無線タイプの場合は



HiPer HR (無線)、HiPer VR (無線)、HiPer V (無線)
GRX3 (無線)、GRX2 (無線)

の場合は、RTKの受信機間通信を無線でおこなう場合の
「無線チャンネル」と「ユーザーコード」が設定できます。



6 「デバイス検索」をタップします。

7 使用可能なデバイスで、基準局のGNSS機器をタップします。

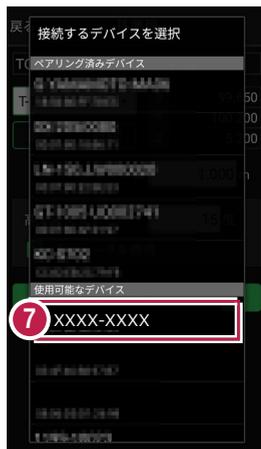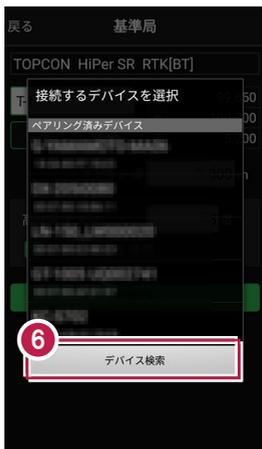


8 GNSS機器とBluetooth接続され、初期化がおこなわれます。初期化が完了すると、接続は切断されます。



基準局を再初期化する場合は

アンテナ高や高度角マスクなどを変更して基準局を再初期化する場合は、Bluetoothが切断されているため、再度デバイスの検索をおこなうことになります。

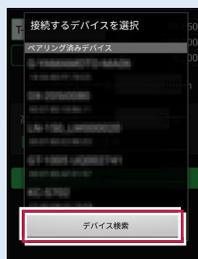

その他の設定項目


高度角マスク：採用する衛星の高度角（0度～90度）を設定します。指定した数値（仰角）以下の衛星からのGNSS情報は採用しません。

QZSSデータを使用：準天頂衛星を使用するかどうかを設定します。


アンテナ高について（その1）

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ（下図赤線箇所）を入力します。機種ごとの「アンテナオフセット」（受信機底面から受信の中心までの高さ）は自動で付加されますので、ここで入力する必要はありません。


【HiPerHR】

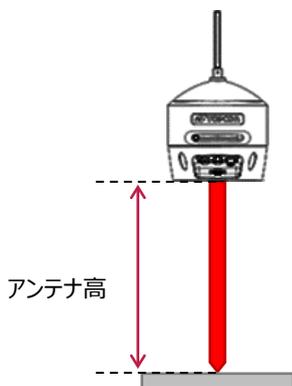


【HiPerCR】 【GCX3】

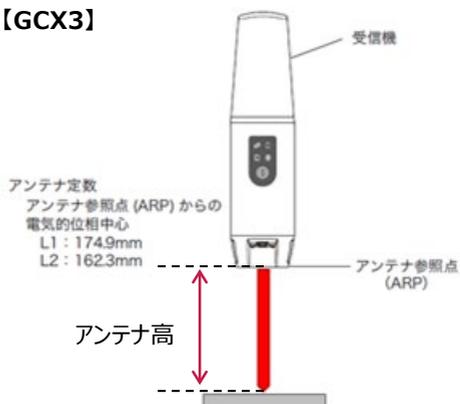

【HiPerVR】 【GRX3】

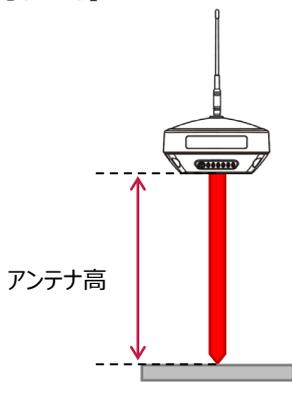

【HiPerSR】 【GSX2】

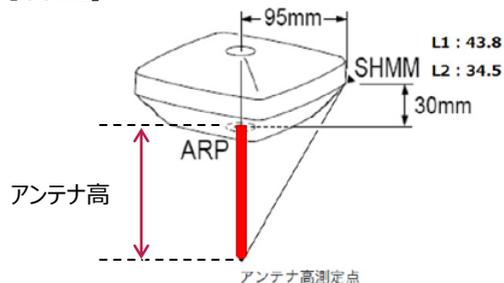


アンテナ高について（その2）

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ（下図赤線箇所）を入力します。機種ごとの「アンテナオフセット」（受信機底面から受信の中心までの高さ）は自動で付加されますので、ここで入力する必要はありません。

【HiPerV】 ■ アンテナ定数

【GRX2】 アンテナ定数とアンテナ高測定位置を下記に示します。

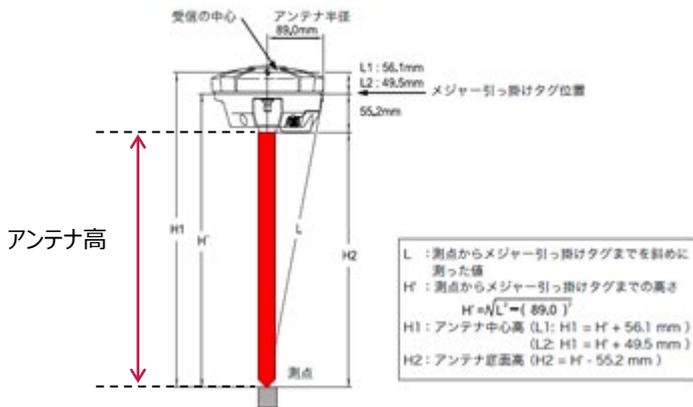

【R12i】



2-3 移動局の初期化

(RTK・RTK (既設基準局使用) ・NW型RTK/VRS)

移動局の設定・初期化をおこないます。

(RTK・RTK (既設基準局使用) ・NW型RTK/VRSの場合)

- 1 ホーム画面の [GNSS] をタップします。



- 2 [移動局] をタップします。



- 3 各項目を設定します。
設定項目は観測方法によって異なります。
(右図はRTKの場合)



- 4 [初期化] をタップします。



5 「デバイス検索」をタップします。

6 使用可能なデバイスで、移動局のGNSS機器をタップします。



7 GNSS機器とBluetooth接続され、初期化がおこなわれます。初期化完了後、Bluetooth接続は維持されます。



移動局を再初期化する場合は

高度角マスクや出力間隔などを変更して移動局を再初期化する場合、Bluetooth接続が維持されているため、デバイスの検索をおこなうことなく、初期化が実行されます。



移動局の設定項目

●「RTK」の場合

高度角マスク：採用する衛星の高度角（0度～90度）を設定します。指定した数値（仰角）以下の衛星からのGNSS情報は採用しません。

出力間隔：位置情報を受信する間隔を設定します。

戻る 移動局

TOPCON HiPer SR RTK[BT]

高度角マスク 15 度

出力間隔 1.0 秒

初期化

●「RTK（既設基準局使用）」「Bluetooth」の場合

基準局Bluetooth名称：既存基準局とする受信機のBluetoothを設定します。[検索]でBluetoothを検索して、名称に表示します。

高度角マスク・出力間隔：上記「RTK」参照

戻る 移動局

TOPCON HiPer HR RTK(既設)

基準局 Bluetooth 名称 (未選択) 検索

高度角マスク 15 度

出力間隔 1.0 秒

初期化

●「RTK（既設基準局使用）」「無線」の場合

無線チャンネル：既存基準局で設定されている無線のチャンネルを設定します。（1～30）

ユーザーコード：既存基準局で設定されているユーザーコードを設定します。（0～511）

高度角マスク・出力間隔：上記「RTK」参照

戻る 移動局

TOPCON HiPer HR RTK(既設)

無線チャンネル 1

ユーザーコード 0

高度角マスク 15 度

出力間隔 1.0 秒

初期化

●「NW型RTK/VRS」の場合

配信元：補正情報の配信元を選択します。（ジェノバ、日本テラサット、NTTドコモ、ソフトバンク、日本GPSデータサービスに対応）

ログインID、パスワード：補正情報の配信元にログインするためのIDとパスワードを設定します。

マウントポイント：使用するマウントポイントを設定します。

接続確認：配信元との接続確認を行います。

高度角マスク・出力間隔：上記「RTK」参照

戻る 移動局

TOPCON HiPer SR NW型RTK/VRS

配信元 ジェノバ

ログインID

パスワード

マウントポイント JVR32M 接続確認

高度角マスク 15 度

出力間隔 1.0 秒

初期化

2-4 受信ステータスの確認

受信ステータスを確認します。

- 1 画面下の受信ステータスのアイコンをタップします。
- 2 受信が開始され、経度・緯度や受信の品質などが表示されます。
- 3 確認を終えたら「戻る」をタップして戻ります。



品質について

品質には、現在の衛星データ受信ステータスが表示されます。

※の状態の場合に観測してください。

？：測位不可能

P.P：ポイントポジショニング（単独測位）

Float：RTKフロート（精度悪）

DGPS：DGPS測位（※）

RTK：RTK測位（※）

Fixed：RTKフィックス（精度良）（※）

—：「端末位置情報」の場合（固定）（※）



受信ステータスのアイコンには「受信状況」や「品質」が表示されます

赤▼：受信機から測位データ（「端末位置情報」は位置情報）を受信すると赤く表示されます。（受信していない時は灰色）
「端末位置情報」のアイコンの下には、「水平精度」の数値が表示されます。（Location Accuracy）



（端末位置情報）

水色▼：NW 型 RTK/VRS 時のみ表示されます。
インターネット（Ntrip）から補正データを受信すると水色になります。
（受信していない時は灰色）



GNSS の観測方法により、品質確認に表示される項目は異なります

DOP値とは

測位精度の目安。一般的に数値が3.0より小さいことが目安。

RMS値とは

測位精度の目安（単位：m）。数値の半径内に、63～68%の確率で存在。

水平精度/垂直精度とは

測位精度の目安（単位：m）。例えば水平精度の場合は、緯度と経度の位置が、水平精度の半径内に、68%の確率で存在。（※垂直精度は、Android8.0以降のみ表示）

【RTK・VRS】

戻る	品質確認
	NMEA / GGA
	品質 Fixed
	衛星数 11
	緯度 33° 54' 54" 9216
	経度 130° 59' 06" 6889
	楕円体高 28.11 m
	● TPS / NP
	HDOP 0.13
	VDOP 0.31
	HRMS 0.919
	VRMS 0.216

【汎用NMEA】

戻る	品質確認
	NMEA / GGA
	品質 Fixed
	衛星数 10
	緯度 36° 34' 38" 4329
	経度 139° 17' 36" 1941
	楕円体高 40.20 m
	● NMEA / GSA
	PDOP 6.68
	HDOP 7.51
	VDOP 8.75
	NMEA / GST
	緯度RMS 0.081
	経度RMS 0.709
	高度RMS 0.348

【端末位置情報】

戻る	品質確認
	● 位置情報
	品質 -
	緯度 36° 06' 53" 1158
	経度 136° 16' 18" 6344
	楕円体高 69.60 m
	水平精度 7.879 m
	垂直精度 1.379 m


2-5 衛星情報の確認

衛星情報を確認します。

- 1 画面下の衛星情報のアイコンをタップします。
- 2 衛星一覧が表示されます。



- 3 [天空図] をタップすると天空図に切り替わります。
- 4 確認を終えたら [戻る] をタップして戻ります。

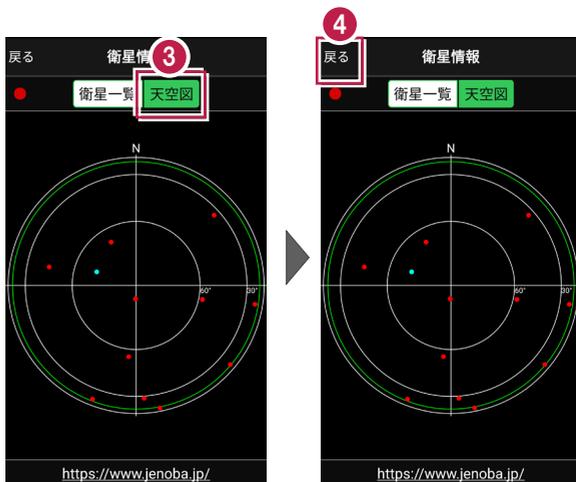


2-6 アンテナ高の入力

移動局のアンテナ高を入力します。

- 1 画面下のアンテナ情報のアイコンをタップします。

- 2 「アンテナ高」を入力します。

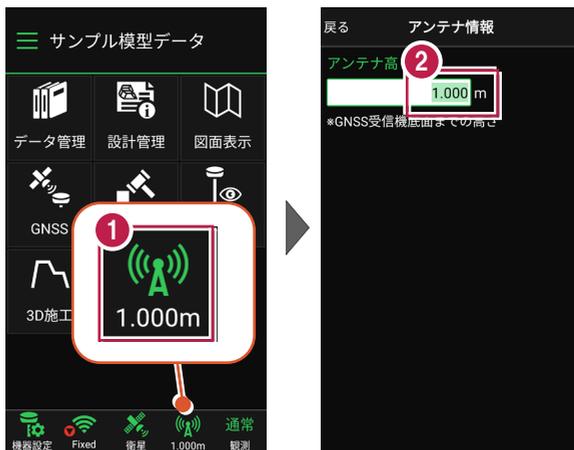


- 3 「戻る」をタップして戻ります。




アンテナ高について（その1）

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ（下図赤線箇所）を入力します。機種ごとの「アンテナオフセット」（受信機底面から受信の中心までの高さ）は自動で付加されますので、ここで入力する必要はありません。


【HiPerHR】

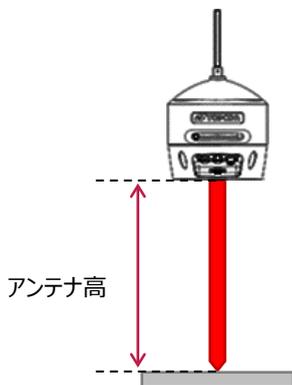


【HiPerCR】 【GCX3】

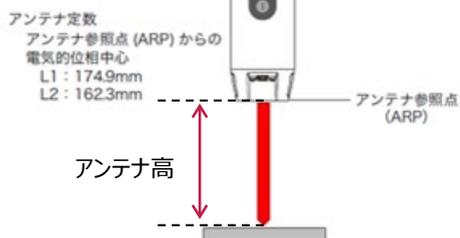


【HiPerVR】 【GRX3】

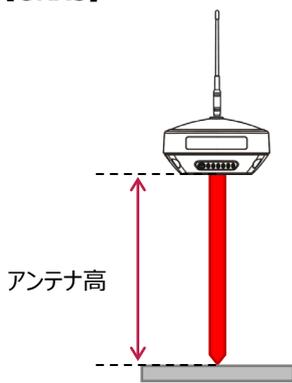

【HiPerSR】 【GSX2】

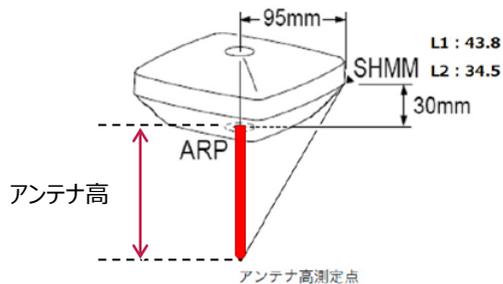

【汎用NMEA】

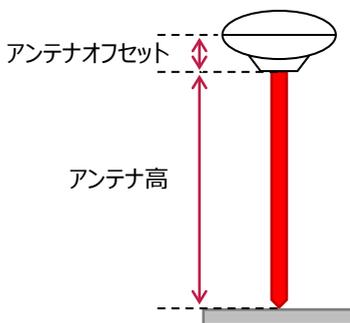


アンテナ高について（その2）

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ（下図赤線箇所）を入力します。機種ごとの「アンテナオフセット」（受信機底面から受信の中心までの高さ）は自動で付加されますので、ここで入力する必要はありません。

【HiPerV】 ■ アンテナ定数

【GRX2】 アンテナ定数とアンテナ高測定位置を下記に示します。

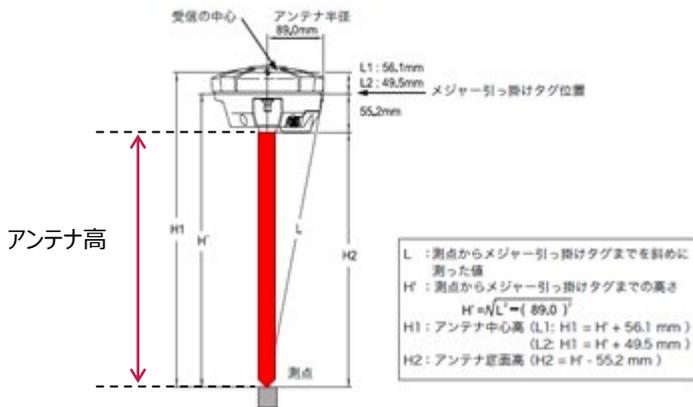

【R12i】



3


観測設定

GNSSの観測に関する設定をおこないます。

3-1 観測設定をおこなう

観測に関する設定をおこないます。

- 1 画面下の観測設定のアイコンをタップします。
- 2 各項目を設定します。
- 3 設定を終えたら「戻る」をタップして戻ります。

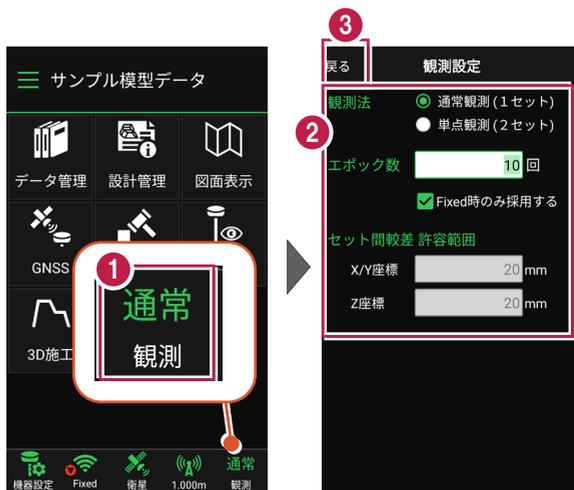

観測設定の項目

● 観測法

通常観測：通常の観測（1セットの観測）の場合に選択します。

単点観測：単点観測（2セット観測し、2セット目の値を点検値として使用する観測）の場合に選択します。

● エポック数：1セット当たりの観測数を設定します。

Fixedのみ使用する：測位の精度が「Fixed」の測定値のみ使用するかどうかを設定します。

（「端末位置情報」の場合は無効）

● セット内較差 許容範囲：点検時に許容する誤差値を設定します。（「単点観測」時のみ有効）

戻る 観測設定

観測法

通常観測 (1セット)

単点観測 (2セット)

エポック数 回

Fixed時のみ採用する

セット間較差 許容範囲

X/Y座標 mm

Z座標 mm

選択した観測法により、アイコンが変わります。

通常観測



単点観測




3-2 ローライゼーションをおこなう

現場座標で観測する場合は、ローライゼーションで座標補正をおこないます。
座標補正には2点以上の座標値が必要です。
Z値がない座標は、補正では使用できません。

1 ホーム画面の [GNSS] を
タップします。

2 [ローライゼーション] を
タップします。

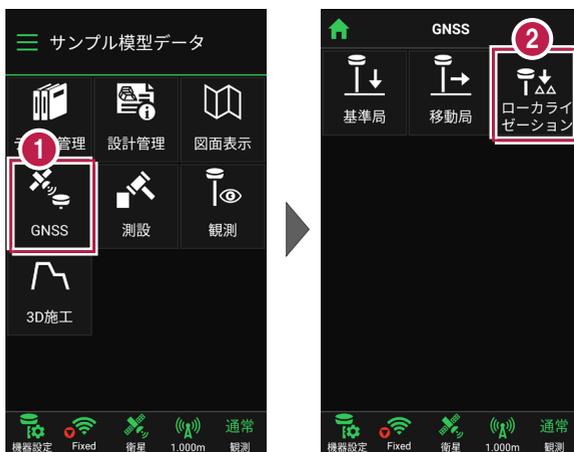

3 ローライゼーションする場合
は、[座標補正] で「する」
を選択します。

4 [図面] または [座標]
をタップして、補正で使
用する座標（1点目）を
選択します。



5 [アンテナ高] を入力
します。

6 [測位] をタップします。



7 測位が完了したら、
[2点目] をタップします。

8 補正で使用する座標
(2点目) を選択して、
1点目と同様に [測位]
します。



3点以上で座標補正する場合は


[3点目] をタップして、同様の手順で3点目を測位します。
4点目以降も、同様の手順で測位します。



9 座標の測位を終えたら、
[次へ] をタップします。

10 測位した座標の中から、
補正で使用する座標を
選択します。

11 [実行] をタップします。

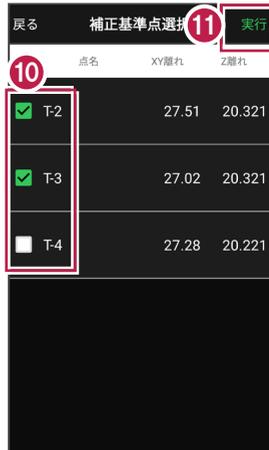

12 ローカライズが完了すると、
ホーム画面に戻ります。



4

測設

座標点を現地に設置します。

4-1 座標点を測設する

設計データの座標点に誘導して、杭打ちをおこないます。

- 1 ホーム画面の [測設] をタップします。

- 2 [座標] をタップします。



- 3 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。



- 4 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。
詳しくは「測設」の「座標点を測設する」を参照してください。

GNSS の誘導画面の表示について

現在位置と設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】



【5m～1m】



【1m～0.1m】



【0.1m以内】



誘導画面の向き（上方向）は、「北固定」「コンパス」（端末のコンパスを利用）から切り替え可能です。



4-2 CAD図面上の点を測設する

CAD図面の端点や交点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

1 ホーム画面の「測設」をタップします。

2 「座標」をタップします。



3 「図面」をタップして、設置する端点・交点をタップします。

設置する端点・交点をタップ。

4 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「CAD図面上の点を測設する」を参照してください。

4-3 路線の「線形」を利用した点を測設する

線形のセンター測点や幅杭の位置に誘導し、杭打ちをおこないます。

- 1 ホーム画面の [測設] をタップします。

- 2 [路線] をタップします。



- 3 [条件1] [条件2] で利用する線形の条件を設定します。

幅杭を設置する場合は、オフセットを [あり] にして、左右の幅と勾配を入力します。



4 [測設] をタップします。

5 [座標] をタップして、
設置する座標点をタップ
します。



6 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示
されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「**路線の線形を利用した点を測設する**」を参照してください。

4-4 路線の「測点」を利用した点を測設する

路線の任意の測点からの「単距離」と「幅（オフセット）」を指定し、誘導と杭打ちをおこないます。


1 ホーム画面の「測設」をタップします。

2 「路線（測点）」をタップします。



3 「測点」をタップします。

4 「測点」 + 「単距離」
または「追加距離」、
「オフセット」を入力して、
測設位置を指定します。

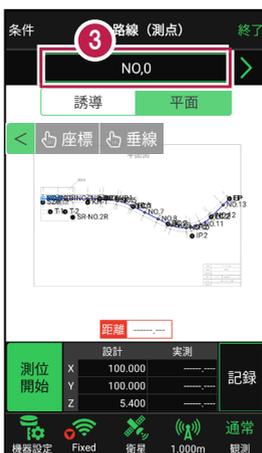

5 [OK] をタップします。



6 [座標] をタップして、設置する座標点をタップします。



7 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「**路線の測点を利用した点を測設する**」を参照してください。

4-5 路線の横断方向上の点を測設する

路線の横断方向上の変化点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

1 ホーム画面の [測設] をタップします。

2 [横断変化点] をタップします。




3 利用する線形、構築形状など条件を設定します。

4 [測設] をタップします。


5 断面を選択します。

6 [座標] をタップして、設置する座標点 (横断変化点) をタップします。

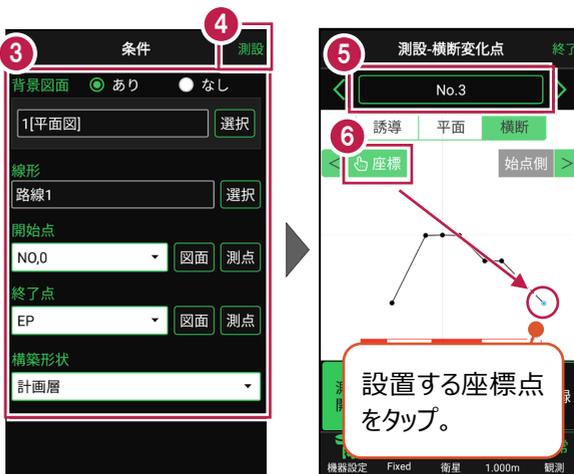

7 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

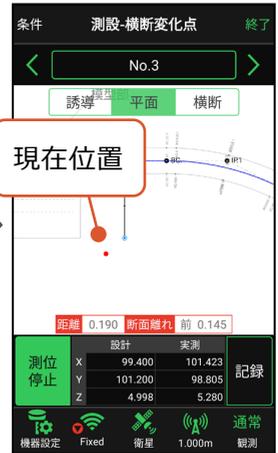

以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「測設」の「路線の横断方向上の点を測設する」を参照してください。

【垂線】モードとは

【平面】にて、座標点あるいは図面上の点から線形までの垂線の足を目標点としてセットすることができます。



【垂線】をタップし、垂線をおろす点をタップします。

垂線の足が目標点にセットされます。



5

観測

現況を観測して、座標を記録します。

5-1 任意点を観測する

現況の任意の場所を観測して座標を記録します。

1 ホーム画面の「観測」を
タップします。

2 「座標」をタップします。



3 座標観測が起動します。



- 4 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

任意点の座標の記録をおこないます。

詳しくは「観測」の「**任意点を観測する**」を参照してください。

5-2 路線上に誘導しながら観測する

路線上または路線をオフセットした線上に誘導しながら、現況を観測して座標を記録します。

- 1 ホーム画面の「観測」をタップします。


- 2 「路線」をタップします。



- 3 利用する線形の条件を設定します。


- 4 「観測」をタップします。
路線観測が起動します。

幅杭など線形をオフセットした線上を観測する場合は、左または右のオフセット値を入力します。

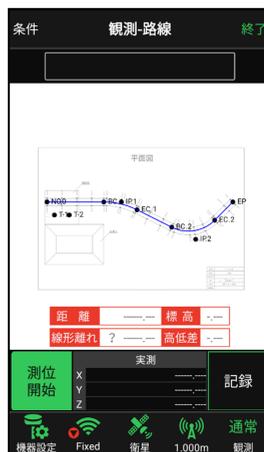

- 5 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

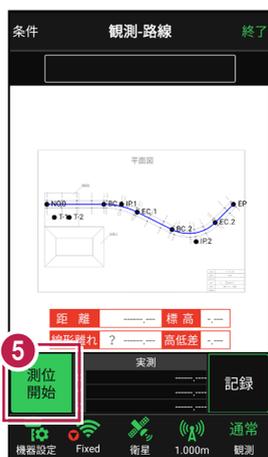

以降の手順は

路線上に誘導して、現況の座標の記録をおこないます。


詳しくは「観測」の「**路線上に誘導しながら観測する**」を参照してください。

5-3 路線の横断方向上に誘導しながら観測する

路線の横断線上に誘導しながら、現況の変化点を観測して座標を記録します。

- 1 ホーム画面の「観測」をタップします。


- 2 「横断座標」をタップします。

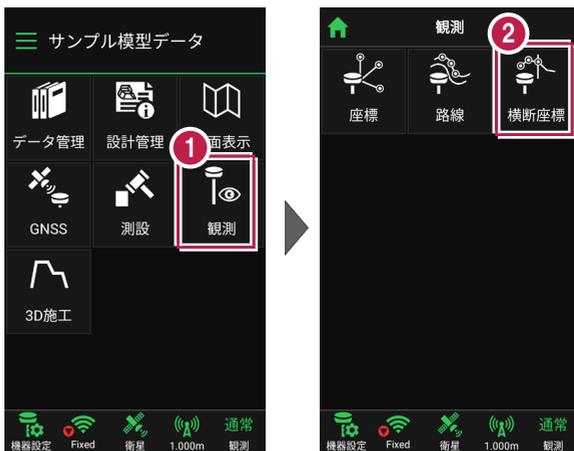

- 3 利用する線形の条件を設定します。

- 4 「観測」をタップします。横断座標が起動します。

- 5 観測する測点を選択します。

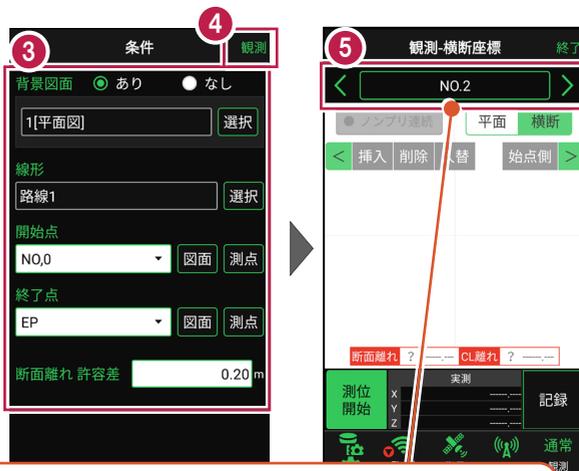

プラス杭を指定する場合は、測点名をタップして「測点」+「単距離」または「追加距離」を入力します。
指定したプラス杭は、路線に登録されます。



- 6 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

[断面離れ] の値を確認しながら横断線上に誘導し、現況の変化点の座標の記録をおこないます。

詳しくは「観測」の「**路線の横断方向上に誘導しながら観測する**」を参照してください。

6

3D 施工

線形や簡易線形、TIN、標準断面を利用して、施工現場の点検・検査や丁張、出来形計測などをおこないます。

6-1 点検・検査（線形利用）をおこなう

計測位置と計画横断形状、線形、変化点までの離れを確認します。

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

- 2 [点検・検査] をタップします。



- 3 観測する線形、構築形状など条件を設定します。

- 4 [点検・検査] をタップします。
点検・検査が起動します。



- 5 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

計測位置に移動して、横断形状との「垂直離れ」「線形離れ」、変化点までの「離れ」などを確認し、計測位置の座標の記録をおこないます。

詳しくは「3D施工」の「**点検・検査（線形利用）をおこなう**」を参照してください。

6-2 点検・検査（線形なし・TIN利用）をおこなう

TIN（設計面）を利用して、計測位置と設計面までの離れを確認します。

■ 点検・検査（TIN）を起動します


1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

2 [点検・検査（TIN）] をタップします。




3 観測する「TIN」の選択など、条件を設定します。

4 [点検・検査（TIN）] をタップします。
点検・検査（TIN）が起動します。

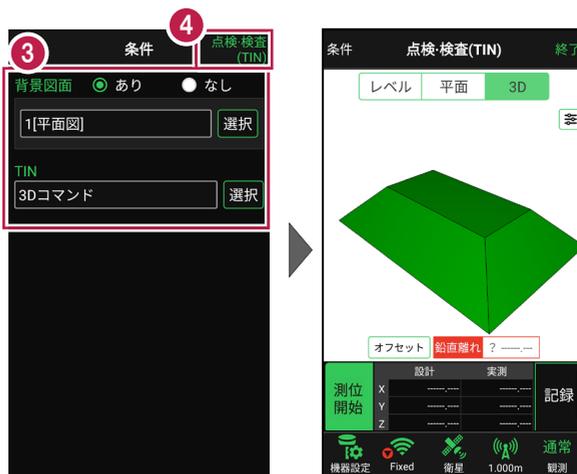

- 5 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

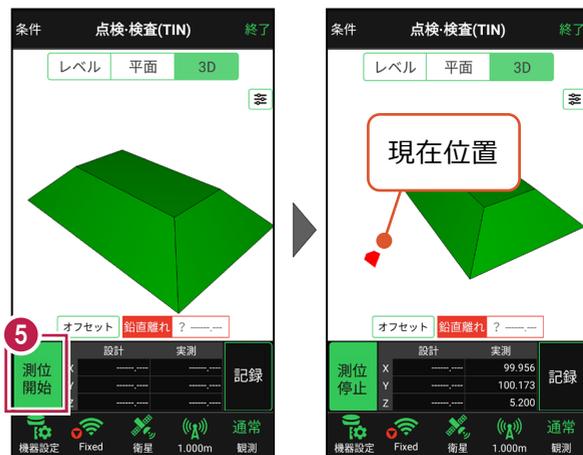

以降の手順は

計測位置に移動して、計測位置と設計面までの「離れ」を確認し、計測位置の座標の記録をおこないます。

詳しくは「3D施工」の「**点検・検査（線形なし・TIN利用）をおこなう**」を参照してください。

6-3 丁張を設置する

線形の管理断面や任意断面に、水平離れ・垂直離れ・鉛直離れを確認しながら、丁張を設置します。

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

- 2 [丁張] をタップします。



- 3 観測する線形、構築形状など条件を設定します。

- 4 [丁張] をタップします。
丁張が起動します。



- 5 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。



以降の手順は

丁張を設置する断面と法面を指定して設置位置に移動し、「断面離れ」「水平離れ」「標高」「垂直離れ」「法長」などを確認しながら丁張を設置します。
詳しくは「3D施工」の「**丁張を設置する**」を参照してください。


6-4 構造物モデル計測をおこなう

TIN（構造物）を利用して、構造物の角を計測します。

■ 構造物を起動します

1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

2 [構造物] をタップします。

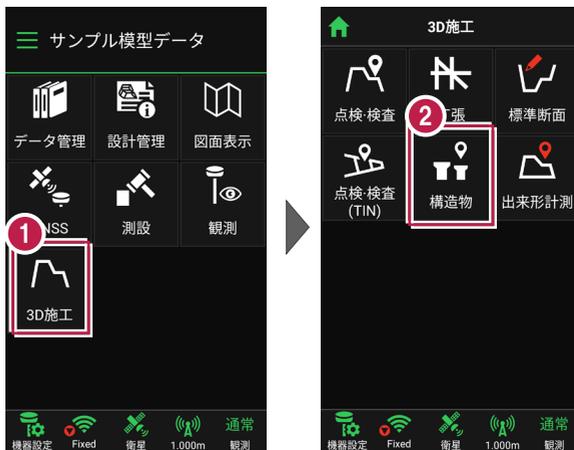


3 観測する「TIN」の選択
など、条件を設定します。

4 [構造物] をタップします。
構造物が起動します。



- 5 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

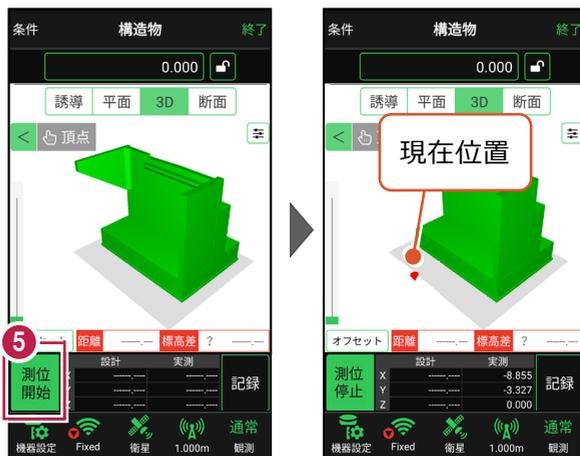

以降の手順は

構造物の角を指定して設置位置に移動し、TIN（設計面）との離れや座標を確認し、計測位置の座標の記録をおこないます。

詳しくは「3D施工」の「**構造物モデル計測をおこなう**」を参照してください。

6-5 標準断面を作成する

3D施工（「点検・検査」「丁張」「出来形計測」）で使用可能な標準断面の、構築形状の入力と出来形項目の設定をおこないます。

※「点検・検査」「丁張」の場合は、出来形項目の設定は不要です。

※「出来形計測」の場合は、出来形項目の設定が必要です。

■ 標準断面を起動します

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。

- 2 [標準断面] をタップします。



- 3 作成する構築形状の [名称] [縦断との高低差] [中心との離れ] を入力します。

- 4 [追加] をタップします。標準断面が起動します。



以降の手順は

左断面と右断面の形状を入力して、標準断面を作成します。

詳しくは「3D施工」の「**標準断面を作成する**」を参照してください。

6-6 出来形計測をおこなう

線形または簡易線形と、標準断面を利用して出来形計測をおこないます。

出来形計測をおこなう前に「標準断面」を作成しておいてください

出来形計測では、出来形項目を設定した標準断面を使用します。

標準断面の作成方法については、「3D施工」の「標準断面を作成する」を参照してください。

■ 出来形計測を起動します

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。


- 2 [出来形計測] をタップします。



3 [線形] で、出来形計測で使用する線形を選択します。



4 [標準断面：構築形状] で、使用する標準断面の構築形状を選択します。

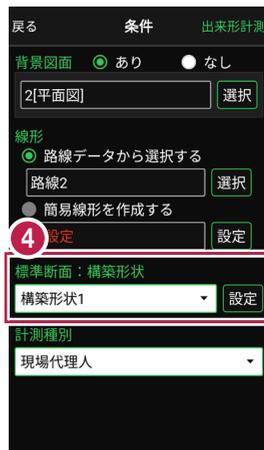

5 [標準断面：構築形状] の [設定] をタップします。



6 [ピッチ割] で「する」を選択します。



7 [ピッチ幅] に、計測する横断面のピッチ幅を入力します。

8 [保存] をタップします。

9 [計測種別] を設定します。




10 [出来形計測] をタップします。



11 出来形計測が起動します。
計測する「横断面」を選択します。

12 [座標] をタップして、
計測する「出来形計測点」
をタップして指定します。

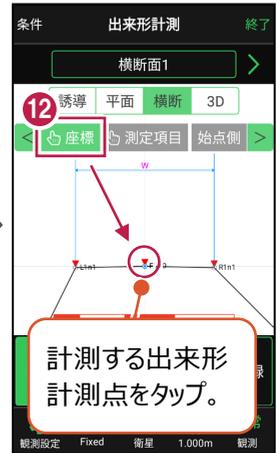

13 [測位開始] をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示
されます。



以降の手順は

出来形計測点に誘導して、出来形を計測します。

詳しくは「3D施工」の「出来形計測をおこなう」を参照してください。

6-7 簡易TINを作成する

取り込んだ座標や観測で取得した座標を利用して、3D施工（「点検・検査」「点検・検査（TIN）」「丁張」「構造物」）で使用可能な簡易TINを作成します。



■ TIN データ管理を開きます

- 1 ホーム画面の
「設計管理」をタップ
します。



- 2 「TINデータ」をタップ
します。

- 3 「新規作成」をタップ
します。
簡易TINが起動します。

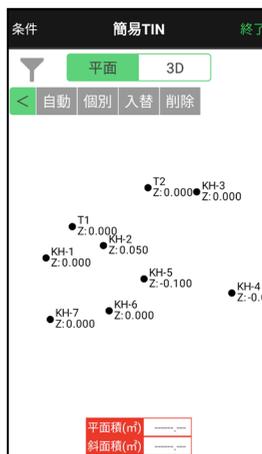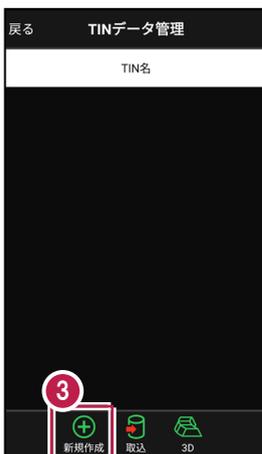

取り込んだ座標や観測で
取得した座標が、表示さ
れます。

以降の手順は

座標を選択して、簡易TINを作成します。

詳しくは「3D施工」の「簡易TINを作成する」を参照してください。



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

遠隔検査

(CIMPHONYPlus 連携)

遠隔検査 (CIMPHONY Plus 連携)

1 観測前の準備 遠隔検査-2

1-1 CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をする 遠隔検査-2

1-2 FIELD-TERRACE で遠隔検査の準備をする 遠隔検査-4

2 器械 (TS) ・GNSS 機器の準備 遠隔検査-6

2-1 器械 (TS) と接続して器械を設置する 遠隔検査-6

2-2 GNSS 機器と接続する 遠隔検査-8

3 遠隔検査を行う 遠隔検査-10

3-1 CIMPHONY Plus と連携する 遠隔検査-10

3-2 遠隔検査を開始する 遠隔検査-13

3-3 CIMPHONY Plus で検査点を指示する 遠隔検査-17

3-4 FIELD-TERRACE で検査点を計測する 遠隔検査-20

3-5 CIMPHONY Plus で検査結果を確認する 遠隔検査-22

4 遠隔検査の終了 遠隔検査-26

4-1 FIELD-TERRACE で遠隔検査を終了する 遠隔検査-26

4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する 遠隔検査-27

※遠隔検査を行うには、CIMPHONY Plus Professional プラン
の契約が必要です。

1

観測前の準備

1-1 CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をする



CIMPHONY Plus で遠隔検査の準備をします。

各操作の手順について詳しくは、CIMPHONY Plus のマニュアル「17.作成者 – 遠隔検査」を参照してください。

※遠隔検査を行うには、CIMPHONY Plus Professional プランの契約が必要です。

■ TREND-POINT の出来形ヒートマップデータを登録します

TREND-POINT の「出来形ヒートマップデータ」(fph ファイル) を CIMPHONY Plus に登録して検査データを作成します。

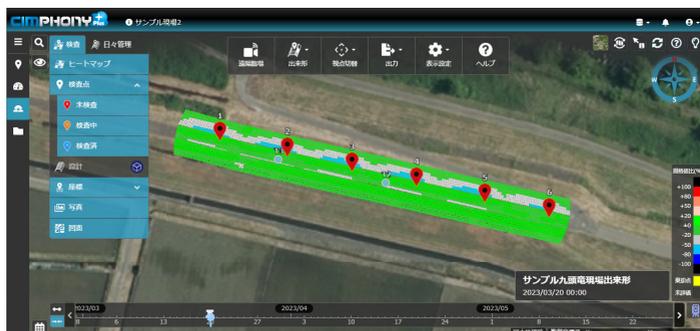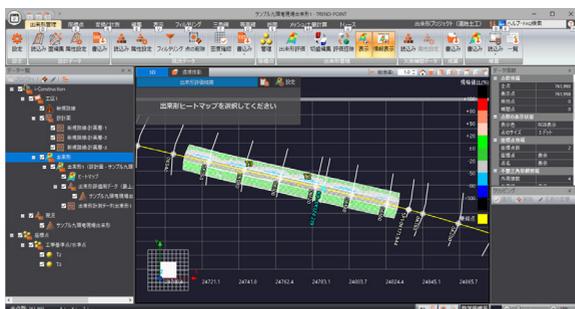

■ 検査情報を設定します

CIMPHONY Plus の [出来形▼] - [検査情報] で、遠隔検査を行うための基本情報や実施者を設定します。



1-2 FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をする

FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をします。


■ 遠隔検査をおこなう現場を開きます

FIELD-TERRACEで遠隔検査をおこなう現場を開きます。

1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

2 現場を新規作成する場合は、[現場 新規作成] をタップして、遠隔検査をおこなう現場を作成します。

3 現場が作成済みの場合は、[現場 切り替え] をタップして、遠隔検査をおこなう現場に切り替えます。

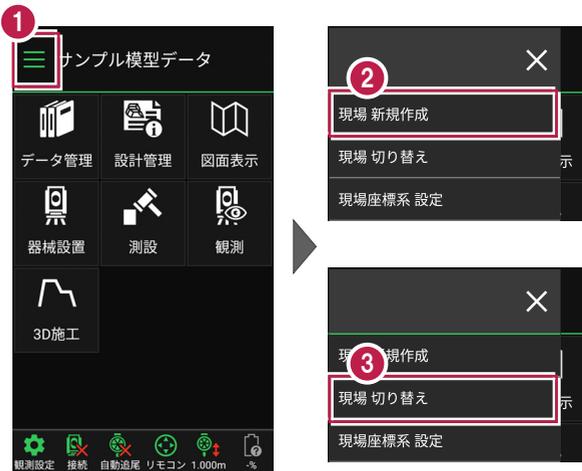


現場の作成方法や切り替え方法について詳しくは「観測前の準備」の「現場を作成する」を参照してください。

■ 観測に必要なデータを取り込みます

観測に必要なデータ（器械点設置用の座標、図面など）を取り込みます。

- 1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。

- 2 「データ取込」をタップ
します。

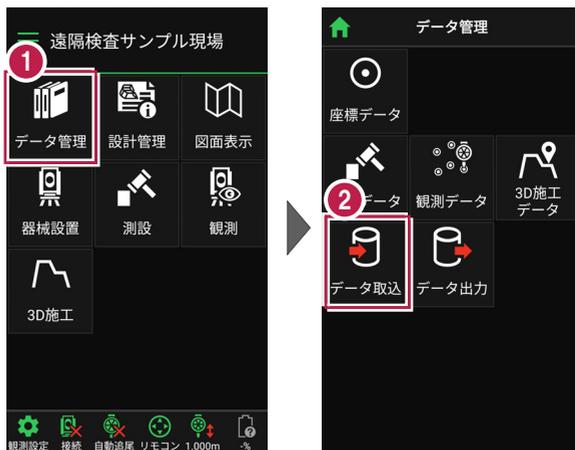

- 3 座標を取り込む場合は、
データ取込画面の
「座標データ」を選択
して取り込みます。

- 4 図面を取り込む場合は、
データ取込画面の
「CADデータ」を選択
して取り込みます。



座標や図面の取り込み方法について詳しくは

「観測前の準備」の「設計データを取り込む」を参照してください。

2

器械（TS）・GNSS 機器の準備

遠隔検査で使用する器械（TS・GNSS 機器）を準備します。

2-1 器械（TS）と接続して器械を設置する


遠隔検査で「TS」を使用する場合の準備について解説します。

■ 器械と接続する

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械（TS）を接続します。

器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

- 1 ホーム画面の「接続」をタップして、器械と接続します。
- 2 「メーカー」や「機種名」などを設定します。
- 3 「接続」をタップして器械と接続します。

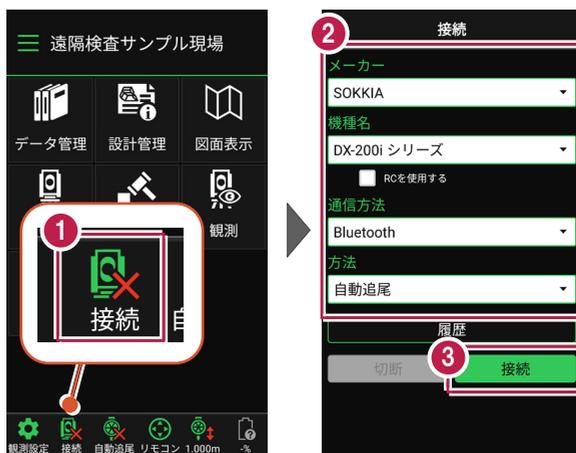

器械（TS）との接続方法について詳しくは

「TS設定」を参照してください。

遠隔検査では、無線 LAN（Wi-Fi）接続した器械（TS）を使用することはできません

遠隔検査をおこなう場合は、インターネット接続が必要です。

器械との接続に無線 LAN（Wi-Fi）を使用するとインターネット接続ができないため、遠隔検査では使用できません。

器械と接続する時は、「Bluetooth」で接続してください。

■ 器械を設置する

現場の既知点上または任意点に器械を設置します。

- 1 ホーム画面の
「器械設置」をタップ
します。
- 2 既知点上に器械を据える場
合は、「既知点」をタップし
て、後視点を測距します。

任意点に器械を据える場合
は、「後方交会」をタップし
まて、後視点を2点以上測
距します。



器械（TS）の設置方法について詳しくは
「器械設置」を参照してください。

2-2 GNSS機器と接続する

遠隔検査で「GNSS 機器」を使用する場合の準備について解説します。

■ GNSS モードに切り替える

FIELD-TERRACEの初期状態は「TSモード」です。

GNSS機器を使用する場合は、「GNSSモード」に切り替えます。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

- 2 [TS→GNSS切り替え] をタップします



- 3 現場座標系の画面が表示された場合は、現場の座標系を選択して、[ホーム] アイコンをタップします。

- 4 「GNSSモード」に切り替わります。



■ GNSS 機器と接続する

FIELD-TERRACEとGNSS機器を接続します。

GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

1 ホーム画面の [機器設定] をタップします。

2 [観測方法]
[メーカー]
[機種名]
などを設定します。

3 [利用開始] をタップして
GNSS機器と接続します。



**GNSS 機器との接続方法・初期化・観測設定・ローカライゼーション
などについて詳しくは**

「GNSS」の「観測前の準備」、「GNSS機器との接続」、「観測設定」を参照してください。

3

遠隔検査を行う

CIMPHONY Plusと連携して、遠隔検査を行います。

(※インターネット接続環境が必要です。)

3-1 CIMPHONY Plusと連携する

遠隔検査前に、FIELD-TERRACE の現場と CIMPHONY Plus の現場を連携しておきます。

1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



2 [CIMPHONY Plus連携] をタップします。




3 以前に CIMPHONY Plus と連携したことがある場合は、「接続中の現場名～」というメッセージが表示されます。

接続中の現場と違う現場に接続する場合は [はい] をタップします。

接続中の現場にそのまま接続する場合は [いいえ] を、違うアカウントに変更する場合は [ログアウト] をタップします。

本書では、[ログアウト] をタップします。

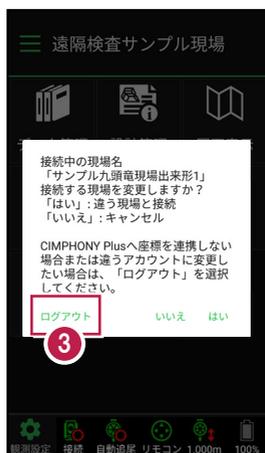

4 CIMPHONY Plus の「メールアドレス」と「パスワード」、または「FC アカウント」で [ログイン] します。

5 CIMPHONY Plus 内の現場が一覧表示されます。

遠隔検査する現場を選択して [ホーム] アイコンをタップします。



6 FIELD-TERRACE の現場と CIMPHONY Plus の現場が連携されます。

連携されるとホーム画面に [遠隔検査] のコマンドが表示されます。



本書は「TS モード」の画面で解説します

本書は「TS モード」の画面で解説します。

「GNSS モード」の場合も同様に、CIMPHONY Plus と連携すると [遠隔検査] のコマンドが表示されます。



接続先の現場を変更する場合は

接続先を CIMPHONY Plus の別の現場に変更する場合は、再度ホーム画面の [メニュー] から [CIMPHONY Plus 連携] をタップして、接続する現場を選択し直します。

① ホーム画面の [メニュー] をタップします。

② [CIMPHONY Plus 連携] をタップして、接続先の現場を選択し直します。



CIMPHONY Plus へ計測座標を自動送信できます

遠隔検査の現場に関わらず、CIMPHONY Plusと連携することで、FIELD-TERRACE で計測した座標が「接続先の現場」に自動送信されます。観測して [記録] するタイミングで送信されます。

送信した座標は CIMPHONY Plus の「共通ファイル」： [座標] - [座標管理] および「出来形データ」： [出来形] - [日々管理] - [計測点一覧] に登録されます。

<対応コマンド>

- ・ [測設] : [座標] [路線] [路線 (測点)] [横断変化点]
- ・ [観測] : [放射] [路線] [横断放射] [レベル]
- ・ [3D 施工] : [点検・検査] [点検・検査 (TIN)] [構造物] [出来形計測]
- ・ [TS 出来形] : [計測・検査]

※ [観測] - [レベル] は、X,Y 座標が存在する目標点がセットされている場合のみ送信します。

※ [3D 施工] - [丁張] は対応していません。

※ [遠隔検査] の結果は、CIMPHONY Plus の「出来形データ」： [出来形] - [検査] - [遠隔検査] および [検査結果一覧] に連携します。 [座標管理] や [計測点一覧] には取り込まれません。

3-2 遠隔検査を開始する

CIMPHONY Plus と FIELD-TERRACE で遠隔検査を開始します。

■ CIMPHONY Plus で遠隔検査を開始します


- 1 CIMPHONY Plus で [出来形▼] – [遠隔検査] をクリックします。



- 2 「検査情報」が表示されます。[検査開始] をクリックします。



- 3 「検査点一覧」が表示されます。
CIMPHONY Plus の遠隔検査の準備は完了です。

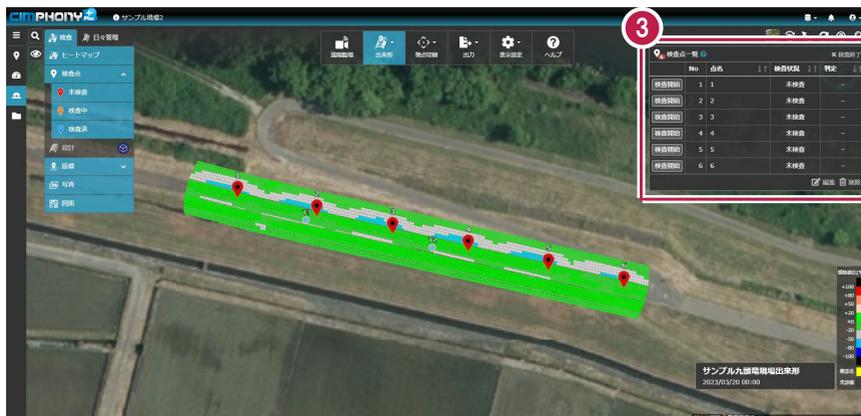

6 検査点一覧 検査終了

	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	未検査	-
検査開始	2	2	未検査	-
検査開始	3	3	未検査	-
検査開始	4	4	未検査	-
検査開始	5	5	未検査	-
検査開始	6	6	未検査	-

編集 削除


■ FIELD-TERRACE で遠隔検査を開始します

- 1 ホーム画面の「遠隔検査」をタップします。



- 2 連携した CIMPHONY Plus の現場内の「検査情報」が表示されます。

遠隔検査する「検査情報」を選択して「選択」をタップします。

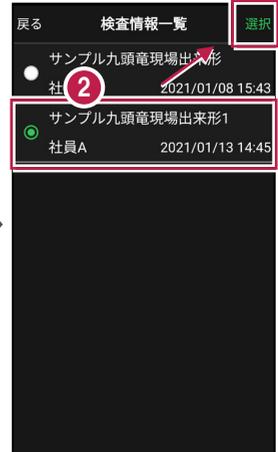

- 3 FIELD-TERRACE で遠隔検査が開始されます。

「閉じる」をタップして、CIMPHONY Plus からの指示を待ちます。



本書は「TSモード」の画面で解説します

本書は「TSモード」の画面で解説します。

「GNSSモード」の場合は、[測位開始] ボタンを押すとGNSSによる測位が開始されます。



背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件] で背景に表示する図面を選択できます。
このとき画面上が北（0度）になるように、図面が回転します。



検査を行う「検査情報」を変更する場合は

[条件] で検査を行う「検査情報」を変更できます。



3-3 CIMPHONY Plus で検査点を指示する


CIMPHONY Plus で検査点を指示して、FIELD-TERRACE に送信します。

- 1 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、検査する点を選択して [検査開始] をクリックします。



	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	未検査	-
検査開始	2	2	未検査	-
検査開始	3	3	未検査	-
検査開始	4	4	未検査	-
検査開始	5	5	未検査	-
検査開始	6	6	未検査	-

- 2 [はい] をクリックすると、選択した検査点の座標値が FIELD-TERRACE に送信されます。

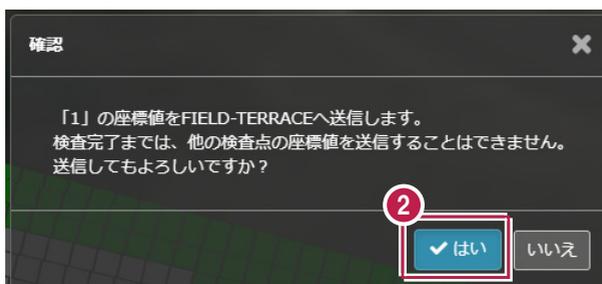

- 3 「検査中」と表示され、FIELD-TERRACE からの検査結果待機中になります。



遠隔検査を取り消す場合は

検査点を誤送信した場合や、他の検査点に変更する場合などの時は、
[検査取消] をクリックして検査の指示を取り消すことができます。




FIELD-TERRACE には
「検査指示が取り消されました」
と表示されます。



ヒートマップ上の任意の点（グリッド）を指示して検査する場合は

TREND-POINT で指定した検査点以外に、CIMPHONY Plus でヒートマップ上のグリッドを指定して遠隔検査することができます。

- 1 ヒートマップで検査点（グリッド）をクリックします。

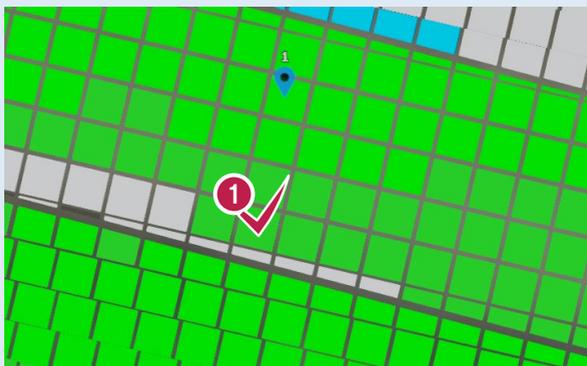

- 2 クリックしたグリッドの「座標」や「設計値」などが表示されます。
「点名」を入力した後、[検査開始] をクリックして遠隔検査を行います。

項目	検査点
点名 *	7
X座標	24725.607
Y座標	11182.351
Z座標	23.629
設計高	23.656
標高差	-0.027 ↓
規格値	±0.150
規格値比 (%)	-18

未検査 ⓘ

取消 検査点追加 検査開始

点名


3-4 FIELD-TERRACE で検査点を計測する

CIMPHONY Plus から送信された検査点を、FIELD-TERRACE で受信して計測します。

- 1 FIELD-TERRACE で検査点を受信すると、検査点名が表示され、検査点が「水色」で表示されます。
- 2 プリズム（ミラー）を測距すると、現在位置が「赤丸」で表示されます。




- 3 [平面] または [誘導] の画面で現在位置を確認しながら、検査点（グリッド）の近くまで移動します。グリッドは [平面] で拡大表示すると確認できます。

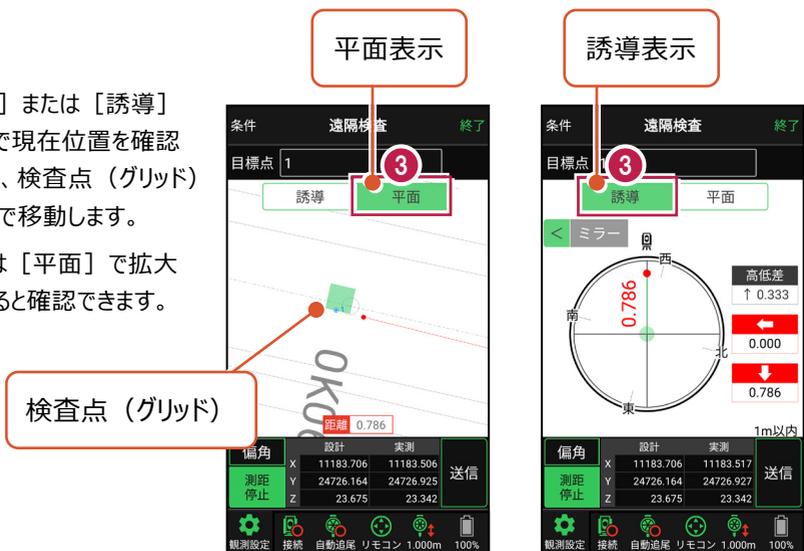

- 4 検査点の近くまで移動したら、
[平面] に切り替えて
グリッド内に移動します。

- 5 グリッド内を計測したら、
[送信] をタップします。

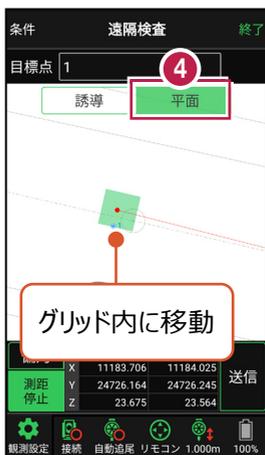

- 6 [OK] をタップします。

CIMPHONY Plus に
検査点の計測結果が
送信されます。



遠隔検査時、自己位置を CIMPHONY Plus に自動送信します

CIMPHONY Plus 側では、ミラー位置や GNSS 受信機の位置
が表示されます。
現在位置は5秒間隔で CIMPHONY Plus に送信されます。

端末側でログインしている CIMPHONY Plus の
ユーザー名が表示されます。



3-5 CIMPHONY Plus で検査結果を確認する

FIELD-TERRACE から送信された計測結果を、CIMPHONY Plus で受信して確認します。

- 1 FIELD-TERRACE の計測結果を受信すると、「確認中」の画面に切り替わります。「検査結果」や「判定」を確認します。

判定	検査点	項目	検査結果
	1	点名	1
	24726.164	X座標	24726.165
	11183.706	Y座標	11183.706
	23.675	Z座標	23.564
	23.675	設計高	23.675
	0.000	標高差	-0.111 ↓
	±0.150	規格値	±0.150
	0	規格値比 (%)	-74

- 2 検査OKなら [検査OK] をクリックします。
再検査の場合は [再検査] をクリックします。

検査点	項目	検査結果
1	点名	1
24726.164	X座標	24726.165
11183.706	Y座標	11183.706
23.675	Z座標	23.564
23.675	設計高	23.675
0.000	標高差	-0.111 ↓
±0.150	規格値	±0.150
0	規格値比 (%)	-74

■「検査 OK」の場合は

- 1 FIELD-TERRACE に「検査結果判定:合格」と表示されます。

[閉じる] をタップして、次の検査点の指示を待ちます。



- 2 CIMPAPHY Plus の「検査点一覧」で、次の検査点を選択して [検査開始] をクリックします。


同様の手順で、FIELD-TERRACE で次の検査点を遠隔検査します。

6 検査点一覧		検査終了		
	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	検査済	○
検査開始	2	2	未検査	-
検査開始	3	3	未検査	-
検査開始	4	4	未検査	-
検査開始	5	5	未検査	-
検査開始	6	6	未検査	-

編集 削除

■「再検査」の場合は

- 1 「再検査」の場合は、FIELD-TERRACE に再検査依頼を送信します。

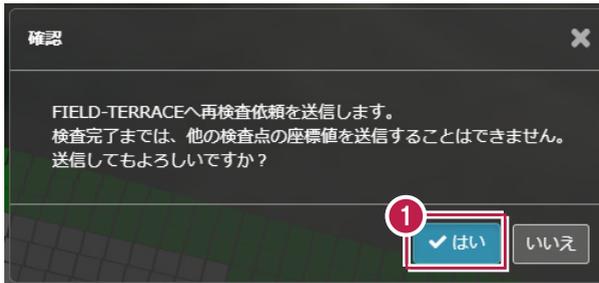

- 2 FIELD-TERRACE には「検査結果判定：不合格」と表示されます。

「閉じる」をタップして画面を閉じた後、同様の手順でグリッド内を再検査します。



ヒートマップ上の任意の点（グリッド）を検査した場合は

CIMPHONY Plus のヒートマップ上のグリッドを指定して遠隔検査した場合、「検査点一覧」に指定したグリッドの検査点が追加されます。



	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	検査済	○
検査開始	2	2	未検査	-
検査開始	3	3	未検査	-
検査開始	4	4	未検査	-
検査開始	5	5	未検査	-
検査開始	6	6	未検査	-
検査開始	7	7	検査済	○

「検査点一覧」に指定したグリッドの検査点が追加

4

遠隔検査の終了

遠隔検査を終了します。

4-1 FIELD-TERRACE で遠隔検査を終了する

- 1 FIELD-TERRACE で [終了] をタップします。
- 2 遠隔検査が終了します。



4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する

- 1 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、「検査終了」をクリックします。



	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	検査済	○
検査開始	2	2	検査済	○
検査開始	3	3	検査済	○
検査開始	4	4	検査済	○
検査開始	5	5	検査済	○
検査開始	6	6	検査済	○

- 2 遠隔検査が終了します。

[出来形▼] - [検査結果一覧] をクリックして、検査結果一覧を確認します。



No	点名	X座標	Y座標	Z座標	設計面標高	標高較差	規格値	規格値比 (%)	判定
1	1	24726.165	11183.706	23.564	23.675	-0.111	±0.150	74	○
2	2	24746.223	11179.092	23.562	23.673	-0.111	±0.150	74	○
3	3	24765.427	11174.700	23.563	23.675	-0.112	±0.150	75	○
4	4	24784.584	11170.320	23.567	23.678	-0.111	±0.150	74	○
5	5	24804.899	11165.628	23.674	23.681	-0.007	±0.150	5	○
6	6	24824.386	11161.121	23.589	23.683	-0.094	±0.150	-63	○



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

TS 出来形

TS 出来形

- 1 観測前の準備 …………… TS 出来形-2**
 - 1-1 現場を作成して基本設計データを取り込む …………… TS 出来形-2
- 2 器械 (TS) ・GNSS 機器の準備 …… TS 出来形-6**
 - 2-1 器械 (TS) と接続して器械を設置する …………… TS 出来形-6
 - 2-2 GNSS 機器と接続する …………… TS 出来形-9
- 3 TS 出来形 …………… TS 出来形-11**
 - 3-1 TS 出来形計測をおこなう …………… TS 出来形-11
- 4 記録データの出力 …………… TS 出来形-18**
 - 4-1 記録したデータを確認する …………… TS 出来形-18
 - 4-2 基本設計データ (XML) を出力する …………… TS 出来形-19

1


観測前の準備

TS出来形の現場を作成し、基本設計データを取り込みます。

1-1 現場を作成して基本設計データを取り込む

■ 現場を新規作成します

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- 2 現場を新規作成する場合は、[現場 新規作成] をタップして、TS出来形をおこなう現場を作成します。
- 3 現場が作成済みの場合は、[現場 切り替え] をタップして、TS出来形をおこなう現場に切り替えます。

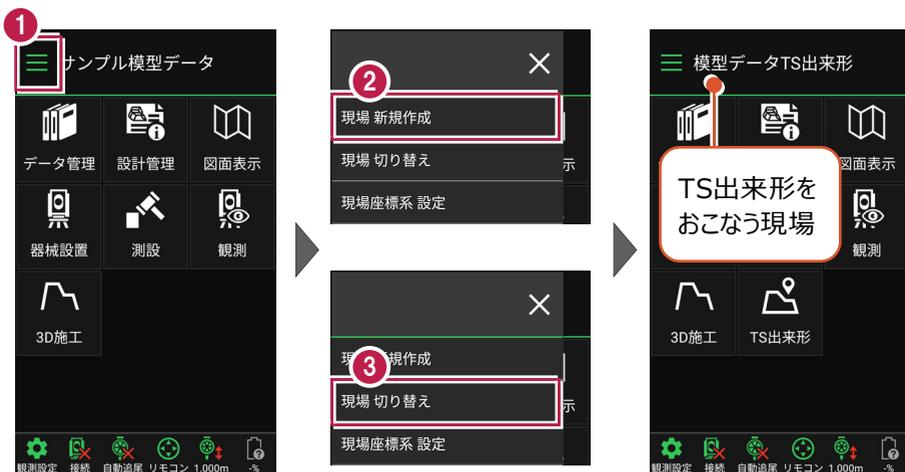

現場の作成方法や切り替え方法について詳しくは「観測前の準備」の「現場を作成する」を参照してください。

TS 出来形の現場を作成する方法

●「現場 新規作成」の場合

現場の作成時に「TS出来形管理」を「する」に設定してください。（右図）

※この設定は後で変更することはできません。

●「XFDファイルを取り込んで現場を新規作成する」の場合

XFDファイルの取り込み時に、右図のメッセージが表示されます。

「する」をタップして現場を作成してください。

XFDファイル内に「基本設計データ」がある場合は、同時に取り込まれます。このとき

- ・工種（道路/河川）
 - ・省庁（国土交通省/農林水産省）
- も、基本設計データから自動で設定されます。

TS 出来形の現場の特徴

- ・「TS出来形管理計測」が可能となります。
- ・接続するTSの「等級」が設定可能になります。（等級の設定ができない機種もあります）
- ・TS出来形計測時の器械設置に制限がかかります。（既知点設置、後方交会法で観測する測点や TSと測点の距離など）
- ・TS出来形を「する」「しない」を設定できるのは、現場作成時のみです。後から変更することはできません。

■ 基本設計データを取り込みます

TS出来形に必要な基本設計データを取り込みます。

1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。

2 「データ取込」をタップ
します。



3 データ取込画面の
「路線データ（基本設計データ）」
を選択して、基本設計データを取り込みます。



取り込む基本設計データ

- ・ TS出来形用のXML
- ・ 基本設計データを含んだXFD

路線データ（基本設計データ）の取り込み方法について詳しくは
「観測前の準備」の「設計データを取り込む」を参照してください。

基本設計データの扱いの注意点

- ・ 取り込み可能なのは、基本設計データXMLの「バージョン4.1」のみです。
- ・ 基準点/水準点が含まれている必要があります。
- ・ 「国土交通省」と「農林水産省」に対応しています。
取り込んだ基本設計データの省庁は、現場設定に表示されます。
- ・ 現場設定の「工種」の設定と異なる基本設計データは、取り込むことができません。
- ・ 「データ管理」の「路線データ」から取り込む場合は、現場設定の「TS出来形管理」が「する」に設定されている必要があります。
- ・ 「土工編」か「舗装編」かは、取り込み時に工種から自動判断されます。
- ・ 基本設計データを「再取り込み」する場合は、計測データを保持するかを選択します。
再取り込みする基本設計データのバージョンが同じなら、計測データを保持して取り込みます。
- ・ 異なる省庁の基本設計データの再取り込みはできません。
国土交通省→農林水産省→× 、 農林水産省→国土交通省→×

2

器械（TS）・GNSS 機器の準備

TS 出来形で使用する器械（TS・GNSS 機器）を準備します。

2-1 器械（TS）と接続して器械を設置する

TS 出来形で「TS」を使用する場合の準備について解説します。

■ 器械と接続する

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械（TS）を接続します。

器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

- 1 ホーム画面の「接続」をタップして、器械と接続します。
- 2 「メーカー」や「機種名」などを設定します。
- 3 「接続」をタップして器械と接続します。



器械（TS）との接続方法について詳しくは「TS設定」や「器械との接続」を参照してください。

TS の等級について

TS出来形管理では、計測結果に観測したTSの等級が必要となります。

FIELD-TERRACEでは、接続した機種により自動的に等級をセットします。

メーカー	機種	等級
TOPCON	LN-150、LN-100	3
	DS-200i	2 (1・2等級)
	GT	1・2
	OS-200	1・2
	GM-100	2 または 3 (1・2等級/3等級)
SOKKIA	DX-200i	2 (1・2等級)
	iX	1・2
	FX-200	1・2
	iM-100	2 または 3 (1・2等級/3等級)
ニコン・トリンプル	Nivo-Z	2
	Nivo-F	2
	FOCUS35	2
	FOCUS50	2

■ 器械を設置する

現場の既知点上または任意点に器械を設置します。

- 1 ホーム画面の
[器械設置] をタップ
します。
- 2 既知点上に器械を据える場
合は、[既知点] をタップし
て、後視点を測距します。

任意点に器械を据える場合
は、[後方交会] をタップし
まて、後視点を2点以上測
距します。



器械（TS）の設置方法について詳しくは
「器械設置」を参照してください。

器械設置時の注意点

既知点・後方交合法： 指定する点は、基本設計データに存在する工事基準点（基準点または水準点）でなければいけません。

また、観測機器の等級により、TSと測点在一定値より離れていると警告メッセージが表示されます。（1・2等級：150m / 3等級：100m）

既知点： 後視点として指定した工事基準点に高さ（Z座標）が存在する場合のみ、TSと後視点との距離チェックをおこないます。

後方交合法： 2点以上を視準して器械位置を算出するが夾角が30°～150°内に収まらない場合は、警告メッセージが表示されます。

2-2 GNSS機器と接続する

TS 出来形で「GNSS 機器」を使用する場合の準備について解説します。

■ GNSS モードに切り替える

FIELD-TERRACEの初期状態は「TSモード」です。

GNSS機器を使用する場合は、「GNSSモード」に切り替えます。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

- 2 [TS→GNSS切り替え] をタップします



- 3 現場座標系の画面が表示された場合は、現場の座標系を選択して [ホーム] アイコンをタップします。

- 4 「GNSSモード」に切り替わります。



■ GNSS 機器と接続する

FIELD-TERRACEとGNSS機器を接続します。

GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

- 1 ホーム画面の [機器設定] をタップします。
- 2 [観測方法] [メーカー] [機種名] などを設定します。
- 3 [利用開始] をタップして GNSS機器と接続します。



GNSS 機器との接続方法・初期化・観測設定・ローカライゼーションなどについて詳しくは

「GNSS」の「観測前の準備」や「GNSS機器との接続」、「観測設定」を参照してください。

GNSS 機器使用時の注意点

基準局・ローカライゼーションに指定する点は、基本設計データに存在する工事基準点（基準点または水準点）でなければいけません。

3 TS 出来形

TS出来形計測では、受注者は「出来形計測・記録」を、発注者は「出来形の立合・記録」をおこないます。ここでは受注者のTS出来形計測で解説します。

3-1 TS出来形計測をおこなう

■ 出来形計測点を指定します

- 1 ホーム画面の「TS出来形」をタップします。
- 2 「計測・検査」をタップします。
- 3 出来形計測する「線形」、「構築形状」、「計測種別」などを設定します。



施工範囲を指定する場合は、線形の開始点・終了点を指定することで、指定範囲外の測点を省くことができます。

- 4 「計測・検査」をタップします。



5 計測・検査が起動します。
計測する「断面」を選択します。

6 [座標] をタップして、
計測する「出来形計測点」
をタップして指定します。

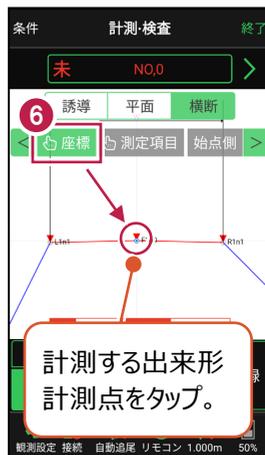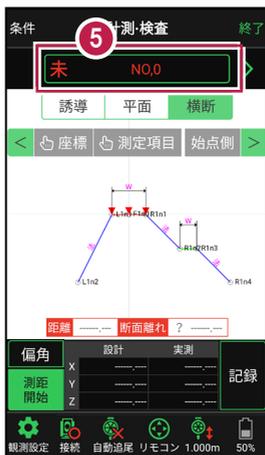

計測する断面について

- 画面上部に計測する断面の名称が表示されます。
- 断面名の左右に表示される [<] [>] をタップすると、前の管理断面、次の管理断面に移動します。
- 管理断面名の前には「未」「済」が表示されます。
未計測の出来形計測点がある場合：「未」
出来形計測点がすべて計測済みの場合：「済」
- 任意断面を計測する場合は、断面名をタップして表示される「横断指定」で [測点] + [単距離] または [追加距離] を入力して、任意断面の位置を指定します。
任意断面には「未」「済」は表示されません。



本書は「TSモード」の画面で解説します

本書は「TSモード」の画面で解説します。


「GNSSモード」の場合は、[測位開始] ボタンを押すとGNSSによる測位が開始されます。



■プリズムをロックします（自動追尾の場合）

1 [リモコン] をタップします。


2 リモコンで器械をプリズムの方向に向けてから [サーチ] をタップします。

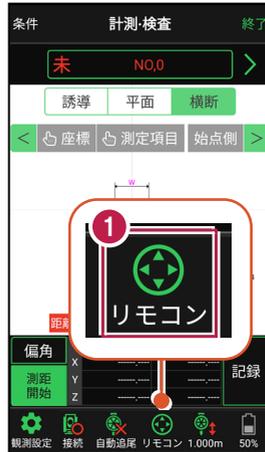

外側をタッチすると、早く動きます。
内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると「サーチ完了」と表示され、
[閉じる] をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の場合は、自動追尾のアイコンに「○」が表示されます。

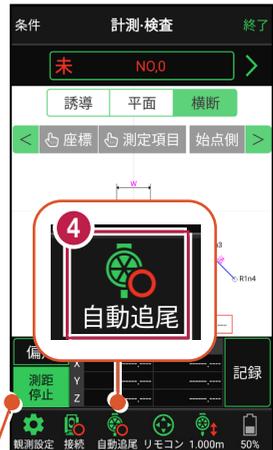



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。
測距を停止する場合は、[測距停止] タップします。
測距を再開する場合は、[測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して計測します

- 1 [平面] で現在位置を確認しながら、計測位置の近くまで移動します。

現在位置が「赤丸」で表示されます。

- 2 近くまで移動したら [誘導] をタップします。

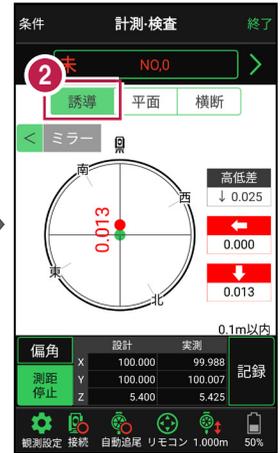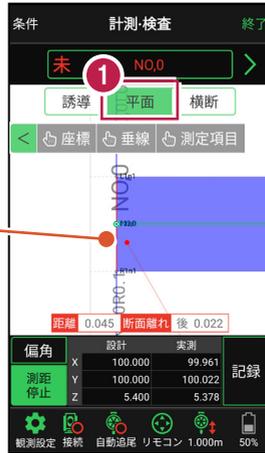

自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けてから [測距] をタップすると、自動視準して測定します。

横断でも現在位置を確認可能です

[横断] で現在位置を確認できます。




現在位置が「赤丸」で表示されます。

3 画面に従い、誘導して
出来形を計測します。

4 [記録] をタップして、
計測点の座標を記録
します。

5 点名を入力し、
[OK] をタップします。

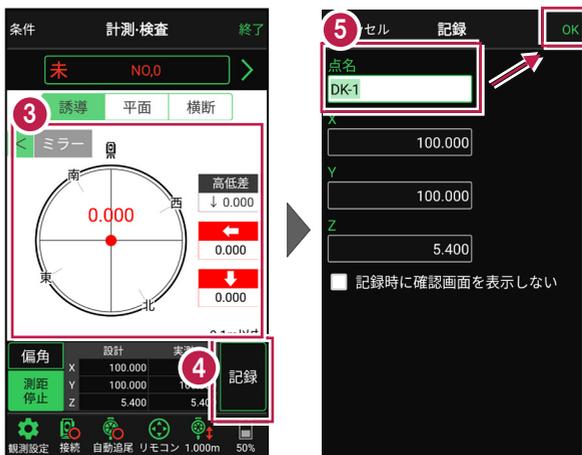

記録を終えたら、次の出来形計測点や断面を指定して、出来形計測を続けます。

誘導画面の表示について

プリズムと設置位置まで距離によって、誘導画面は以下のように切り替わります。

【5m以上】




【5m～1m】



【1m～0.1m】




【0.1m以内】

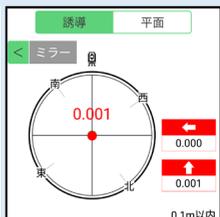


誘導画面の向き（上方向）は、切り替え可能です。

【ミラー】

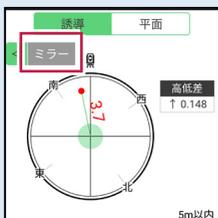

プリズム（ミラー）⇒ 器械

【コンパス】

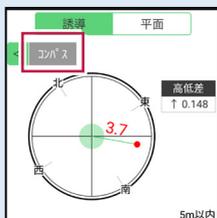

端末のコンパスを利用


【器械】



器械 ⇒ プリズム（ミラー）

「測定項目」が確認できます

〔測定項目〕をタップして確認したい測定項目をタップすると、測定項目の「設計値」が確認できます。計測済みの場合は、「実測値」「差」も確認できます。

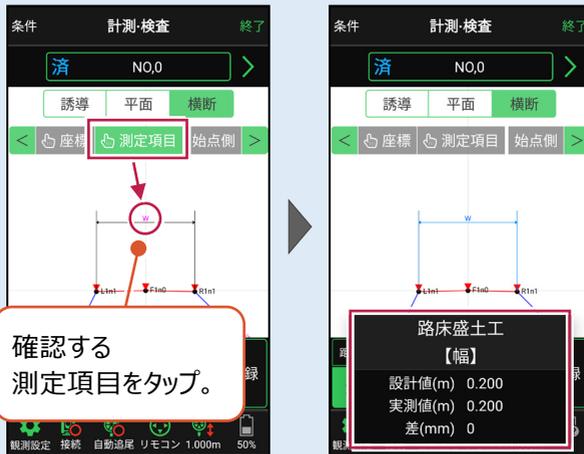

確認可能な測定項目

項目	表示丸め	表示場所
法長	桁設定の「距離」	横断
幅	桁設定の「距離」	横断
延長	桁設定の「距離」	平面
基準高	桁設定の「Z座標」	横断
厚さ	桁設定の「距離」	横断
深さ	桁設定の「距離」	横断
断面積	桁設定の「距離」	横断
面積	桁設定の「距離」	平面

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、計測点方向に器械が自動回転します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、設置位置までの「水平角」と「距離」が表示されます。



【垂線】モードとは

【平面】にて、座標点あるいは図面上の点から線形までの垂線の足を目標点としてセットすることができます。



【垂線】を
タップし、垂線
をおろす点を
タップします。

垂線の足が目標点
にセットされます。



4

記録データの出力

記録したデータの確認と基本設計データ（XML）の出力をおこないます。

出力したデータファイルが、Windowsのエクスプローラーで表示されない場合は

以下の操作をお試しください。

- ・ エクスプローラーで「最新の情報に更新」をおこなう。（F5キー押下）
- ・ USBケーブルを一旦抜いて差し直す。
- ・ 端末（スマートフォン）を再起動する。

4-1 記録したデータを確認する

TS出来形で記録したデータを確認します。

- 1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。
- 2 「TS出来形データ」
をタップして、記録したデータ
を確認します。



「TS出来形データ」

TS出来形データ管理	
戻る	
点名	XY/Z座標
	99.999980
DK-1	100.000010
	5.4000
	99.899677
DK-2	100.000259
	5.3978
	99.699960
DK-3	100.000160
	5.4000

各データの「詳細」で、
計測点詳細が確認できます。

点名	XY/Z座標
DK-1	99.999980
	100.000010
	5.4000
	99.899677
DK-2	100.000259
	5.3978
	99.699960
	100.000160
	5.4000

キャンセル	計測点詳細
点名	DK-1
X座標値	99.999980
Y座標値	100.000010
Z座標値	5.4000
構成点コード	F1n0
線形	路線2
橋筋	NO.0
構築形状	路床盛土工
計測種別	現場代理人
計測日時	2021/03/16
設計CL離れ (m)	0.000
計測CL離れ (m)	0.000

4-2 基本設計データ（XML）を出力する

現場データ内の基本設計データを出力します。

出力されるのは、[TS出来形] - [計測・検査] で計測した基本設計データです。

- 1 ホーム画面の
[データ管理] をタップ
します。

- 2 [データ出力] をタップ
します。




- 3 [基本設計データ] を
選択して、
[次へ] をタップします。

- 4 端末内のフォルダーに出力
する場合は、
[指定フォルダー] を
選択して、
[次へ] をタップします。



- 5 ファイル名を指定して
[実行] をタップします。

Import_Exportフォルダー
に基本設計データ
(* .xml)
が出力されます。

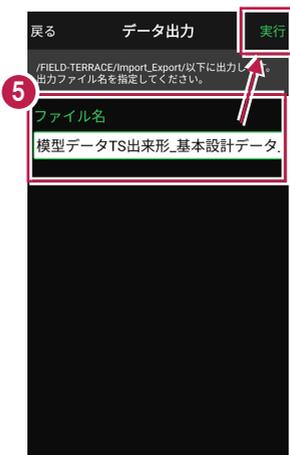

TS 出来形で出力するのは「基本設計データ」です


- ・基本設計データ： [TS出来形] - [計測・検査] で計測した基本設計データ (XML)
 - ・出来形計測： [3D施工] - [出来形計測] で計測したオリジナルデータ (XML)
- ですので、注意してください。

アプリ共有（クラウドストレージやメールなど）に出力する場合は

[アプリ共有] を選択して
[次へ] をタップします。

ファイル名を指定して
[実行] をタップします。

出力先（共有先）のアプリを
指定すると座標データが出力
されます。

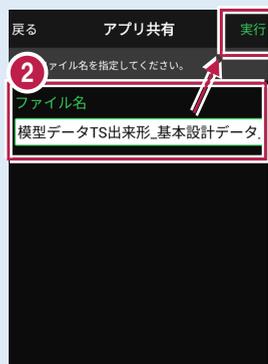



FIELD-TERRACE

現場計測アプリ【フィールド・テラス】

ハンドブック

交点計算

交点計算

1	交点計算	交点計算-2
1-1	4点交点	交点計算-2
1-2	2点内角	交点計算-7
1-3	3点垂直	交点計算-14
1-4	延長点オフセット	交点計算-19
1-5	直線の平行移動	交点計算-24

1

交点計算

交点計算で求めた座標値を、座標データに登録します。

1-1 4点交点

1点目と2点目を結んだ線と、3点目と4点目を結んだ線の交点を求めます。

交点計算を開く

- 1 ホーム画面の
「データ管理」を
タップします。
- 2 「座標データ」をタップ
します。



- 3 「交点計算」をタップ
します。


交点計算が開きます。



■ 4点交点を開く

- 1 [4点交点] をタップします。

4点交点が開きます。

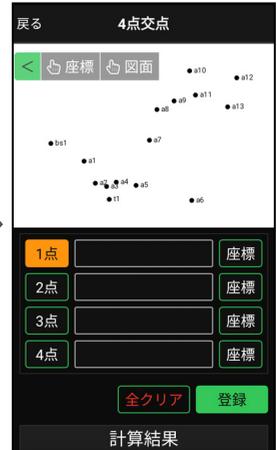

■ 交点計算をおこなう

- 1 1点目を指定します。
[1点] がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。

- 2 [座標] をタップして、オンにし、1点目の座標点をタップします。

- 3 1点目に、点名が表示されます。





- 4 2点目を指定します。
 「2点」がオンになっていることを確認します。
 オンになっていない場合は、
 タップしてオンにします。

- 5 「座標」がオンになっていることを確認して、2点目の座標点をタップします。


- 6 2点目に、点名が表示されます。

- 7 同様に、3点目と4点目を指定します。

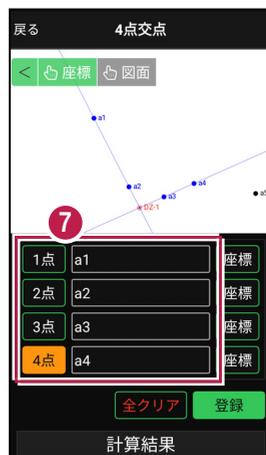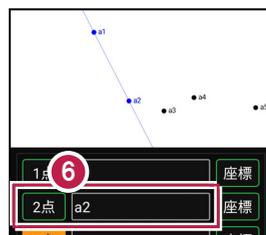

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールして、計算結果を確認します。

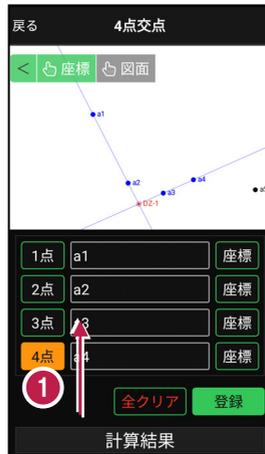

- 2 登録する交点の点名を入力します。

- 3 「登録」をタップします。

交点の座標が登録されます。



交点の Z 座標について

4点交点の場合、Z座標は計算されません。


登録される座標の属性は

座標の属性は「その他」で登録されます。

図面の端点や交点を、交点計算に使用する場合は

〔図面〕をタップして、交点計算に使用する図面の端点や交点をタップして指定します。


- 1 〔図面〕をタップしてオンにします。
- 2 交点計算に使用する図面の端点や交点をタップします。

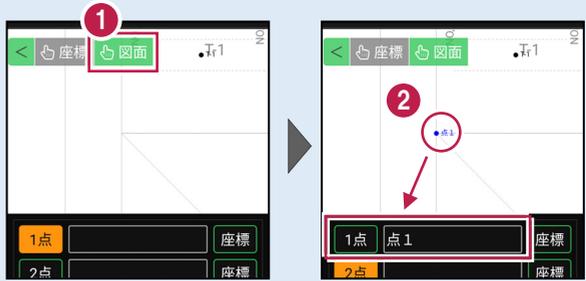

座標一覧から、交点計算に使用する座標を選択する場合は

〔座標〕をタップして、表示される座標一覧から座標を選択します。

- 1 〔座標〕をタップします。
- 2 座標一覧が表示されます。
交点計算に使用する座標を選択します。

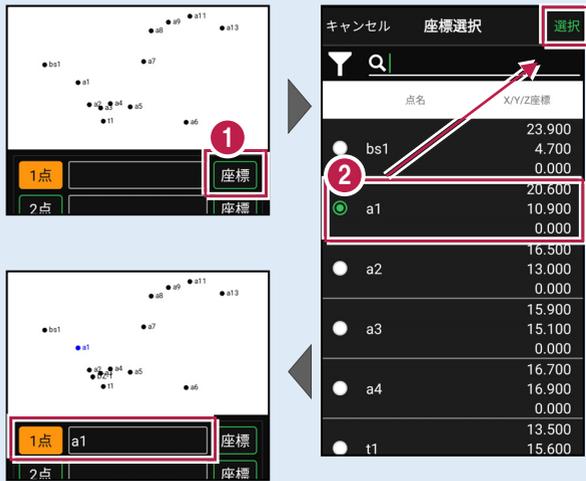

1-2 2点内角

「2点と内角」と「距離」、または「1点と方向角」と「距離」を指定して、交点を求めます。

■ 交点計算を開く

- 1 ホーム画面の
「データ管理」を
タップします。

- 2 「座標データ」をタップ
します。



- 3 「交点計算」をタップ
します。


交点計算が開きます。



■ 2点内角を開く

- 1 [2点内角] をタップします。

2点内角が開きます。

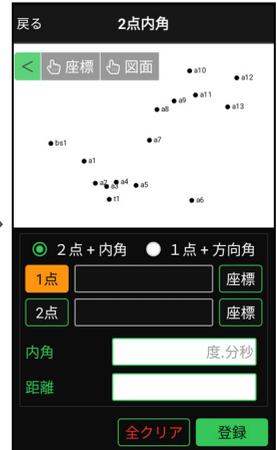

■ 交点計算をおこなう (2点+内角)

- 1 [2点+内角] を選択します。
- 2 1点目を指定します。
[1点] がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。
- 3 [座標] をタップして、オンにし、1点目の座標点を
タップします。
- 4 1点目に、点名が表示されます。



- 5 2点目を指定します。
「2点」がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、タップしてオンにします。



- 6 「座標」がオンになっていることを確認して、2点目の座標点をタップします。

- 7 2点目に、点名が表示されます。



- 8 「内角」に、1点目から2点目の方向を0度とした時計回りの角度を入力します。



- 9 「距離」に、1点目からの距離を入力します。




距離の方向について

入力した内角の方向と180度逆の方向に交点を求める場合は、距離を「-」で入力します。

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールして、計算結果を確認します。

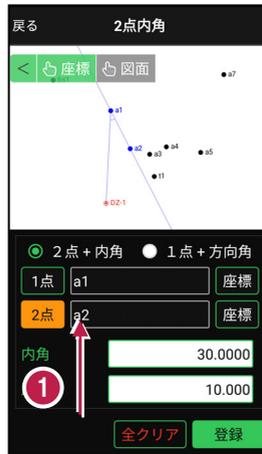

- 2 登録する交点の点名を入力します。

- 3 「登録」をタップします。

交点の座標が登録されます。



交点のZ座標について


2点+内角の場合、1点目のZ座標が交点のZ座標になります。

登録される座標の属性は

座標の属性は「その他」で登録されます。

■ 交点計算をおこなう（1点+方向角）

- 1 [1点+方向角] を選択します。
- 2 1点目を指定します。
[1点] がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、タップしてオンにします。
- 3 [座標] をタップして、オンにし、1点目の座標点をタップします。
- 4 1点目に、点名が表示されます。

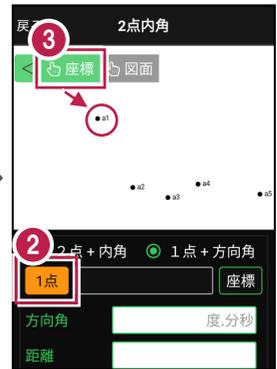

- 5 [方向角] に、画面上を0度として、時計回りの角度を入力します。
- 6 [距離] に、1点目からの距離を入力します。



距離の方向について

入力した方向角と180度逆の方向に交点を求める場合は、距離を「-」で入力します。

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールして、計算結果を確認します。



- 2 登録する交点の点名を入力します。

- 3 [登録] をタップします。

交点の座標が登録されます。



交点のZ座標について

1点+方向角の場合、1点目のZ座標が交点のZ座標になります。


登録される座標の属性は

座標の属性は「その他」で登録されます。

図面の端点や交点を、交点計算に使用する場合は

〔図面〕をタップして、交点計算に使用する図面の端点や交点をタップして指定します。


- 1 〔図面〕をタップしてオンにします。
- 2 交点計算に使用する図面の端点や交点をタップします。

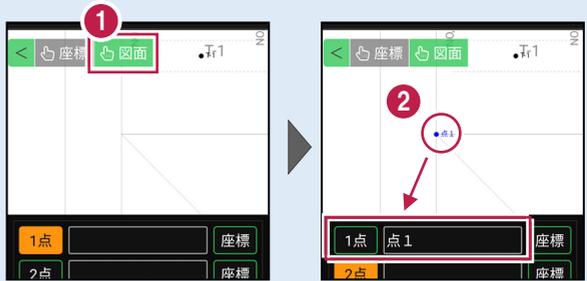

座標一覧から、交点計算に使用する座標を選択する場合は

〔座標〕をタップして、表示される座標一覧から座標を選択します。

- 1 〔座標〕をタップします。
- 2 座標一覧が表示されます。
交点計算に使用する座標を選択します。

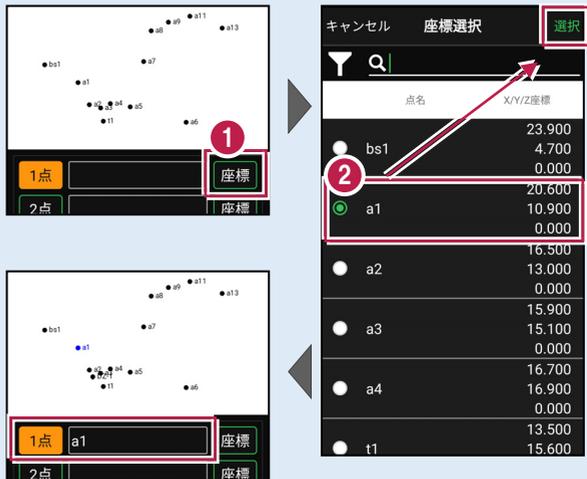

1-3 3点垂直

1点目と2点目を結んだ直線上に、3点目から垂線を下ろして、交点を求めます。

■ 交点計算を開く

1 ホーム画面の
「データ管理」を
タップします。

2 「座標データ」をタップ
します。



3 「交点計算」をタップ
します。


交点計算が開きます。



■ 3点垂直を開く

- 1 [3点垂直] をタップします。

3点垂直が開きます。

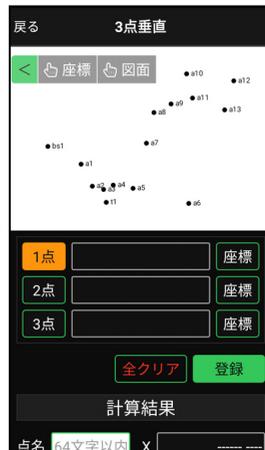

■ 交点計算をおこなう

- 1 1点目を指定します。
[1点] がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。

- 2 [座標] をタップして、オンにし、1点目の座標点をタップします。

- 3 1点目に、点名が表示されます。





- 4 2点目を指定します。
 「2点」がオンになっていることを確認します。
 オンになっていない場合は、
 タップしてオンにします。

- 5 「座標」がオンになっていることを確認して、2点目の座標点をタップします。



- 6 2点目に、点名が表示されます。

- 7 同様に、3点目を指定します。

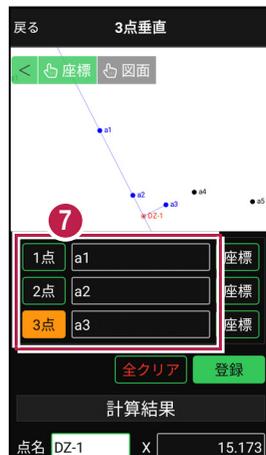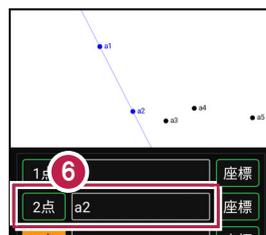

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールして、計算結果を確認します。

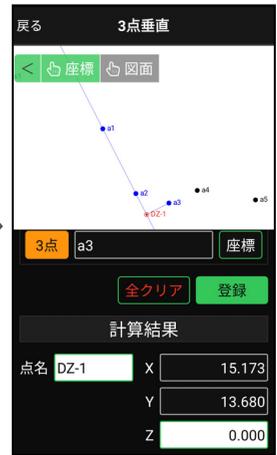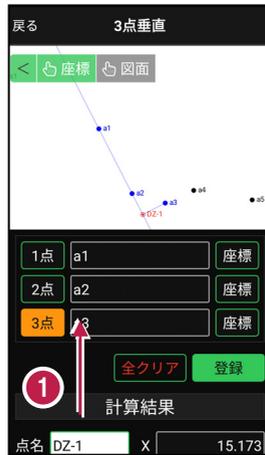

- 2 登録する交点の点名を入力します。

- 3 「登録」をタップします。

交点の座標が登録されます。



交点のZ座標について

3点垂直の場合、1点目と2点目のZ座標から比例計算で算出した値が、交点のZ座標になります。


登録される座標の属性は

座標の属性は「その他」で登録されます。

図面の端点や交点を、交点計算に使用する場合は

〔図面〕をタップして、交点計算に使用する図面の端点や交点をタップして指定します。


- 1 〔図面〕をタップしてオンにします。
- 2 交点計算に使用する図面の端点や交点をタップします。

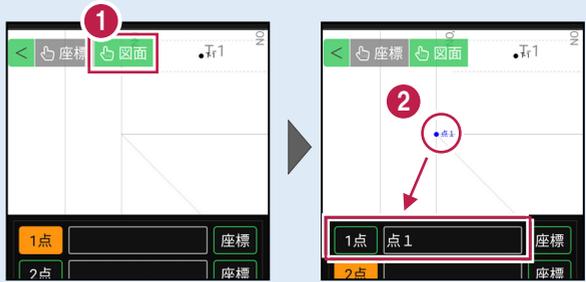

座標一覧から、交点計算に使用する座標を選択する場合は

〔座標〕をタップして、表示される座標一覧から座標を選択します。

- 1 〔座標〕をタップします。
- 2 座標一覧が表示されます。
交点計算に使用する座標を選択します。

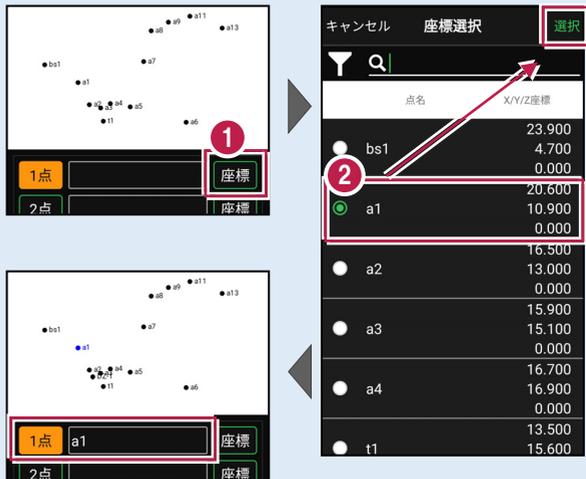

1-4 延長点オフセット

1点目と2点目を結んだ直線上に、1点目または2点目からの距離を指定して、交点を求めます。


■ 交点計算を開く

1 ホーム画面の
[データ管理] を
タップします。

2 [座標データ] をタップ
します。

3 [交点計算] をタップ
します。


交点計算が開きます。

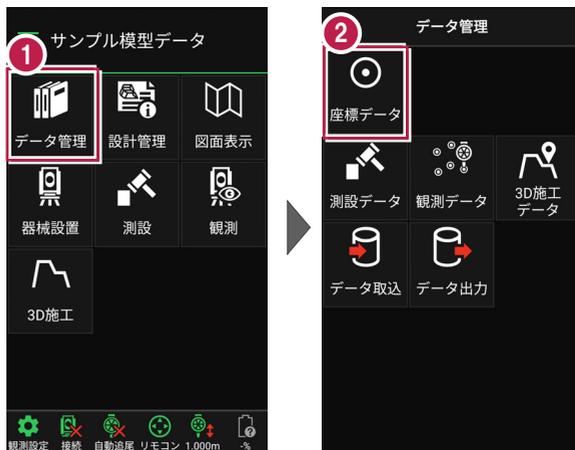

■ 延長点オフセットを開く

- 1 [延長点オフセット] をタップします。

延長点オフセットが開きます。

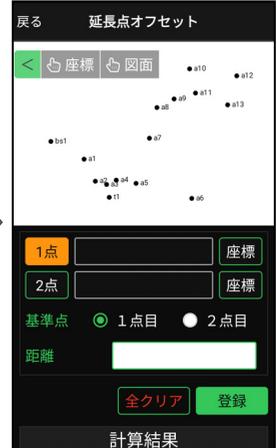


■ 交点計算をおこなう

- 1 1点目を指定します。
[1点] がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。

- 2 [座標] をタップして、オンにし、1点目の座標点をタップします。

- 3 1点目に、点名が表示されます。

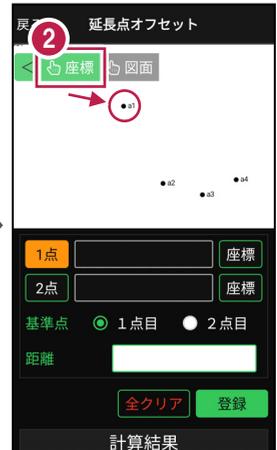


- 4 2点目を指定します。
「2点」がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。

- 5 「座標」がオンになっていることを確認して、2点目の座標点をタップします。

- 6 2点目に、点名が表示されます。

- 7 距離の基準となる点を
「1点目」または
「2点目」から選択します。

- 8 「距離」に、基準点からの距離を入力します。

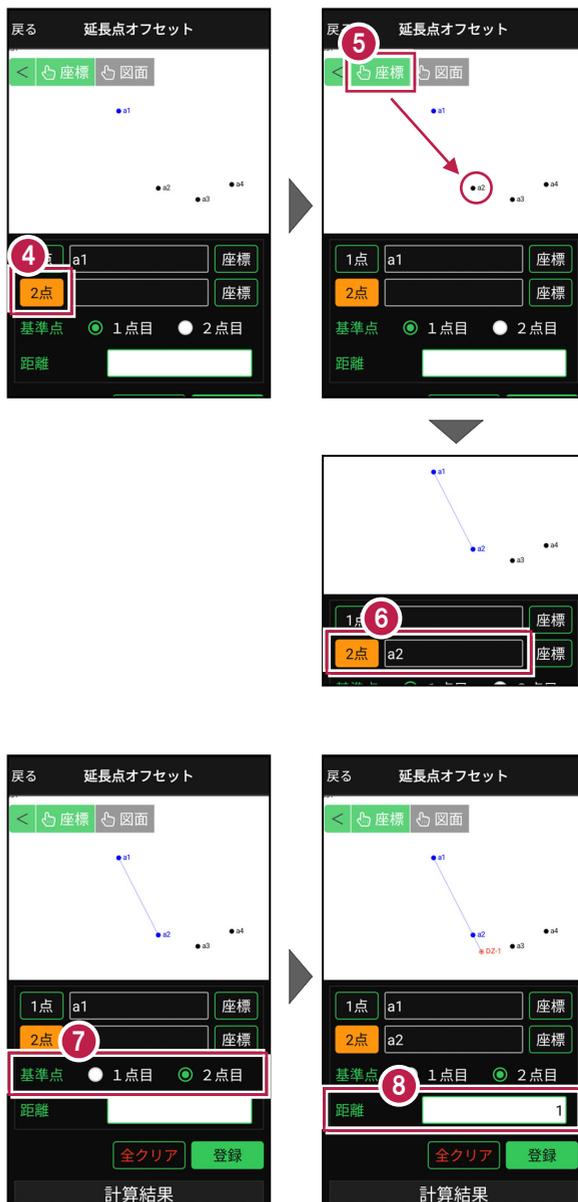


距離の方向について

1点目から2点目の方向に交点を求める場合は距離を「+」で、
2点目から1点目の方向に交点を求める場合は距離を「-」で入力します。

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールして、計算結果を確認します。

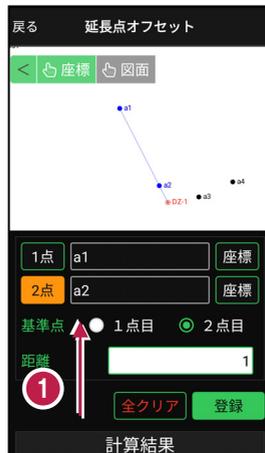

- 2 登録する交点の点名を入力します。

- 3 [登録] をタップします。

交点の座標が登録されます。



交点のZ座標について

延長点オフセットの場合、1点目と2点目のZ座標から比例計算で算出した値が、交点のZ座標になります。


登録される座標の属性は

座標の属性は「その他」で登録されます。

図面の端点や交点を、交点計算に使用する場合は

〔図面〕をタップして、交点計算に使用する図面の端点や交点をタップして指定します。


- 1 〔図面〕をタップしてオンにします。
- 2 交点計算に使用する図面の端点や交点をタップします。

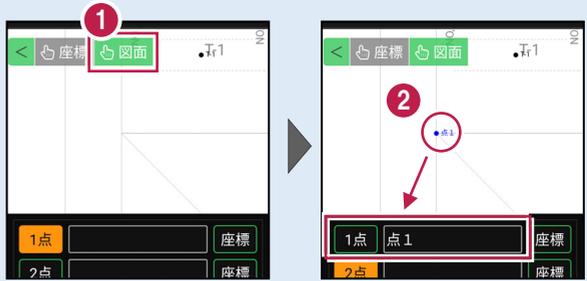

座標一覧から、交点計算に使用する座標を選択する場合は

〔座標〕をタップして、表示される座標一覧から座標を選択します。

- 1 〔座標〕をタップします。
- 2 座標一覧が表示されます。
交点計算に使用する座標を選択します。

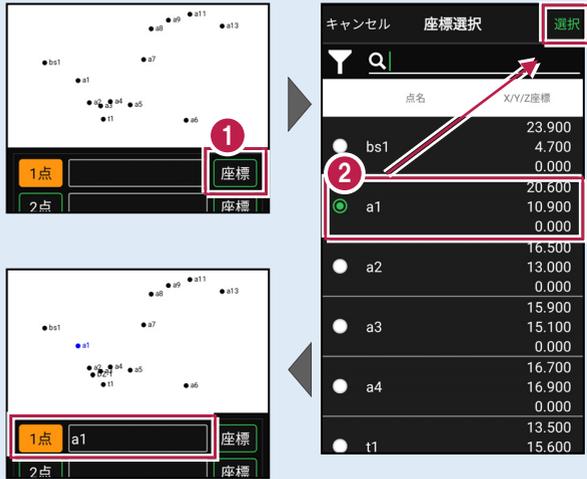

1-5 直線の平行移動

1点目と2点目を結んだ直線（線分）を平行移動して、交点（線分の端点）を求めます。

■ 交点計算を開く

- 1 ホーム画面の
「データ管理」を
タップします。
- 2 「座標データ」をタップ
します。



- 3 「交点計算」をタップ
します。


交点計算が開きます。



■ 直線の平行移動を開く

- 1 「直線の平行移動」をタップします。

直線の平行移動が開きます。


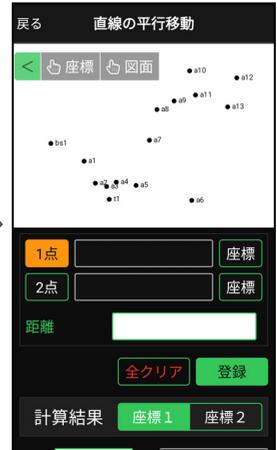


■ 交点計算をおこなう

- 1 1点目を指定します。
「1点」がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。


- 2 「座標」をタップして、オンにし、1点目の座標点をタップします。

- 3 1点目に、点名が表示されます。

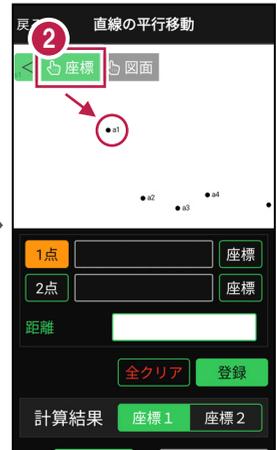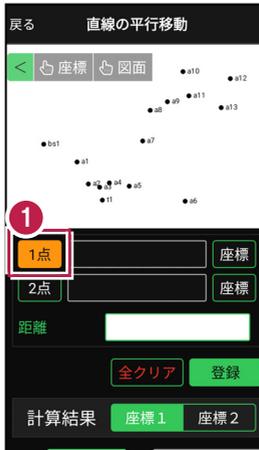


- 4 2点目を指定します。
「2点」がオンになっていることを確認します。
オンになっていない場合は、
タップしてオンにします。

- 5 「座標」がオンになっていることを確認して、2点目の座標点をタップします。

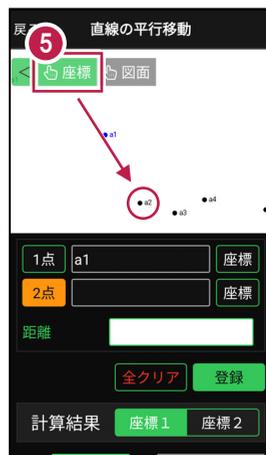

- 6 2点目に、点名が表示されます。

- 7 「距離」に直線（線分）を平行移動する距離を入力します。

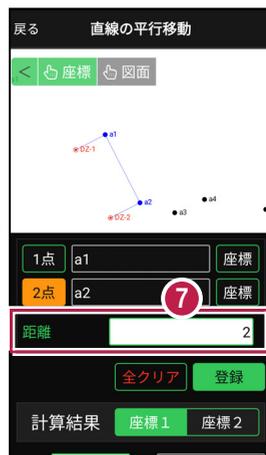


距離の方向について

1点目から2点目に向かって右方向に交点を求める場合は距離を「+」で、左方向に交点を求める場合は距離を「-」で入力します。

■ 計算結果を確認して登録する

- 1 画面を上スクロールします。
- 2 [座標1] をタップして、1点目の計算結果を確認します。

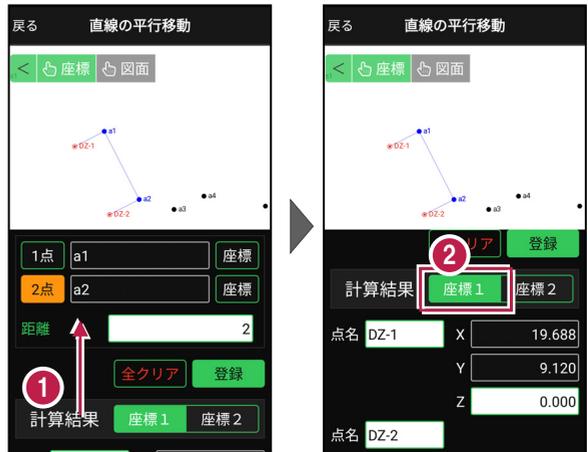

- 3 [座標2] をタップして、2点目の計算結果を確認します。

- 4 登録する交点の点名を入力します。

- 5 [登録] をタップします。

交点（座標1と座標2）が
2点登録されます。



交点のZ座標について

直線の平行移動の場合、1点目のZ座標が座標1のZ座標に、2点目のZ座標が座標2のZ座標になります。

登録される座標の属性は


座標の属性は「その他」で登録されます。

図面の端点や交点を、交点計算に使用する場合は

〔図面〕をタップして、交点計算に使用する図面の端点や交点をタップして指定します。

1 〔図面〕をタップしてオンにします。

2 交点計算に使用する図面の端点や交点をタップします。

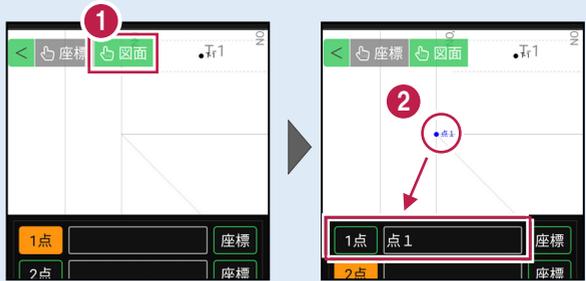

座標一覧から、交点計算に使用する座標を選択する場合は

〔座標〕をタップして、表示される座標一覧から座標を選択します。

1 〔座標〕をタップします。

2 座標一覧が表示されます。
交点計算に使用する座標を選択します。

